



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، جان و آموزش پرورشی  
مرکز سلامت مهندسی و کار



دانشگاه علوم پزشکی تهران  
پژوهشگاه مطابقیت

۱۴۰۱-۰۸-۰۶-۲۰۲۰-۰۲-۱۳-۹۲  
آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲  
بهار ۱۳۹۲

# راهنمای بهداشت حرفه‌ای در مشاغل کوچک

## (جوشکاری، برش و محتم کار و ...)



صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ





جمهوری اسلامی ایران  
آموزش  
وزارت بهداشت، درمان و تغذیه  
مرکز سلامت محیط و کار



دانشگاه علوم پزشکی تهران  
پژوهشکده محیط زیست

# راهنمای هدایت حرفه‌ای در مشاغل کوچک (جوشکاری-برش و کجوم کار و ...)

الزمات، دستورالعمل ها و رہنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

مرکز سلامت محیط و کار  
پژوهشکده محیط زیست

بهار ۱۳۹۲



شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۸-۸۵-۵

نام کتاب: راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک (جوشکاری، برش و لحیم کار و ...)

تئیه کننده پیش نویس: دکتر نبی الله منصوری

ناشر: پژوهشکده محیط زیست

تاریخ و نوبت چاپ: بهار ۹۲ نوبت اول

عنوان و نام پدیدآور: راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک (جوشکاری، برش و لحیم کار و ...); الزامات،  
دستورالعمل ها و رهمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار/ مرکز سلامت محیط و کار،  
پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مشخصات نشر: تهران؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، ۱۳۹۲.

مشخصات ظاهری: ۱۴۶ ص.: مصور (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی).

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۸-۸۵-۵

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: بهداشت صنعتی

موضوع: اینتی صنعتی

شناسه افزوده: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز سلامت محیط و کار

شناسه افزوده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. پژوهشکده محیط زیست

شناسه افزوده: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی

رده بندی کنکور: RC ۹۶/۲۳۱۴۲

رده بندی دیویسی: ۶۱۳/۶۲

شماره کتابشناسی ملی: ۳۳۰۹۵۲۵

- عنوان گایدلاين: راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک (جوشکاری - برش و لحیم کار و ...)
- کد الزامات: ۲۰۵۰۲۰۲-۰۸۰۶-۱
- تعداد صفحات: ۱۴۴

### مرکز سلامت محیط و کار:

تهران - خیابان حافظ - تقاطع جمهوری اسلامی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -  
مرکز سلامت محیط و کار  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۰۷۶۳۶، دورنگار: ۰۲۱-۶۶۷۰۷۴۱۷  
<http://markazsalamat.behdasht.gov.ir>

**پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران:**  
تهران - خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز- پلاک ۱۵۴۷ طبقه هشتم  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۷۸۳۹۹، دورنگار: ۰۲۱-۸۸۹۷۸۳۹۸  
<http://ier.tums.ac.ir>

### کمیته فنی قدوین راهنمای

نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی / سمت	محل خدمت
دکتر عبدالرحمن بهرامی	استاد / رئیس کمیته	دانشگاه علوم پزشکی همدان
دکتر نوشین راستکاری	استادیار / عضو کمیته	پژوهشکده محیط زیست
دکتر نبی الله منصوری	دانشیار	دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر رضا عزتیان	کارشناس / عضو کمیته	مرکز سلامت محیط و کار
مهندس فاضله کتابیون مدیری	کارشناس / دبیر کمیته	مرکز سلامت محیط و کار
مهندس فریده سیف آقائی	کارشناس / عضو کمیته	مرکز سلامت محیط و کار
مهندس ندا بختیاری	کارشناس / عضو کمیته	مرکز سلامت محیط و کار
مهندس لیلا یعقوبی	کارشناس / عضو کمیته	پژوهشکده محیط زیست
مهندس فائزه ایزدپناه	کارشناس / عضو کمیته	پژوهشکده محیط زیست

از جناب آقای دکتر نبی الله منصوری که در تهیه این پیش نویس خدمات زیادی را متقابل شده اند  
ضمیمانه سپاسگزاری می گردد.

## فهرست

### جوشکاری

۱	۱- مقدمه
۱	۲- کلیات
۲	۳- شناخت فرآیند
۲	۴- خطرات پهداشتی محیط کار
۲	۱- خطرات شیمیایی
۳	۱-۱-۴ فیوم، دمه یا دود فلزی
۴	۲-۱-۴ گازها و بخارات
۸	۲-۴ خطرات فیزیکی
۸	۱-۲-۴ صدا
۹	۲-۲-۴ پرتواها
۱۲	۳-۲-۴ گرما
۱۲	۳-۴ خطرات ارگونومیکی
۱۶	۴-۴ خطرات بیولوژیکی
۱۶	۵- کنترل خطرات پهداشتی محیط کار
۱۷	۱-۵ کنترل های مهندسی
۲۲	۲-۵ وسائل حفاظت فردی
۲۹	۳-۵ معاینات دوره ای
۳۰	۴-۵ آموزش

### آهنگری

۳۱	۱- مقدمه
۳۱	۲- کلیات
۳۱	۳- شناخت فرآیند

۳۲	۴- خطرات بهداشتی محیط کار
۳۲	۱- خطرات شیمیایی
۳۵	۲- خطرات فیزیکی
۳۵	۱-۲-۴ صدا و ارتعاش
۳۶	۲-۲-۴ پرتوهای مادون قرمز
۳۷	۳-۲-۴ گرما
۳۸	۳-۴ خطرت ارگونومیکی
۳۸	۱-۳-۴ خطرات اسکلتی- عضلانی رایج در عملیات آهنگری
۳۸	۲-۳-۴ روش های مناسب جهت ارتقاء ارگونومی در آهنگری
۳۹	۳-۳-۴ وضعیت بدنی مناسب در حین آهنگری
۴۰	۴-۴ خطرات یولوژیکی
۴۰	۵- کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

## باطری سازی

۴۶	۱- مقدمه
۴۶	۲- کلیات
۴۷	۳- شناخت فرآیند
۴۸	۴- خطرات بهداشتی محیط کار
۴۸	۱- خطرات شیمیایی
۵۰	۲- خطرات ارگونومیکی
۵۱	۵- کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

## لحیم کاری

۵۶	۱- مقدمه
۵۶	۲- کلیات

۵۶	۳-شناخت فرآیند
۵۷	۴-خطرات بهداشتی محیط کار
۵۷	۱- خطرات شیمیایی
۵۹	۲- خطرات فیزیکی
۵۹	۱-۲-۴ صدا
۶۰	۲-۲-۴ پرتوها
۶۲	۳-۲-۴ گرما
۶۲	۴- خطرات ارگونومیکی
۶۳	۱-۳-۴ خطرات اسکلتی عضلانی رایج در عملیات لحیم کاری
۶۳	۲-۳-۴ روش های مناسب جهت بهبود ارگونومی در لحیم کاری
۶۴	۳-۳-۴ وضعیت بدنی مناسب در حین لحیم کاری
۶۶	۴- خطرات بیولوژیکی
۶۶	۵-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار:
۶۶	۱- جایگزینی
۶۶	۲- تهويه
۶۹	۳- حفاظت گذاري
۶۹	۴- اعمال بهداشتی
۶۹	۵- وسائل حفاظت فردی
۶۹	۶- معاینات پزشکی
۷۱	۷- آموزش

## نقاشی اتومبیل

۷۲	۱- مقدمه
۷۲	۲- کلیات
۷۲	۳- شناخت فرآیند

۷۷	۴- خطرات بهداشتی محیط کار
۷۸	۱- خطرات شیمیایی
۸۳	۲- خطرات فیزیکی
۸۶	۳- خطرات ارگونومیکی
۸۶	۵- کنترل خطرات بهداشتی محیط کار
۸۶	۱- توصیه های عمومی
۸۸	۲- معاینات پزشکی
۸۸	۳- آموزش

## نحمری

۸۹	۱- مقدمه
۸۹	۲- کلیات
۸۹	۳- شناخت فرآیند
۹۱	۴- خطرات بهداشتی محیط کار
۹۱	۱- خطرات شیمیایی
۹۱	۱-۱- مواجهه با گرد و غبار چوب
۹۲	۲- سلطان زایی
۹۳	۳-۱- آرژی های تنفسی
۹۳	۴-۱- آسیب به چشم
۹۳	۵-۱- ایجاد مشکلات پوستی
۹۳	۶-۱- مسمومیت
۹۴	۲- خطرات فیزیکی
۹۴	۳- خطرات ارگونومیکی
۹۵	۴- خطرات بیولوژیک
۹۶	۵- کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

۹۶	۱- توصیه های عمومی
۹۶	۲- سیستم های تهویه
۹۷	۳- استفاده از وسایل حفاظت فردی
۹۷	۴- معاینات پزشکی
۹۸	۵- آموزش

## تعویض روغنی

۹۹	۱- مقدمه
۹۹	۲- کلیات
۹۹	۳- شناخت فرآیند
۱۰۱	۴- خطرات بهداشتی محیط کار
۱۰۱	۱- خطرات شیمیایی
۱۰۱	۲- خطرات فیزیکی
۱۰۲	۳- خطرات ارگونومیکی
۱۰۲	۴- خطرات بیولوژیکی
۱۰۳	۵- دیگر خطرات
۱۰۴	۵- کنترل خطرات بهداشتی محیط کار
۱۰۴	۱- کنترل خطرات شیمیایی
۱۰۵	۲- کنترل خطرات فیزیکی
۱۰۵	۳- معاینات ادواری
۱۰۶	۴- آموزش

## تراشکاری

۱۰۷	۱- مقدمه
۱۰۷	۲- کلیات

۱۰۸	۳-شناخت فرآیند
۱۱۱	۴-خطرات بهداشتی محیط کار
۱۱۲	۱-۴ خطرات شیمیایی
۱۱۲	۲-۴ خطرات مکانیکی
۱۱۳	۳-۴ خطرات ارگونومیکی
۱۱۴	۵-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار
۱۱۴	۱-۵ کنترل خطرات مکانیکی
۱۱۵	۲-۵ رعایت اصول ایمنی و بهداشت در حین کار
۱۱۶	۳-۵ معاینات پزشکی
۱۱۶	۴-۵ آموزش

## صفاگاری

۱۱۸	۱-مقدمه
۱۱۸	۲-کلیات
۱۱۸	۳-خطرات بهداشتی محیط کار
۱۱۹	۱-۳ خطرات شیمیایی
۱۲۱	۲-۳ خطرات فیزیکی
۱۲۱	۱-۲-۳ سروصدا
۱۲۳	۲-۲-۳ گرما
۱۲۳	۳-۲-۳ نور مرئی، اشعه های ماوراء بدنفس و مادون قرمز
۱۲۶	۳-۳ خطرات ارگونومیکی
۱۲۶	۴-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار
۱۲۹	مراجع

## پیشگفتار

یکی از برنامه های مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و انتشار رهنمودهای مربوط به حوزه ها و زمینه های مختلف بهداشت محیط و حرفه ای و سایر موضوعات مرتبط است که با بهره گیری از توان علمی و تجربی همکاران متعددی از سراسر کشور، انجام شده است. در این راستا سعی شده است ضمن بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی، از تجربه کارشناسان و متخصصین حوزه ستادی مرکز سلامت محیط و کار نیز استفاده شود و در مواردی که در کشور قوانین، مقررات و دستورالعمل های مدونی وجود دارد در تدوین و انتشار این رهنمودها مورد استناد قرار گیرد. تمام تلاش کمیته های فنی مستول تدوین رهنمودها این بوده است که محصولی فاخر و شایسته ارائه نمایند تا بتواند توسط همکاران در سراسر کشور و کاربران سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی و بعضًا عموم مردم قابل استفاده باشد ولی به هر حال ممکن است دارای نواقص و کاستی هایی باشد که بدینوسیله از همه متخصصین، کارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت می شود با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمی و نزدیکتر کردن هر چه بیشتر محتوای این رهنمودها به نیازهای روز جامعه یاری نمایند تا در ویراست های بعدی این رهنمودها بکار گرفته شود.

با توجه به دسترسی بیشتر کاربران این رهنمودها به اینترنت، تمام رهنمودهای تدوین شده بر روی تارگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وبدأ)، معاونت بهداشتی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز سلامت محیط و کار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسیار محدودی از آنها به چاپ خواهد رسید تا علاوه بر صرفه جویی، طیف گسترده ای از کاربران به آن دسترسی مداوم داشته باشند.

اکنون که با یاری خداوند متعال در آستانه سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این رهنمودها آماده انتشار می گردد، لازم است از زحمات کلیه دست اندکاران تدوین و انتشار این رهنمودها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و پیشآپیش از کسانی که با ارائه پیشنهادات اصلاحی خود ما را در بهبود کیفیت این رهنمودها یاری خواهند نمود، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

دکتر کاظم ندادی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار

## جوشکاری

### ۱- مقدمه

جوشکاری از جمله عملیاتی است که پس از ابداع، هر روزه بر میزان کاربرد آن در صنایع و کارخانجات مختلف افزوده شده است. امروزه کمتر صنعت فلزی را می‌توان یافت که انواعی از عملیات جوشکاری در آن مورد استفاده قرار نگیرد. کاربرد منابع مختلف انرژی و تجهیزات خاص در عملیات جوشکاری که موجب تولید و انتشار انواع مختلفی از عوامل شیمیایی ناشی از اکسیداسیون فلزات در حال جوش و سیم جوش های مصرفي می‌گردد، جوشکاران را در معرض مجموعه ای از مخاطرات ایمنی و بهداشتی قرار می‌دهد. هر ساله نیز حوادث متعددی در صنایع به واسطه عملیات جوشکاری به وقوع پیوسته و جراحات و خسارت فراوانی را بر جای می‌گذارد. حوادث حریق و انفجار ناشی از جوشکاری از جمله حوادثی است که برخی صنایع و کارگاه‌های جوشکاری کشورمان نیز، آن را تجربه کرده‌اند.

با توجه به خطرات مختلف عملیات جوشکاری که انواع مختلفی از عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صورت مجموعه ای بالقوه در خویش جای داده و نیز با توجه تعداد کارکنانی که در سطح صنایع و کارگاه‌های مختلف در سطح کشور به این فعالیت مشغول می‌باشند، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خوبی شناسایی شده و سپس اقدامات کنترلی متناسب با هر یک از آنها تعیین شده و استقرار یابند. بدیهی است استقرار کنترل‌های ایمنی و بهداشتی به تهایی کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای ایمنی و بهداشتی در این فعالیت‌ها در گرو اثربخشی کنترل‌های طرح ریزی شده می‌باشد و لذا انجام اقدامات پایشی و اندازه گیری عوامل زیان آور به عنوان اقدامی مکمل جهت حصول اطمینان از اثربخشی کنترل‌های طرح ریزی شده امری الزامی می‌باشد.

### ۲- کلیات

#### ۱- هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاینده‌های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آسیب‌های مکانیکی و همچنین بیماری‌های ناشی از کار در جوشکاری و فرایندهای مرتبط با آن می‌باشد.

## ۲-۲ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه‌های کوچک در کشور می‌باشد که بطور دائم یا موقتی، ثابت یا سیار عملیات جوشکاری انجام می‌دهند. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می‌باشد.

## ۳-شناخت فرآیند

در عملیات جوشکاری قطعات فلزی با استفاده از گرمای فشار و یا هر دو عامل به هم متصل می‌شوند.

بیش از ۸۰ نوع فرایند جوشکاری وجود دارد که برخی از انواع عمومی تر آن عبارتند از: جوشکاری قوس الکتریکی - جوشکاری قوس الکتریکی بالکترود دستی (SMAW) - جوشکاری با گاز محافظه بالکترود تنگستنی (TIG) - جوشکاری با گاز سونده (MIG) - جوشکاری با گاز محافظه بالکترود مصرف شونده (PAW) - جوشکاری زیر پودری. در برخی دیگر از روش‌های جوشکاری از گاز اکسی استیلن، جریان برق - لیزر - پرتوهای الکترونی - اصطکاک - امواج ماوراء صوت - واکنشهای شیمیایی - گرمای حاصله از گاز سوختنی و روبوت و... استفاده می‌نمایند.

## ۴-خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء بهداشت در عملیات جوشکاری، ابتدا ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل‌های ضروری برای کاهش ریسک‌های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

## ۱-خطرات شیمیایی

در هنگام جوشکاری فیوم‌های فراوانی تولید می‌شود که مخلوطی از ترکیبات فیوم‌های فلزی، سیلیکاتها، فلوروئیدها، کربن مونواکساید، ازن و غیره می‌باشد. فیوم‌های جوشکاری معمولاً حاوی اکسیدهای فلزات جوشکاری شده و الکترودهای مورد استفاده می‌باشد. اگر فلز در حال جوش دارای پوشش یا رنگ باشد این مواد در اثر گرمای تجزیه شده و فیوم‌های مضاعفی تشکیل می‌گردد و هنگام کار در نزدیکی این فیوم‌ها، بایستی ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود.

---

1- Shielded Metal Arc Welding

2- Metal Inert Gas

3- Tungsten Inert Gas

4- Plasma Arc Welding

## ۱-۱-۴ فیوم<sup>۱</sup>، دمه یا دود فلزی

فیوم‌ها ذرات جامدی هستند که در اثر تراکم بخارات فلزی پس از تصحیید از مواد مذاب تولید می‌شوند. تولید آنها معمولاً با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون همراه است. این ذرات بسیار کوچک بوده (اندازه قطر آنها در حدود  $0/2$  تا  $0/3$  میکرون است) و از این رو به سهولت استنشاق شده و خود را به قسمتهای انتهائی دستگاه تنفس می‌رسانند.

کلیه روش‌های جوشکاری تولید فیوم می‌کنند. اما میزان آن با توجه به نوع عملیات جوشکاری متفاوت است. خطرات فیوم‌ها برای سلامتی افراد به مواردی از جمله میزان فیوم تولید شده و حضور فلزات یا گازهای خاص در ناحیه قوس (نرديک نوك الکترود) بستگی دارد.

mekanissem اصلی تولید فیوم، تبخر عناصر یا اکسیدهای ناشی از ناحیه قوس (نرديک نوك الکترود) و کندانسه شدن سریع بخارات می‌باشد.

فلز الکترود، مواد فلاکس و روکش‌ها، باقیمانده‌ها، روغن‌ها، زنگ‌زدگی‌ها، رنگ‌های با پایه حلال، بتونه‌های (آسترها) روی فلز اصلی از منابع اصلی فیوم به شمار می‌روند. میزان تولید فیوم در روش‌های مختلف جوشکاری متفاوت می‌باشد به نحوی که در عملیات جوشکاری با الکترود مصرفی، فیوم تولید شده ناشی از الکترود، روکش الکترود یا فلاکس می‌باشد. فلز اصلی در حال جوش سهم اندکی در تولید این فیوم دارد. اما در عملیات جوشکاری با الکترود مصرف نشدنی نسبت به عملیات الکترود مصرف شدنی فیوم کمتری تولید می‌شود. فیوم تولید شده ناشی از فلز در حال جوش و میله پر کننده است.

## ۱-۱-۵ اثر مواجهه با فیوم‌ها بر سلامت افراد

اثرات اصلی فیوم‌ها بر سلامتی افراد را می‌توان به دو گروه اثرات کوتاه مدت و اثرات بلند مدت تقسیم نمود. اثرات کوتاه مدت، بلافصله پس از مواجهه یا چند ساعت یا چند روز پس از مواجهه ظاهر می‌شوند.

### الف- اثرات کوتاه مدت:

یکی از اثرات کوتاه مدت بر سلامتی افراد تب فیوم فلزی می‌باشد.

### ب- اثرات بلند مدت:

این اثرات ناشی از ویژگی‌های شیمیایی برخی از فیوم‌ها بوده و شامل ایجاد بیماری‌هایی با انواع و شدت مختلف می‌باشد که بستگی به نوع فلز آلاتینده در فیوم دارد.

## ۲-۱-۴ عوامل مؤثر بر میزان تولید فیوم

عوامل متعددی بر میزان تولید فیوم در حین عملیات جوشکاری موثرند که عبارتند از:

- ولتاژ برق مصرفی: با افزایش ولتاژ، فیوم بیشتری تولید می شود.
- طول قوس الکتریکی: با افزایش طول قوس، فیوم بیشتری تولید می شود.
- شدت جریان الکتریکی: با افزایش شدت جریان الکتریکی، فیوم بیشتری تولید می شود.
- قطر الکترود: استفاده از الکترودهای با قطر کمتر باعث افزایش فیوم تولیدی می گردد.
- نوع قطبیت الکترود: در جریان جوشکاری با قطب مثبت یا DC، فیوم تولید شده ۳۰ درصد بیشتر از جوشکاری با قطب منفی یا AC می باشد.
- گاز محافظ: ترکیب گاز محافظ به طور قابل ملاحظه ای می تواند بر میزان تولید فیوم اثرگذار باشد. مخلوط گاز آرگون و دی اکسید کربن، فیوم کمتری (تا ۲۵ درصد) نسبت به گاز دی اکسید کربن به تنهایی، تولید می کند.
- تجربه و عملیات کاری جوشکار: هرچه فاصله بین قطعه کار و نوک الکترود افزایش یابد، فیوم بیشتری تولید می گردد.
- سرعت تغذیه مفتول: هرچه سرعت تغذیه مفتول افزایش یابد، فلز بیشتری استفاده شده و فیوم بیشتری نیز تولید می گردد.
- رطوبت: در محیط های مرطوب، به دلیل جذب آن توسط فلاکس، میزان تولید فیوم افزایش می یابد.
- موقعیت (وضعیت) جوش: موقعیت افقی تخت، فیوم کمتری را نسبت به وضعیت بالای سر یا عمودی تولید می نماید.
- نوع عملیات جوشکاری، جنس قطعه کار، جنس روکش قطعه کار، دمای هوای محیط، دمای شعله جوشکاری در جوشکاری با گاز، مدت زمان و فرکانس جوشکاری و سایر عوامل با توجه به عوامل فوق مشاهده می گردد که تغییر در هریک از آنها می تواند موجب افزایش یا کاهش میزان فیوم های تولیدی گردد و لذا ضروریست در طراحی پست کار، تدوین دستورالعمل های بهداشتی و آموزش کارکنان، اقدامات لازم جهت کنترل و کاهش میزان تولید فیوم ها مد نظر قرار گیرد. ضمناً باید توجه داشت که غلظت کمتر فیوم ها می تواند نتیجه زیادتر بودن گازهای ازن یا دی اکسید نیتروژن باشد. همچنین برشكاری با قوس پلاسمای فیوم های کمتری تولید می نماید که این امر می تواند ناشی از برشكاری باریکی باشد که طی آن مواد کمتری از فلز اصلی خارج می سازد.

## ۲-۱-۵ گازها و بخارات

کلمه گاز و بخار در برخی از اوقات به اشتباه به صورت مترادف به کاربرده می شود. اما گاز به ماده ای

گفته می‌شود که در حرارت  $25^{\circ}\text{C}$  و فشار  $760\text{ mmHg}$  به صورت گاز باشد و بخار به ماده‌ای اطلاق می‌شود که در شرایط مذکور به صورت جامد یا مایع باشد. تمام پروسه‌های جوشکاری گازهای خطرناکی را تولید می‌کنند. بعضی از این گازها مرئی و بعضی از آنها نامرئی هستند. گرمای حاصل از شعله و قوس، اشعه فرابنفش حاصل از قوس، گازهایی از قبیل منو اکسید کربن، دی اکسید کربن، اکسید نیتروژن و ازن را تولید می‌کنند. سایر گازها و بخارات در اثر استفاده از مواد اولیه نامناسب و یا وجود مواد محلول روی فلزات، تولید می‌شود. برخی از گازها نیز به عنوان محافظ قوس و سوخت استفاده می‌شوند.

مهمنترین ویژگی این گازها عوارض سمی و یا خفه کنندگی آنها می‌باشد. این گازها یا در طول جوشکاری تشکیل می‌شوند و یا عناصر گاز محافظ هستند.

گازها در عملیات جوشکاری به دلایل زیر به وجود می‌آید:

- تجزیه گازهای محافظ یا فلاکس

- فعل و انفعال پرتو فرابنفش با گازهای هوا در دمای بالا

- گاز محافظ

گازهایی که در جریان عملیات جوشکاری تولید می‌شوند شامل گازهای ازن، منو اکسید کربن، دی اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، کلرید هیدروژن، فسژن و برخی دیگر از گازها می‌باشند که در ادامه برخی از آنها معرفی می‌گردند.

#### الف-ازن<sup>۱</sup>

ازن در نتیجه یونیزاسیون اکسیژن توسط پرتوی فرابنفش حاصل از قوس جوشکاری، طبق فرمول زیر به وجود می‌آید.




ازن گازی است ناپایدار، که رنگ آن متمایل به آبی و بوی شبیه بوی یونجه و یا بویی است که در هنگام جرقه الکتریکی در هوای آزاد استشمام می‌شود. ازن به عنوان گاز محرک ریه طبقه بنده می‌شود. به دلیل اینکه حلالیت ازن در آب کم است، معمولاً مجازی تنفسی تحتانی رادرگیر می‌کند. در افراد سالمی که در معرض تماس با مقادیر نسبتاً کم ازن قرار دارند، تغییرات ناگهانی در آزمون‌های عملکرد ریه آنها ایجاد می‌شود. افراد در معرض تماس حاد با ازن از درد زیر جناغ سینه، سرفه و تنگی نفس شکایت می‌کنند. این گاز حتی در مقادیر کم (کمتر از یک پی ام) ایجاد سرفه، درد پیشانی، تهوع، استفراغ، برونشیت، خستگی و خواب آلودگی می‌نماید. در غلظت‌های بالا این گاز می‌تواند قابلیت تحریک، ادم حاد و حتی مرگ را در پی داشته باشد.

1- Ozone ( $\text{O}_3$ )

**ب- مونوکسید کربن**

مونوکسید کربن در طی عملیات جوشکاری به علت تاثیر پرتو فرابینفشن بر دی اکسید کربن موجود در

گاز محافظ، مطابق فرمول زیر به وجود می آید.

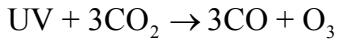

مونوکسید کربن یکی از گازهای خفقان آور شیمیایی محسوب می شود. این گازها به دلیل داشتن اثر شیمیایی در فرآیند تحويل اکسیژن و فرآیند متابولیک، ایجاد تداخل می نمایند و مانع جذب طبیعی اکسیژن توسط بافت ها می گردند.

مونوکسید کربن گازی است بی رنگ و بی بو، بی مزه و بسیار سمی که از هوا سبک تر است. در افراد در معرض مواجهه علائم هشدار دهنده ای وجود ندارد. نکته دیگر در مورد این گاز این است که علائم مسمومیت آن شبیه سایر بیماری هاست، یعنی فرد مصدوم از سردرد، تهوع و سرگیجه شکایت دارد. این علائم همانند علائم رایج سرما خوردگی، ناراحتی گوارشی و سایر بیماری های شایع است. میل ترکیب مونوکسید کربن با هموگلوبین ۲۲۰ مرتبه بیشتر از اکسیژن است. ترکیب مونوکسید کربن با هموگلوبین در خون، کمپلکسی به نام کربوکسی هموگلوبین را تشکیل می دهد. یکی از اثرات مهم تشکیل این کمپلکس، کاهش ظرفیت هموگلوبین در حمل اکسیژن است. در این گونه موارد اندام هایی که به اکسیژن بیشتری نیاز دارند (نظیر مغز و قلب) بیشتر صدمه می بینند. علائم زودرس، غیر اختصاصی بوده و مربوط به کاهش اکسیژن رسانی مغز است. این علائم شامل سردرد تهوع، بی حالی، ضعف، گیجی و اختلال بینایی است.

کاهش تیزی و تیز هوشی، سردرد، احساس فشار در پیشانی، ضعف و تهوع، تیرگی دید و ضربان شدید قلب از علائم مسمومیت با این گاز است که در صورت عدم معالجه و غلظت زیاد گاز می تواند منجر به مرگ گردد. به علت خواص این گاز سمی، فردی که در معرض مسمومیت با آن قرار گرفته به هیچ عنوان متوجه مسمومیت خود نشده و به همین علت مرگ ناشی از آن را مرگ خاموش می نامند.

**ج- دی اکسید کربن**

دی اکسید کربن در اثر تجزیه فلاکس تولید می شود. دی اکسید کربن در گروه گازهای خفقان آور ساده طبقه بندی می شود. گازهای خفقان آور ساده، گازهایی هستند که از نظر فیزیولوژیکی بی اثر هستند و باعث توقف برون ده قلبی و یا تغییر عملکرد هموگلوبین نمی شوند. اما در غلظت های زیاد باعث کاهش غلظت اکسیژن هوای تنفسی شده و فشار نسبی مورد نیاز جهت برقراری اشباع خون از اکسیژن برای تنفس بافت ها را کاهش می دهند.

دی اکسید کربن گازی بی رنگ و بی بو با مزه نسبتاً ترش است. در صورتی که غلظت تنفسی آن به ۷ تا ۱۰ درصد بر سرده طی چند دقیقه و در غلظت تنفسی بیش از ۱۰ درصد در کمتر از یک دقیقه،

ممکن است سبب از دست رفتن هوشیاری فرد در معرض تماس شود. استنشاق دی اکسید کربن، مرکز تنفس را تحریک می کند.

#### د- اکسیدهای نیتروژن

اکسیدهای نیتروژن در عملیات جوشکاری در اثر گرم شدن نیتروژن جو (در حضور پرتو فرابینفس) ایجاد می گردد. اکسیدهای نیتروژن معمولاً شامل دی اکسید نیتروژن ( $\text{NO}_2$ ) و اکسید نیتروژن ( $\text{NO}$ ) می باشند.  $\text{NO}_2$  گاز غالب در فیوم می باشد.  $\text{NO}$  در هوای سرد به رنگ زرد، در درجه حرارت معمولی اتاق سرخ قهوه ای و در موقع گرم شدن به رنگ شکلاتی است. در غلظت های کم (۱۰ - ۲۰ پی پی ام) باعث سردرد، وزوز کردن گوش ها، سرفه، تپش قلب، تنگی نفس، سیانوز، سوزش چشم ها، بی قراری و بی خوابی می گردد. افرادی که به مدت کوتاه با ۵ پی پی ام اکسید نیتروژن مواجهه دارند در معرض ایجاد مشکلات حاد تنفسی هستند. به علت حلالیت نسبتاً کم اکسیدهای نیتروژن در آب، برای دهان و حلق، زیان آور نیستند از این رو افراد ممکن است ندانسته این مواد را به مدت طولانی استنشاق کرده و مجاری تنفسی تحتانی آنها بدون آنکه هیچگونه نشانه ای داشته باشد دچار آسیب شود. اکسیدهای نیتروژن با آب موجود در مجاری تنفسی تحتانی ترکیب شده و اسیدنیتریک تولید می کند. نیترات ها و نیتریت هایی که از تجزیه اسید نیتریک حاصل می شوند، می توانند مستقیماً باعث التهاب و تحریب بافت موضعی شوند. افراد در معرض تماس با اکسیدهای نیتروژن ممکن است ظرف ساعت ها تا روزها به درجات مختلفی از تنگی نفس، سرفه مداوم همراه با خلط خونی، احساس خنگی و ضعف مفرط دچار شوند.  $\text{NO}_2$  در غلظت های بالا منجر به ادم ریوی می شود.

#### ه- کلرید هیدروژن و فسیون<sup>۱</sup>

این گازها در اثر واکنش بین پرتو فرا بنسن و بخارات ناشی از هیدروکربن های کلرینه حلال ها به وجود می آیند.

کلرید هیدروژن، اسیدی است بسیار محلول در آب که می تواند باعث آسیب مخاط ملتحمه و راه های هوایی فوقانی شود. تماس حاد با کلرید های هیدروژن ممکن است منجر به تحریک غشاء های مخاطی چشم و راه های هوایی فوقانی گردد. در تماس با مقادیر بیش از حد مجاز و تماس های شدید با کلرید هیدروژن، علائم تنفسی به صورت سرفه و تنگی نفس ظاهر می شود. به طور خلاصه، کلرید هیدروژن محرك راه های هوایی فوقانی و مخاط ملتحمه می باشد. مواجهه با این ماده ممکن است سبب علائم تحریکی حاد و عملکرد ریوی انسدادی قابل برگشت شود.

فسرژن یا کربونیل کلراید گازی است بی رنگ، سنگین تراز هوا، با محلولیت کم در آب و بوی خاصی که به بوی یونجه و علف تازه چیده شده تشیه شده است. فسرژن به علت حلالیت کم در آب، فقط به طور خفیف باعث تحریک چشم ها و راه های هوای فوقانی می شود. زمانی که فسرژن در ریه ها رسوب کند، به طور آهسته به اسید هیدروکلریک و دی اکسید کربن هیدرولیز می شود. افراد در معرض تماس، ممکن است تحریک فوری چشم ها و گلو را که معمولاً خفیف و خود محدود شونده است تجربه کنند. به علت ایجاد علائم خفیف، تماس با این گاز غالباً ادامه می یابد. چندین ساعت بعد از تماس (۸ ساعت) تنگی نفس، احساس کوفتگی قفسه سینه و سرفه خشک، ممکن است ایجاد شود.

## ۲-۴ خطرات فیزیکی

گروهی دیگر از انواع خطرات فعالیت جوشکاری، خطرات ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار می باشد. جوشکاران بعضاً در مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی زیر می باشند:

- صدا

- پرتوها

- میدان های الکترومغناطیسی

- سرما یا گرمای شدید

## ۲-۱ صدا

در برخی از عملیات جوشکاری نظیر جوشکاری و برشکاری با پلاسماصدای زیادی تولید می شود (بیش از ۸۵ dB(A) که از این لحظه، می بایست اقدامات لازم به منظور جلوگیری از آسیب به افراد صورت پذیرد. در سایر انواع جوشکاری، صدا معمولاً ناشی از عملیات جانبی نظیر چکش کاری فلز قطعه کار می باشد. صدای زیاد در محیط کار، ممکن است در دراز مدت، موجب آسیب به سیستم شنوایی گردد، همچنین مواجهه با صدا عامل ایجاد استرس، فشار خون و بیماری های قلبی، ایجاد خستگی، حالت های عصبی و بی حوصلگی فرد می باشد.

اگر افرادی در یک محیط دارای تراز فشار صدای بالا کار می کنند، کارفرما باید از روش ها و حدود تماس شغلی (تعیین شده توسط کمیته فی بهداشت حرفة ای کشور) برای ارزشیابی میزان مواجهه با صدا و تعیین میزان زمان مواجهه مجاز استفاده نماید. اگر تراز فشار صدا به طور متوسط در هشت ساعت به ۸۵ دسی بل می رسد، کارفرما باید ضمن تلاش برای حذف یا کاهش تراز فشار صدا در محیط کار، گوشی مناسبی را برای فرد جوشکار تهیه و به وی ارائه نموده و سالانه او را تحت معاینات دوره ای پزشکی قرار دهد.

به منظور اندازه گیری میزان مواجهه فرد با صدا، می‌توان از صداسنج‌هایی که تراز فشار صوت را در شبکه A اندازه گیری می‌نمایند، استفاده نمود. علاوه بر اندازه گیری تراز فشار صوت، باید اطلاعاتی را در مورد نحوه مواجهه و مدت زمان مواجهه فرد بدست آورده و سپس نسبت به ارزشیابی و تعیین مجاز یا غیر مجاز بودن مواجهه فرد اقدام نمود.

ضمناً از دزیمترها نیز می‌توان برای اندازه گیری میزان مواجهه فرد با صدا استفاده نمود. دزیمتری قابل اعتمادترین روش برای اندازه گیری مواجهه کارگر با صدا می‌باشد زیرا در تمام طول شیفت کاری دزیمتر متصل شده به کارگر، مقدار مواجهه واقعی را اندازه گیری نموده و در پایان شیفت، دز دریافتی واقعی صدا را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که قبل از اندازه گیری صدا می‌بایست از کالیبره بودن صداسنج، اطمینان حاصل نمود. استاندارد کشور ایران که کلیه کارفرمایان ملزم به رعایت آن می‌باشند توسط کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور مقدار ۸۵ دسی بل برای ۸ ساعت کار تعیین شده است. برای کنترل صدا در محیط کار، امروزه روش‌های پیچیده‌ای ابداع شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

- بهره گیری از کنترل‌های مدیریتی نظیر دور کردن جوشکاران از نواحی دارای صدای غیر مجاز به منظور کاهش تراز فشار صدای دریافتی
- بهره گیری از کنترل‌های مهندسی مثل جایگزینی عملیات دارای صدای بالا، با تجهیزات و عملیات کم صدا
- کاهش ارتعاش سطوح مرتعش
- استفاده از مواد جاذب صدا در محیط کار
- استفاده از حصارهای صوتی
- استفاده از سپرها یا موانع صوتی
- استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند گوشی‌های ایمنی رو گوشی و تو گوشی.

## ۲-۲-۴ پرتوها

پرتوهایی که در عملیات جوشکاری وجود دارند شامل دو نوع پرتو ماوراء بنفس و مادون قرمز می‌باشند. پرتو ماوراء بنفس بیشتر در جوشکاری قوس الکتریکی به وجود می‌آید در حالیکه پرتوهای مادون قرمز بیشتر در جوشکاری با اکسی سوخت به وجود می‌آید. پرتوهای ماوراء بنفس و مادون قرمز بخشی از پرتوهای الکترو-مغناطیسی می‌باشند که انرژی آنها برای یونیزاسیون ماده کافی نیست (لذا به این پرتوها، پرتوهای غیریونساز می‌گویند).

## الف-پرتو ماوراء بنفس (UV)

پرتو ماوراء بنفس شامل پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج ۱۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر می‌شود. پرتو ماوراء بنفس دارای طول موج کوتاه‌تری (فرکانس بیشتر) نسبت به نور مرئی، اما طول موج بلندتر (فرکانس کمتر) نسبت به پرتوهای X می‌باشد. پرتو ماوراء بنفس بر حسب طول موج، به سه بخش UV-A، UV-B و UV-C تقسیم می‌شود. اثرات پرتو فرابنفش شامل اثرات حاد و مزمن بوده و

به شرح زیر می‌باشد:

- اثرات حاد

## الف-آفتاب سوختگی

اصطلاح پزشکی آفتاب سوختگی، ارتیما می‌باشد. در این عارضه، پوست قرمز می‌شود و در موارد شدید پوست، تاول زده و پوسته پوسته می‌شود. از سه باند موجود در پرتو ماوراء بنفس، باند UV-B مؤثرترین بخش ایجاد کننده آفتاب سوختگی می‌باشد. پوست جهت حفاظت خود در برابر پرتوهای ماوراء بنفس، حالت برتنه پیدا می‌کند، بدین صورت که تولید رنگدانه‌های پوست که به آن رنگ می‌دهند، افزایش یافته و پوست تیره تر می‌شود. مواجهه طولانی تر با پرتوهای ماوراء بنفس منجر به ضخیم شدن لایه خارجی پوست می‌شود. به دلیل کمتر بودن میزان رنگدانه‌ها در افراد با پوست، مو و چشم‌های روشن، این افراد به مواجهه به پرتو ماوراء بنفس حساس تر می‌باشند.

## ب-برق زدگی چشم

به این عارضه برف کوری نیز می‌گویند و اصطلاح پزشکی آن فتوکراتوکثرونکتیوت (التهاب ملتحمه چشم) است. این عارضه سوزش دردناک قرنیه و ملتحمه (غشاء وصل کننده کره چشم به پلک داخلی) را به همراه دارد. در این عارضه فرد احساس می‌کند در چشمی چیزی مانند شن وجود دارد و چشم‌وی به نور حساس می‌شود. میزان حساسیت چشم به پرتو ماوراء بنفس از پوست بیشتر است زیرا چشم قادر لایه خارجی ساخنی و رنگدانه‌های حفاظتی است.

علائم معمول حدود ۶-۴ ساعت پس از مواجهه بروز و ۲۴ ساعت پس از مواجهه نیز فروکش می‌کند و در صورتی که مواجهه شدیدی رخ نداده باشد، آسیب دائمی به چشم وارد نمی‌شود.

## اثرات مزمن

از اثرات مزمن پرتو ماوراء بنفس می‌توان به پیری زودرس و سرطان پوست اشاره نمود. بیشترین میزان پرتوهای ماوراء بنفس در جوشکاری با قوس پلاسماء، جوشکاری با قوس فلزی گازی و جوشکاری با قوس فلزی با گاز محافظه می‌باشد و کمترین میزان پرتوهای ماوراء بنفس در جوشکاری با قوس تنگستن ایجاد می‌شود.

در مکانی که جوشکاری قوس الکتریکی بطور منظم در نزدیکی دیوارهای رنگ شده انجام می‌شود،

دیوارها باید با یک پرداخت و صیقل کاری نهایی که انعکاس کمی برای تابش ماوراء بنفسش دارند، رنگ آمیزی شوند. ماده پرداخت کننده باید حاوی رنگدانه‌های معینی مثل دیاکسید تیتانیم یا اکسید روی باشد. این رنگدانه‌ها انعکاس کمی برای تابش ماوراء بنفسش دارند. رنگدانه‌های رنگی اگر انعکاس را فرایش ندهند، می‌توانند به کار گرفته شوند. رنگدانه‌های پودری یا رنگدانه‌های با پایه ذرات فلزی توصیه نمی‌شوند زیرا این نوع رنگدانه‌ها تابش ماوراء بنفسش را منعکس می‌کنند.

#### ب-پرتو مادون قرمز (IR)

پرتو مادون قرمز بیشتر در جوشکاری با گاز ایجاد می‌شود. پرتوهای مادون قرمز دارای اثرات ملایمتری نسبت به پرتوهای ماوراء بنفسش بوده و عوارض آنها نیز، کمتر می‌باشد.

#### - اثرات پرتو مادون قرمز:

مهمترین اثر پرتو مادون قرمز، افزایش دمای بافت‌های بدن، پس از جذب پرتو می‌باشد. پرتو مادون قرمز بطور عمده توسط پوست و چشم جذب می‌شود. اثر این پرتو روی عدسی چشم، باعث ایجاد بیماری آب مروارید (کاتاراکت) می‌گردد که آب مروارید شیشه سازان نیز نامیده می‌شود ولی در حال حاضر این عارضه در کارگران ذوب فلزات و کارگران کوره‌ها نیز مشاهده می‌شود. علت ایجاد آب مروارید، اثرات گرمایی حاصل از این پرتو می‌باشد و چون عدسی چشم فاقد عروق خونی است به همین دلیل نمی‌تواند گرمای جذب شده را دفع نماید، در نتیجه به تدریج آسیب می‌بیند. دوره نهفته این عارضه در حدود ۲۰-۱۵ سال تعیین شده است. تابش پرتو به میزان زیاد روی چشم، سبب سوختگی شبکیه می‌شود.

#### - حفاظت در برابر پرتو ماوراء بنفسش

اقدامات کنترلی زیر در صورت اثربخشی می‌تواند جهت جلوگیری از مواجهه بیش از حد کارگران با پرتو ماوراء بنفسش مفید باشد:

- آموزش: جوشکاران را باید در مورد ماهیت پرتو ماوراء بنفسش، خطرها و نحوه حفاظت از خود در برابر آن آموزش داد.

- محصور سازی: پرتو ماوراء بنفسش باید تا آنجایی که امکان دارد در منطقه محصور شده‌ای محدود یا حفظ شود. پرتو ماوراء بنفسش را به آسانی می‌توان توسط مواد نظری مقوا یا چوب محصور نموده و از انتشار آن جلوگیری نمود. مواد شفاف نظری شیشه، پی وی سی، فلکسی گلاس‌ها و پلاستیک‌های شفاف با درجات مختلفی جلوی عبور پرتو ماوراء بنفسش را می‌گیرند. عموماً پلاستیک‌های کربناته، حفاظت کافی در برابر پرتو ماوراء بنفسش را فراهم می‌سازند. برخی از انواع شیشه‌های شفاف (شامل برخی از انواع شیشه‌های پنجره و شیشه‌های عینک) مقادیر قابل توجهی از پرتو ماوراء بنفسش (باند A) را عبور می‌دهند. بنابراین با ایجاد مانع مناسب، به خصوص در محل

جوشکاری باید افراد دیگر را از پرتوها محافظت نمود. جهت این کار می‌توان از پرده‌ای از جنس پلی وینیل کلراید (که به پاراون معروف است) استفاده کرد. بد لیل اینکه رنگ پرده دارای اهمیت ویژه‌ای است، بنابراین رنگ پرده نباید بازتاب دهنده پرتو باشد و مناسب ترین رنگ، رنگی است که در آن از اکسید روی و اکسید تیتانیوم استفاده شده باشد. ماده حفاظتی دیگر برای محصورسازی، شیشه‌هایی می‌باشد که طول موج خطرناک پرتو را جذب می‌کند.

- محدودیت مواجهه کارگر: مواجهه کارگر با پرتو ماوراء بنفس باید محدود گردد و سایر کارگران نیز در فاصله دورتری نسبت به محل جوشکاری قرار گیرند. قانون عکس مجدور فاصله در مورد پرتو ماوراء بنفس نیز صادق است به نحوی که شدت پرتو با عکس مجدور فاصله از منبع کاهش می‌یابد.
- استفاده از وسائل حفاظت فردی: کارگر باید از وسائل حفاظت فردی مناسب، مانند نقاب صورت (ماسک جوشکاری)، عینک مخصوص، دستکش جوشکاری و پیشنبند چرمی در هنگام جوشکاری استفاده نماید. معمولاً استفاده از لباس فلاتل بر نوع چرم آن برتری دارد.

### ۳-۲-۴ گرما

گرمای شدید و جرقه‌های ناشی از جوشکاری ممکن است باعث سوختگی بخش‌هایی از بدن کارگر در حین جوشکاری شود. جراحات چشمی نیز از تماس با خاکستر داغ، تراشه فلزات، جرقه‌ها و الکترودهای داغ حاصل می‌شود، به علاوه، تماس طولانی مدت با گرما منجر به استرس حرارتی در فرد خواهد گردید.

جوشکاران بایستی از علائم گرمایشی همچون خستگی، سرگیجه، کم اشتہایی، تهوع، درد ناحیه شکمی و بی حوصلگی آگاهی داشته باشند. تهوية، جداسازی و ایجاد فاصله مناسب با منع حرارتی، رعایت فواصل استراحت و نوشیدن مایعات مناسب می‌تواند افراد را در برابر خطرات مرتبط با گرما محافظت نماید.

### ۳-۴ خطرات ارگونومیکی

بسیاری از آسیب‌ها و جراحات جوشکاران در نتیجه کشیدگی، در رفتگی، و یا تغییر شکل عضلات آنها می‌باشد. جوشکاران اغلب مجبورند که:

- وسایل و تجهیزات سنگین را بردارند یا حرکت دهند.
- به مدت طولانی در موقعیت نامناسب کار کنند.

ابزار سنگین جوشکاری را به مدت طولانی در دست نگهداشند.

جوشکاری شغلی است که می‌تواند باعث کار در وضعیت‌های بدنی نامطلوب و حمل تجهیزات

سنگین گردد. در حین جوشکاری معمولاً فشار زیادی روی بازو و شانه فرد وارد می‌گردد. از جمله عوامل مستعد کننده عوارض اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار (WMSDs)<sup>۱</sup> در عملیات جوشکاری وضعیت‌های بدنی نامطلوب بخصوص در قسمت مچ دست و کمر، بلند کردن تجهیزات سنگین، انجام فعالیت استاتیک، یکنواختی کار و... می‌باشد.

مهمنترین پیامدهای ناشی از نامناسب بودن وضعیت کاری را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

- کاهش بهره وری و کیفیت
- غیبت از کار به دلیل صدمه یا بیماری
- هزینه‌های مربوط به درمان و جایگزینی جوشکاران

#### ۴-۳-۱ خطرات اسکلتی - عضلانی رایج در عملیات جوشکاری

در بین جوشکاران شکایت از بیماری‌های اسکلتی - عضلانی نظیر صدمات در ناحیه فوقانی پشت، درد شانه، کاهش قدرت ماهیچه‌ها، درد مچ، سفید شدن انگشتان و بیماری ناحیه زانو بیشتر دیده شده است. وضعیت فرد هنگام کار کردن (مخصوصاً هنگام قرار گرفتن قطعه در بالای سر، وجود ارتعاش در حین کار و حمل بارهای سنگین) در بروز اختلالات و بیماری‌های فوق مؤثر است.


۴-۳-۲ روش‌های مناسب ارتفاع ارگونومی در جوشکاری برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از حمل اشیاء سنگین در حین عملیات جوشکاری می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:

- استفاده از تجهیزات جوشکاری سبک تر و راحت تر برای حمل
  - استفاده از کابل‌های سبک تر با قابلیت انعطاف بیشتر (سختی کمتر)
  - استفاده از وسایل نگهدارنده کابل (بالانسرها)
  - استفاده از جرثقیل‌های سقفی
  - استفاده از میزهای بالابر و دارای قابلیت چرخش (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)
- برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از وضعیت‌های بدنی نامناسب در حین عملیات جوشکاری می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:
- قرار دادن قطعه کار در ارتفاع کمر در صورت امکان
  - استفاده از میزهای بالابر (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)
  - استفاده از تفنگ‌های جوشکاری دارای قابلیت حرکت و طراحی شده به صورتی که با هر دو


دست بتوان با آن کار کرد.

- استفاده از میز کاری و حفظ وضعیت بدنی ایمن تر به منظور کاهش خم شدن کمر در حین انجام جوشکاری روی زمین.
- به منظور طراحی مناسب صندلی و میز کار جوشکاری می توان از راهنمای ارائه شده در شکل زیر استفاده نمود.<sup>۱</sup>

طراحی میز جوشکاری برای جوشکار ایستاده

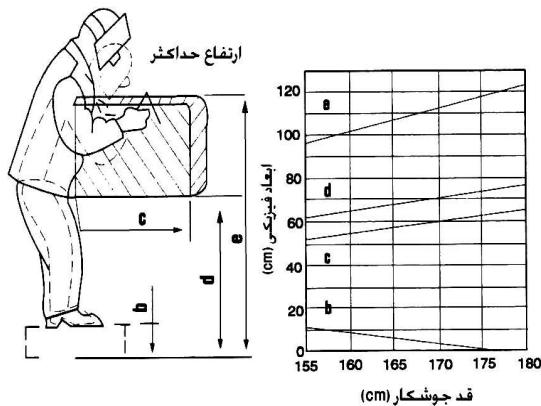

طراحی میز کاری برای جوشکاری نشسته

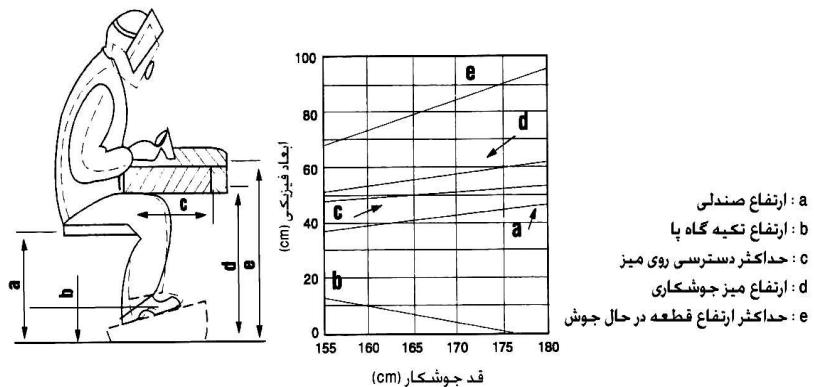


شکل ۱- راهنمای طراحی میز و صندلی برای جوشکار

1 -Golavatjuk et.al, creation of optimum labour conditions for electric welders with regard to ergonomic requirements.IIW Calloquim on Welding and health , Lisboa (1980)

### ۳-۳-۴ وضعیت بدنی مناسب در حین جوشکاری

راهنمایی‌های زیر می‌تواند در کاهش وضعیت بدنی نامناسب جوشکاران نقش مهمی ایفا کند، مفاد این دستورالعمل‌ها می‌تواند به شرح زیر باشد:

- علائم ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی را بیاموزید. وضعیت‌های بدنی تکراری نامناسب می‌تواند صدمه زا باشد.
- از وضعیت‌های بدنی نامناسبی که می‌توانند باعث خستگی، کاهش تمرکز و کاهش کیفیت جوش می‌شوند، خودداری نمائید.
- تا حد امکان دست هایتان را در پایین تر از سطح شانه بکار گیرید.
- از کار کردن در یک وضعیت بدنی ثابت ایستاده و یا نشسته، خوداری نمائید.
- تا حد امکان قطعه کار را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید.
- در صورت ایستادن به مدت طولانی از زیرپایی مناسب استفاده نمائید.
- تا حد امکان از ایجاد خمش و پیچش در ناحیه کمر اجتناب نمائید.
- جهت پیشگیری از کشیدن بدن و خم کردن کمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده دسترسی قرار دهید.
- از میز با قابلیت تنظیم ارتفاع، به منظور حفظ وضعیت بدنی مناسب و جلوگیری از خمش کمر استفاده نمائید. (شکل ۲)

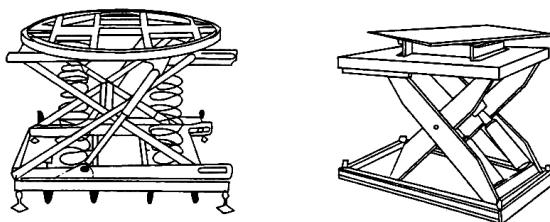

شکل ۲-وسایل کمک کننده به تنظیم ارتفاع سطح کار

در جایی که جوشکار مجبور است عملیات جوشکاری را در حالت زانو زده انجام دهد، نکات زیر توصیه می‌شود:

- تنش واردہ بر عضلات ران را از طریق افزایش زاویه زانو کاهش دهید.
- فشار واردہ به زانو، قوزک پا و ناحیه لومبار (قسمت میانی پشت تا کمر) را کاهش دهید.

- طوری قرار گیرید که گردن خون در پاها به خوبی انجام گیرد.
- به هیچ وجه به مدت طولانی در وضعیت زانو زده قرار نگیرید.
- به ازاء ۱ ساعت کار ۱۰ دقیقه از جا برخاسته و کمی قدم بزنید.

#### ۴- خطرات بیولوژیکی

در این رشته صنعتی خطرات بیولوژیک ناشی از فرایند کار ناچیز است، زیرا عملیات جوشکاری، مواد و ابزار مورد استفاده محیطی برای رشد و انتشار عوامل بیولوژیک پدید نمی آورند. اما مانند هر محیط کار دیگری به علت کار در محیط پر گرد و غبار و احتمال بریدن دست ها و سایر اعضاء بدن، خطر آلوده شدن زخم ها با خاک وجود دارد که خود ریسک بروز بیماری کزا را در پی دارد. لذا اکیدا توصیه می شود جوشکاران نسبت به تکمیل واکسیناسیون بطور کلی، و دریافت صحیح واکسن کزا را بطور اختصاصی اقدام نمایند.

از آن جایی که عملیات جوشکاری در مقیاس کارگاهی، عمدتاً در کارگاه های کوچک و نسبتاً فاقد تاسیسات رفاهی و بهداشتی استاندارد صورت می گیرد، جوشکاران باید مواظب باشند که قبل از خوردن و آشامیدن، حتماً دستان خود را با آب و صابون کاملاً تمیز نمایند، از وسایل غذا خوری شخصی استفاده نمایند و از غذاهای مانده که خارج از یخچال و در شرایط غیر بهداشتی نگهداری شده باشند، استفاده ننمایند. زیرا عدم رعایت موارد یاد شده می تواند موجب مسمومیت و انتقال بیماری گردد.

#### ۵- کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

قبل از آغاز جوشکاری لازم است خطرات مختص این عملیات شناسایی شوند. این خطرات بسته به نوع جوشکاری، مواد (فلزات اصلی، پوشش سطح، الکترودها) و شرایط محیط (فضای آزاد یا بسته) متفاوتند.

همچنین تحقیق و بررسی در مورد برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) جهت شناسایی مواد خطرناک مورد استفاده در جوشکاری و محصولات برش و فیوم های تولیدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. اطمینان حاصل نمایید که قبل از آغاز کار، موادی را که جوشکاری می کنید می شناسید. برخی از فیوم ها همانند موادی که هنگام جوشکاری سطوح دارای پایه کادمیوم متضاد می شوند، می توانند در مدت زمان کوتاهی کشنده باشند. پس از تعیین و شناسایی خطرات، می توان روش های مناسب کنترلی را به کار گرفت:

## ۱-۵ کنترل های مهندسی

### ۱-۱-۵ جایگزینی

مواد خطرناک را با موادی که خطر کمتری دارند جایگزین کنید. بدین منظور می توانید:

الف- از آلیاژ نقره بدون کadmium برای لحیم کاری استفاده نمایید.

ب- از الکترود و دستکش های قادر مواد آذبستی استفاده کنید.

### ۲-۱-۵ تهویه

باایستی برای از بین بردن فیوم ها و گازهای مضر از تهویه مناسب استفاده نمود. تهویه موضعی<sup>۱</sup> که این گازها و فیوم های مضر را مستقیماً از محل تولید به بیرون هدایت می کند مفید تر می باشد. این عمل را می توان با استفاده از دستگاه های دارای تهویه یا هودهایی که نزدیک محل جوشکاری نصب می شوند، انجام داد. سیستم تهویه باید به طور منظم تمیز و بازبینی گردد.

از معابر خروجی سقف، درها یا پنجره های باز، فن های سقفی یا فن های نصب شده در کف برای جریان هوا در محل کارگاه بعنوان تهویه عمومی<sup>۲</sup> استفاده می شود. این سیستم به خوبی تهویه موضعی نبوده و ممکن است باعث پخش ذرات شیمیایی مضر در کارگاه گردد. تهویه عمومی معمولاً در صورتی مفید است که برای تکمیل تهویه موضعی و در کنار آن به کار رود.

در جوشکاری با گاز محافظت، تهویه موضعی را می توان با یک فن مکنده انجام داد که می تواند تماس کارگر را با فیوم جوشکاری به میزان ۷۰ درصد کاهش دهد.

هودها و کاتال های خروجی هوا باایستی از مواد مقاوم در برابر حریق ساخته شوند.

در گذشته اکثر شرکت ها ترجیح می دادند که فیوم های متراکم را از نزدیک کارگر گرفته و به سهولت آنها را به اتمسفر تخلیه کنند. امروزه بیشتر قوانین کنترل آلودگی، صریحاً این نوع عملکرد را غیر قابل قبول می دانند. جمع آوری و فیلتراسیون صحیح فیوم ها و گرد و غبار جوشکاری مسئله مهمی است که جهت تامین حفاظت کارگران در هر کشوری مورد توجه قرار می گیرد. با انتخاب سیستم فیلتراسیون دارای راندمان بالا که خوب طراحی شده باشد، فواید دیگری نیز حاصل می گردد. هوای حرارت دیده یا خنک شده مورد فیلتراسیون ممکن است علاوه بر تخلیه به خارج از محیط کار، مجدداً سیر کوله شده و به محل کار باز گردانده شود. که منجر به هزاران دلار در سال صرفه جویی در انرژی می شود. همچنین سازمان جهانی محیط زیست<sup>۳</sup> (EPA)، صنایع را ملزم به گزارش نوع و

1- local exhaust ventilation

2- General ventilation

3- Environmental Protection Agency

میزان آلاینده های رها شده در هوای محیط زیست می کند. گرددش مجدد تصفیه شده نیاز به گزارش کردن میزان انتشار آلاینده های حاصل از جوشکاری را به هوای محیط مرتفع می کند. فیوم یا ذرات حاصل از جوشکاری، برش کاری و لحیم کاری می توانند خیلی سبک باشند؛ لذا کنترل آنها مشکل است. بنابراین در اکثر موارد استفاده از یک سیستم کنترل آلوودگی در منبع آن یا به کار بردن برخی از انواع هودها که جهت مکش آلاینده ها، نزدیک به سطح کار قرار می گیرند، مطلوب است. هود باید به اندازه کافی نزدیک به سطح کار قرار گیرد تا مکش کافی ایجاد کند، اما باید به اندازه و فاصله ای نگهداری شود تا گاز محافظت جوشکاری را مورد مکش قرار ندهد. طرح هود نیز باید مطابق با عملیات مخصوص جوشکاری باشد.

روش ثابت و دائمی برای یک یا دو عملیات جوشکاری، می تواند جهت تامین بهترین مکش و جمع آوری هوا طراحی شود. در حالیکه در یک عملیات جوشکاری که چند موضع جوشکاری دارد، مشعّل جوشکاری می تواند منجر به اشکال در وضعیت گیری و قرار گرفتن هود شود. در این موارد، استفاده از هودهای متحرک یا حتی کلکتورهای (وسایل جمع آوری کننده) فیوم یا گرد و غبار پرتاپل که کار گر می تواند به طور دستی به آن وضعیت دهد، مطلوب است. در بعضی از موارد جمع آوری آلاینده ها در منبع تولید آن، غیر عملی است. در چنین مواردی یک سیستم کنترل مرکزی باید مورد استفاده قرار گیرد تا هوای آلووده محیط را گرفته و آلاینده های حاصل از عملیات جوشکاری و منابع دیگر آلوودگی را فیلتره کند.

### ۱-۲-۱ انواع فیلتراسیون

پس از مکش فیوم یا ذرات جوشکاری، توسط کانال هایی وارد سیستم فیلتراسیون می شوند. عموماً سه نوع اصلی فیلتراسیون برای عملیات جوشکاری به کار می رود:

**الف- رسوب دهنده های الکترونیک**

که هوا را به صورت الکتریکی مورد فیلتراسیون قرار می دهد. وقتی فیوم یا ذرات جوشکاری وارد این سیستم می شوند، به طور الکترواستاتیکی باردار شده و جذب صفحه ای با بار مخالف می شوند. رسوب دهنده های الکترواستاتیک می توانند ذرات خیلی ریز و کوچک را به دام اندازند. وقتی صفحات جمع آوری کننده سیستم با ذرات یا فیوم های باردار گرفته و مسدود می شوند؛ ذرات، متراکم و انباشته می شوند و ممکن است به طور تصادفی از صفحات جدا شده و وارد جریان هوای عبوری گردند و مجدداً وارد محیط کار شوند. این روش باعث تولید گاز ازن نیز می شود. با این همه، باید به طور مرتباً اندازه گیری شود تا مطابق با حدود مجاز استاندارد تعیین شده توسط سازمان OSHA باشد.

### ب-بک فیلترها (فیلترهای کیسه‌ای)

این فیلترها چندین دهه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اکثر این سیستم‌ها از مکانیسم لرزشی یا ارتعاشی پالس جت هوای فشرده جهت تمیز کردن سطح کیسه‌ها از فیوم‌ها و گردوبغارهای جمع آوری شده روی آنها استفاده می‌کنند. به خاطر توانایی آنها در جابجایی و انتقال انواع وسیعی از آلاینده‌ها، بک فیلترها روش عمده جمع آوری فیوم و ذرات آلوده کننده شده‌اند. در سیستم یک فیلتر، قسمت ورودی هوا به سیستم که مجهر به یک صفحه مانع Baffle است، که باعث جداسازی ذرات بزرگ قبل از رسیدن به سطح کیسه فیلترها می‌شود. پالس جت‌ها، هوای فشرده را از قسمت بالای کیسه‌ها به داخل کیسه‌ها می‌دمند که باعث جداسازی و کنده شدن فیوم و ذرات جمع آوری شده از سطح کیسه‌ها می‌شود. کیسه‌ها با نفوذ پذیری یا نسبت هوا به سطح فیلتر بالاتری از فیلتر کار تریج ها عمل می‌کنند که خود موجب افت فشار و مصرف انرژی بیشتری می‌شود.

ج- فیلترهای کار تریج جدید ترین تکنولوژی در جمع آوری فیوم و ذرات آلاینده است. این سیستم‌ها از کار تریج‌های سفت و چین داری به جای کیسه فیلتر استفاده می‌کنند که در نتیجه ایجاد سطح فیلتراسیون زیادی را در یک پکیج کوچک امکان پذیر می‌سازد.

گردوبغار و فیوم‌ها روی جدار خارجی کار تریج‌ها جمع آوری شده و هنگامی که سیستم در حال کار است، توسط مکانیسم پالس معکوس جت هوای فشرده تمیز می‌شوند. کلکتورها یا فیلترهای کار تریج کاربرد عمومی کسب می‌کنند، زیرا ماکریسم کارایی را با حداقل فضای لازم فراهم می‌کنند. مزایای دیگر آن راندمان فوق العاده بالا، افت فشار پایین و مصرف انرژی کم است.

### انتخاب پارچه یا سطوح فیلتراسیون:

قلب هر سیستم تصفیه کننده هوا از نوع بک فیلتر یا کار تریجی، پارچه یا مدیا فیلتراسیون است. بک فیلترها با انواع پارچه‌ها وجود دارند، از جمله پارچه‌هایی از جنس الیاف فایبر گلاس و مصنوعی (ستیتیک). چون کیسه‌های فیلتر با نسبت هوا به سطح فیلتراسیون بالاتر یا نفوذ پذیری بیشتری از کار تریج‌ها کار می‌کنند، در نتیجه افت فشار بیشتر و مصرف انرژی بالاتری را دارند. کیسه‌های فیلتری که برای عملیاتی با سرعت زیاد جریان هوا به کار می‌روند، ممکن است دچار نشتی یا جریان نفوذی گرد و غبار ریز از پارچه فیلتر و در نتیجه کاهش راندمان شوند. مدیا یا سطح فیلتراسیون در کلکتورهای کار تریجی معملاً یک پارچه نیافته از جنس سلوولز یا دیگر الیاف مصنوعی یا پارچه‌های روکش شده یا تفلون یا آغشته به کربن هستند. چون سطح فیلتراسیون زیادی در فیلترهای کار تریج موجود است، سرعت تماسی هوا خیلی پائین است. تراکم مدیا و سطح فیلتراسیون در این نوع فیلترها باعث گرفتن فیوم یا ذرات زیادی می‌شود. چون آلاینده‌ها روی سطح پارچه یا

مدیا جمع آوری می شوند، یک اثر فیلتراسیون ثانویه نیز به وجود می آید. بهترین سرعت سطحی اغلب با استفاده از بهترین پکیج های سخت افزار، نرم افزار و حصول نتایج مطلوب به کار می رود. در صنعت جمع آوری فیوم و ذرات، این سرعت سطحی به صورت نسبت هوا به سطح فیلتراسیون مشخص شده و بر حسب فوت مکعب در دقیقه سرعت هوا بر فوت مربع سطح فیلتر ( $\text{Cfm}/\text{ft}^2$ ) بیان می شود. برای مثال در صورتی که  $5760 \text{ Cfm}$  هوا توسط یک کلکتور کار تریجی دارای  $16 \text{ ft}$  سطح فیلتراسیون عبارتند از:

$5760 \text{ Cfm} / 16 \text{ ft}^2 = 360 \text{ ft/min}$


هر کار تریج

نسبت هوا به سطح فیلتراسیون  $= 1/5$  به طور کلی نسبت هوا به سطح فیلتراسیون پایین تر، باعث عملیات این تر  $\text{min}$  و تمیز و تجهیزات و فرایندهای صنعتی آلوده کننده می شود. وقتی که نسبت هوا به سطح فیلتراسیون بالاتری انتخاب شود، آلینده با سرعت های بیشتری روی سطح فیلتراسیون برخورد خواهد کرد. این مسئله ممکن است باعث فرورفتن فیوم و ذرات در پارچه یا مدیا شود، که منجر به عدم تاثیر مکانیسم تمیز کننده کار تریج هامی شود. در صورتی که از نظر فضا و مکان یا سرمایه پولی محدودیت وجود داشته باشد، نسبت بالاتر هوا به سطح فیلتراسیون ممکن است ضروری باشد. همان طور که قبلاً ذکر شد، این مسئله منجر به کوتاه تر شدن دوام فیلتر و افت فشار بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر، اگر سیستمی با دفعات سرویس دهی طولانی تری به دلایل دیگری مورد نظر باشد، نسبت پائین تر هوا به سطح فیلتراسیون باید در نظر گرفته شود. هنگام طراحی سیستم، باید نکات ذکر شده فوق کاملاً در نظر گرفته شود.

## ۵-۲-۲- تهویه موضعی

این سیستم تهویه به نوعی دارای اولویت بوده و در صورت امکان باید از آن استفاده نمود زیرا عملیات جوشکاری، غلظت های زیادی از فیوم ها و گازها را در محل جوشکاری تولید می نماید. در مقایسه با تهویه عمومی، تهویه موضعی آلینده ها را در منبع تولیدشان به دام انداخته و آنها را از محیط کار خارج می نماید و به همین لحاظ با این روش کنترل بهتری در خصوص آلینده ها اعمال می گردد. اجزای سیستم تهویه موضعی شامل هود، کانال ها، پالایشگر هوا، فن، و کلاهک می باشد. شکل های زیر انواع رایج سیستم های تهویه موضعی توصیه شده توسط انجمن متخصصین بهداشت صنعتی امریکا را نشان می دهند:

VS-90-01

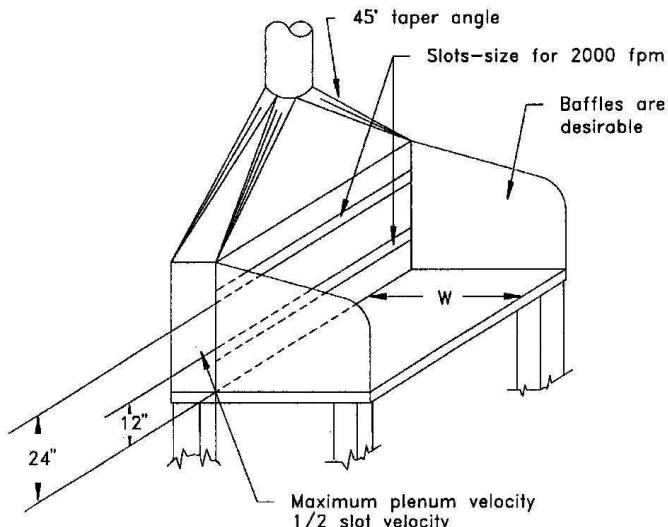

$Q = 350 \text{ cfm/ft}$  of hood length  
 Hood length = required working space  
 $W = 24''$  maximum, if  $W > 24''$  see chapter 3  
 Minimum duct velocity = 2000 fpm  
 $h_e = 1.78 V_{P_s} + 0.25 V_{P_d}$

General ventilation, where local exhaust can not be used:

Rod, diam.	Cfm/welder
5/32	1000
3/16	1500
1/4	3500
3/8	4500

or

- A. For open areas, where welding fume can rise away from the breathing zone:  
cfm required =  $800 \times \text{lb/hour rod used}$
- B. For enclosed areas or positions where fume does not readily escape breathing zone:  
cfm required =  $1600 \times \text{lb/hour rod used}$

For toxic materials higher airflows are necessary and operator may require respiratory protection equipment.

Other types of hoods

Local exhaust: See VS-90-02

Booth: For design see VS-90-30

$Q = 100 \text{ cfm/ft}^2$  of face opening

MIG welding may require precise air flow control

AMERICAN CONFERENCE  
OF GOVERNMENTAL  
INDUSTRIAL HYGIENISTS


**WELDING VENTILATION  
BENCH HOOD**

DATE 1-91


FIGURE VS-90-01

شكل ۳ - هود تهویه‌ای میزی اختصاصی برای جوشکاری

VS-90-02

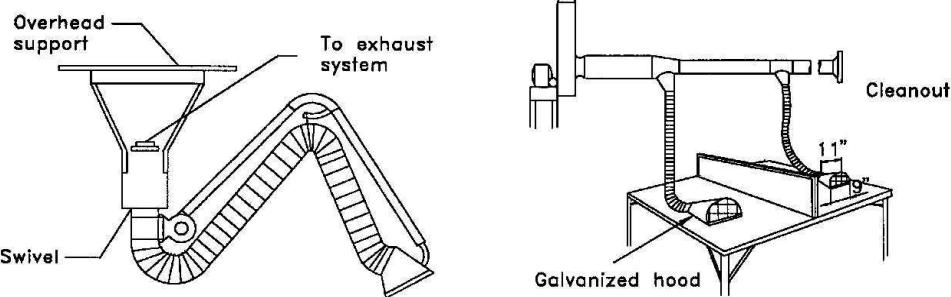

FLEXIBLE EXHAUST CONNECTIONS

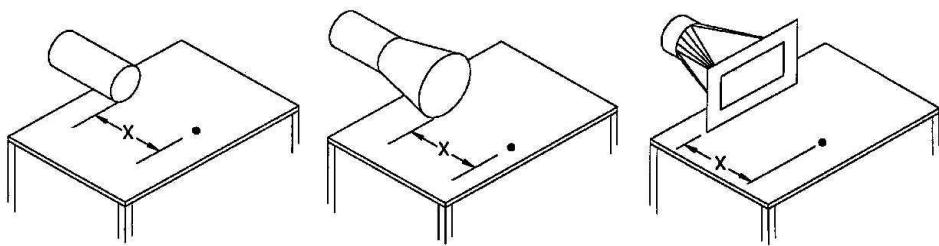

## RATE OF EXHAUST

X, inches	Plain duct cfm	Flange or cone, cfm
Up to 6	335	250
6-9	755	560
9-12	1335	1000

Face velocity = 1500 fpm

Minimum duct velocity = 3000 fpm

Plain duct entry loss = 0.93 VP<sub>d</sub>Flange or cone entry loss = 0.25 VP<sub>d</sub>

## Notes:

1. Locate work as close as possible to hood.
2. Hoods perform best when located to the side of the work.
3. Ventilation rates may be inadequate for toxic materials.
4. Velocities above 100-200 fpm may disturb shield gas.

GENERAL VENTILATION, where local exhaust cannot be used :

Rod, diam.	cfm/welder
5/32	1000
3/16	1500
1/4	3500
3/8	4500

OR

A. For open areas, where welding fume can rise away from the breathing zone:  
cfm required = 800 x lb/hour rod usedB. For enclosed areas or positions where fume does not readily escape breathing zone:  
cfm required = 1600 x lb/hour rod used

For toxic materials higher airflows are necessary and operator should use respiratory protection equipment.

## Other types of hoods

Bench, see VS-90-01

Booth, for design see VS-90-30

Q = 100 cfm/ft<sup>2</sup> of face opening

AMERICAN CONFERENCE  
OF GOVERNMENTAL  
INDUSTRIAL HYGIENISTS


WELDING VENTILATION  
MOVABLE EXHAUST HOODS

DATE 1-91

FIGURE VS-90-02

شکل ۴ - هودهای متحرک قابل استفاده در انواع جوشکاری متحرک

VS-90-03

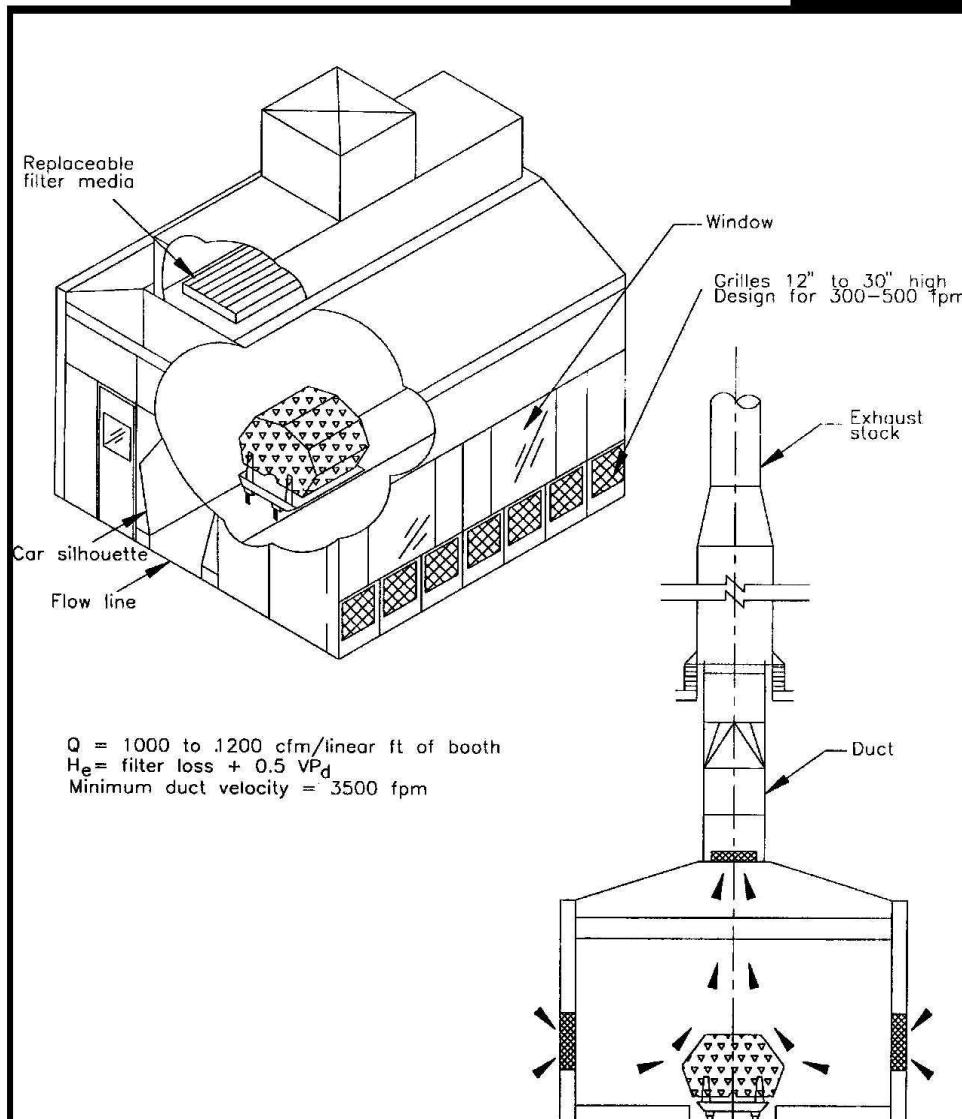

AMERICAN CONFERENCE  
OF GOVERNMENTAL  
INDUSTRIAL HYGIENISTS


PRODUCTION LINE  
WELDING BOOTH

DATE 2-91

FIGURE VS-90-03

شکل ۵- اتاقک تهویه شونده جوشکاری در خط تولید

VS-90-10

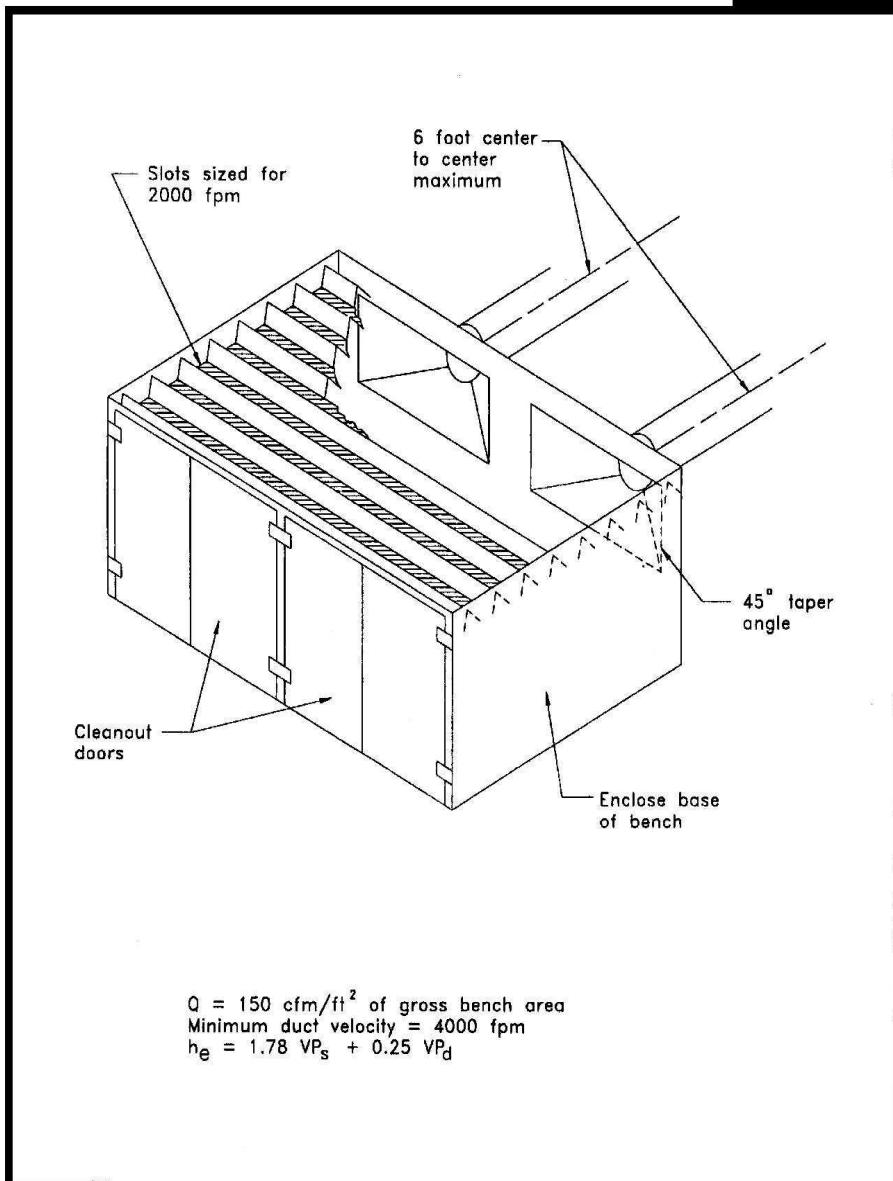

AMERICAN CONFERENCE  
OF GOVERNMENTAL  
INDUSTRIAL HYGIENISTS


TORCH CUTTING VENTILATION

DATE 1-91

FIGURE VS-90-10

شکل ۶- تهویه برای برشکاری با مشعل

VS-90-20

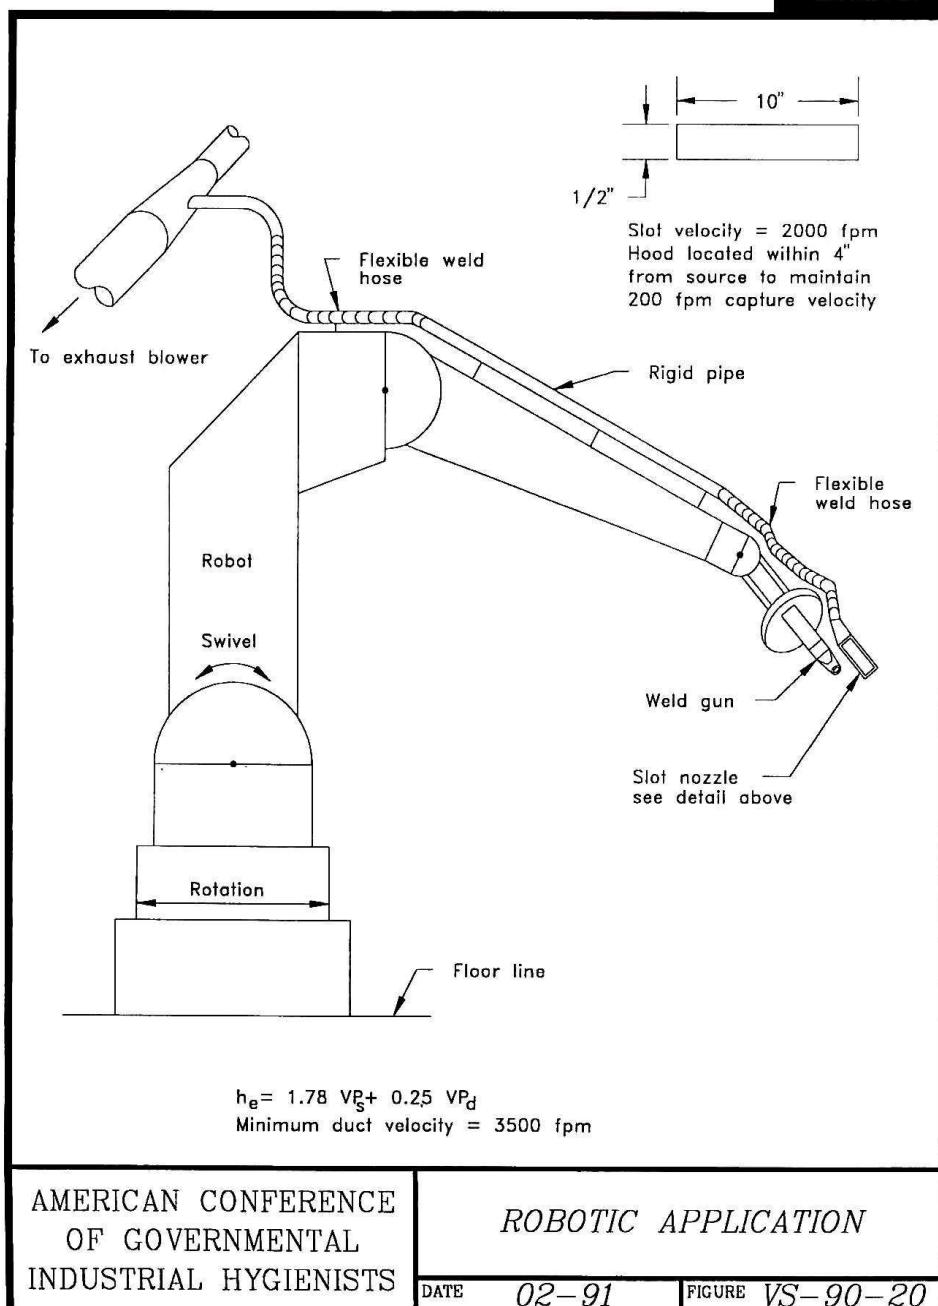

شکل ۷- سیستم تهویه موضعی برای جوشکاری با ربات

### ۳-۱-۵ حفاظ گذاری

- از دیواره هایی با پوشش مناسب جهت حفاظت افراد دیگری که در محل کار حضور دارند در برابر تشعشعات جوشکاری، گرما و پاشش ذرات داغ استفاده نمایید.
- کابین یا اتاقک جوشکاری باید دارای رنگ با روکش مات باشد که امواج ماوراء بنقش را معکس نکند (مشابه پوشش هایی که دارای اکسید تیتانیوم یا اکسید روی می باشند)
- صفحات اکوستیک ما بین کارگر و منبع صوت قرار دهید تا میزان سر و صدا را کاهش دهد و یا اینکه ماشین آلات را در محل محصوری قرار دهید.

### ۴-۱-۵ اعمال بهداشتی

اگر مراحل کاری را اصلاح کرده و یا اعمال حفاظتی زیر را انجام دهید خطرات موجود کاهش می یابند. عنوان مثال:

- بخش های پوشش دار یا رنگ شده را جوشکاری نکنید، در صورت امکان قبل از جوشکاری همه پوشش ها و رنگ های روی سطوح را پاک نمایید.
- یک ظرف آب زیر دستگاه بش با قوس پلاسمای قرار دهید تا میزان سر و صدا و فیوم های تولیدی را کاهش دهد.
- هنگام جوشکاری یا بش در موقعیتی قرار گیرید که سر شما در معرض جریان هوای حاوی فیوم ها نباشد.
- قبل از اتصال قوس الکتریکی یا بش کردن شعله اطمینان حاصل نمایید که همه مواد قابل احتراق و اشتعال از محل دور شده اند.
- اطمینان حاصل نمایید که ابزار آلات و قطعات سالم باشند و شلنگ ها و روکش های عایق پاره را تعویض نمایید.
- محوطه جوشکاری را عاری از ماشین آلات یا ابزار اضافی کنید تا خطر تصادم یا سقوط کاهش یابد.
- شما می توانید با استفاده از پایین ترین آمپر قابل استفاده و نگهداری الکترود به صورت قائم و تا حد ممکن نزدیک به محل جوشکاری تولید فیوم را به حداقل برسانید.
- جوشکاری با قوس الکتریکی را باید در فاصله کمتر از ۲۰۰ فوتی (۶۱ متری) از حلال ها یا مواد چربی زدا انجام داد.

## ۲-۵ وسایل حفاظت فردی

تجهیزات و وسایل حفاظت فردی باید در کنار کنترل های مهندسی و اقدامات ایمنی و پیشگیرانه به کار روند و نه اینکه جایگزین آنها گردند.

## ۱-۲-۵ محافظت از چشم

در کلیه عملیات جوشکاری حفاظت از چشم ها ضروری می باشد تا آنها را از نور، گرما، اشعه ماوراء بنفش و پرتاب جرقه ها محافظت نماید. برای حفاظت بهتر، از ماسکهای پوششی صورت یا کلاه ایمنی به همراه عینک استفاده نمایید. هنگامی که ماسک حفاظتی را از روی صورت بر می دارید برای جلوگیری از پرتاب ذرات به چشم ها، سرخود را کج نگاه داشته و چشمانتان را بیندید. در مورد جوشکاری یا برش با قوس الکتریکی، جوشکاری با گاز اکسید کننده، لحیم کاری و یا برش، کلاه های ایمنی، عینک و دیگر وسایل حفاظتی باید دارای فیلتر و یا لنزهای مخصوص باشند. استاندارد OSHA بیان می دارد که کارگرانی که عملیات جوشکاری یا برش انجام می دهند باید با لنزها یا فیلترهایی مطابق با جدول ۱ محافظت شوند:

### جدول ۱ - لزها و فیلترهای محافظت چشم

شماره	نوع عملیات جوشکاری	شماره و نوع فیلتر برای حفاظت در مقابل انرژی نتششعی
۱۰	جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی با استفاده از الکترودهای به قطر $1/16$ و $3/32$ و $1/8$ و $5/5$ اینچ	جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (غیر آهنی) با استفاده از الکترودهای به قطر $1/16$ و $3/32$ و $1/8$ و $5/5$ اینچ
۱۱	جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (غیر آهنی) با استفاده از الکترودهای به قطر $1/16$ و $3/32$ و $1/8$ و $5/5$ اینچ	جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی با استفاده از الکترودهای به قطر $1/16$ و $3/32$ و $1/8$ و $5/5$ اینچ
۱۲	جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (آهنی) با استفاده از الکترودهای به قطر $1/16$ و $3/32$ و $1/8$ و $5/5$ اینچ	جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی با استفاده از الکترودهای به قطر $1/16$ و $3/32$ و $1/8$ و $5/5$ اینچ
۱۲	جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی با استفاده از الکترودهای به قطر $3/16$ و $7/32$ و $1/4$ و $11/4$ اینچ	جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی با استفاده از الکترودهای به قطر $3/8$ و $5/16$ اینچ
۱۴	جوشکاری با اتم هیدروژن	جوشکاری با شعله کربنی
۱۴	جوشکاری با شعله کربنی	لحیم کاری
۲	لحیم کاری با مشعل	برش سبک تا ۱ اینچ
۴ یا ۳	لحیم کاری با مشعل	برش متوسط ۱ تا ۶ اینچ
۴ یا ۳	لحیم کاری با مشعل	برش سنگین بیش از ۱۶ اینچ
۵ یا ۴	لحیم کاری با مشعل	جوشکاری با گاز (سبک) تا $1/8$ اینچ
۶ یا ۵	لحیم کاری با مشعل	جوشکاری با گاز (متوسط) $1/8$ تا $1/2$ اینچ
۸ یا ۶	لحیم کاری با مشعل	جوشکاری با گاز (سنگین) بالای $1/2$ اینچ

### ۲-۲-۵ لباس حفاظتی

لباس محافظی که جوشکاران و افراد نزدیک به محل جوشکاری باید بر تن داشته باشند شامل موارد زیر است:

- دستکش مقاوم در برابر آتش، کلاه، کفش های ایمنی دارای پنجه حفاظت شده، پیش بند چرمی، سپر حفاظتی صورت، لباس کار مقاوم در برابر شعله، عینک حفاظتی، کلاه ایمنی، گتر یا چکمه ساق دار.

- لباس محافظت باید از پشم یا پارچه‌های کتانی مخصوص که به آسانی شعله نمی‌گیرد ساخته شود. آستین و یقه لباس بایستی بسته و شلوار و بلوز نیز بدون لبه دوبل یا برگردان باشد.
- جوشکاران باید از هلمت‌های ایمنی همراه با لترهای فیلتری مناسب استفاده کنند نه اینکه صفحاتی را به عنوان نقاب در دست بگیرند. در زمانی که جوشکاری در بالای سر فرد انجام می‌شود، محافظت بیشتری لازم است مثل پوشش شانه که مقاوم در برابر آتش باشد، پیش‌بند، سربند، گترو و لباس کار.
- از آنجایی که جوشکاران با مواد سمی سر و کار دارند، کمدهایی باید تهیه شود تا لباس کار آنها جدا از لباسهای معمولی نگهداری گردد. لباس کار باید توسط کارفرما به خشک شویی فرستاده شود. حمام و رختکن نیز باید در نظر گرفته شود تا کارگران بتوانند در پایان کار لباسهای خود را تعویض نمایند.

### ۳-۲-۵ محافظت از گوش

باید هنگام کار در سر و صدای زیاد از حفاظ گوش یا گوشیهای محافظ (ایرپلاک یا ایرماف) استفاده نمود. همچنین هنگامیکه در فضا بارش و پاشش جرقه وجود دارد به طوری که ممکن است این جرقه‌ها وارد گوش شود، استفاده از گوشی ضروری است.

### ۴-۲-۵ تجهیزات تنفسی

تجهیزات تنفسی مخصوص محیط‌های خطرناک بوده و مطابق با استاندار OSHA تنظیم، نظافت، نگهداری و ابزار گردند. علاوه کارگران باید در مورد نحوه استفاده صحیح از این وسایل آموزش بیتنند. سازمان NIOSH عنوان می‌کند که در مکانهایی که مواد سرطان‌زا وجود داشته و غلظت آن قابل اندازه گیری باشد و یا در هر شرایطی که برای سلامتی افراد خطرناک باشد، بایستی از این وسایل تنفسی استفاده نمود. هنگام جوشکاری در فضاهای بسته نیز استفاده از وسایل تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن ضروری می‌باشد، زیرا احتمال کاهش غلظت اکسیژن در هوای وجود دارد.

### ۳-۵ معاینات دوره‌ای

متاسفانه اغلب بیماری‌های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متذکر شد که خوشبختانه اغلب آن‌ها قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند. یکی از ابزارهای مهمی که در کنار اندازه گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده‌های شیمیایی می‌تواند در کشف زودرس بیماری‌های ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، بسیار مفید خواهد بود، برنامه

معاینات دوره‌ای است. معاینات دوره‌ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری‌های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری‌های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست‌های اختصاصی مانند اسپریومتری، رادیوگرافی، شناوری سنجدی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفه‌ای اقدام نمایند.

#### ۴-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط‌های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه‌ها و اصول حاکم بر محل آشنا می‌شود، شروع به کار نمی‌کند و ضمناً برای افراد در رده‌های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره‌های آموزشی با شیوه‌های متنوع سمعی و بصری بایستی در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کارکردن با آنها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کارکردن در شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصلهای اساسی در برنامه‌های آموزشی باید باشد.

## آهنگری

### ۱- مقدمه

آهنگری فنی است که برای تغییر شکل فلزات و آلیاژها چه به صورت داغ و چه به صورت سرد کاربرد دارد. منظور از تاسیسات آهنگری وسایل و ابزارهایی است که برای شکل دادن به فلز گرم یا سرد به وسیله چکش کاری یا پرس کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به خطرات مختلف عملیات آهنگری که انواع مختلفی از عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صورت مجموعه‌ای بالقوه در خویش جای داده است، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خوبی شناسایی گردد و سپس اقدامات کنترلی مناسب با هر یک از آنها تعیین شود و سپس استقرار یابند. بدیهی است استقرار کنترل‌های بهداشتی به تنها یک کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای بهداشتی در این فعالیت‌ها در گرو اثر بخشی کنترل‌های طرح ریزی شده می‌باشد و لذا انجام اقدامات پایشی و اندازه گیری عوامل زیان آور به عنوان اقدامی مکمل جهت حصول اطمینان از اثر بخشی کنترل‌های طرح ریزی شده امری الزامی می‌باشد.

### ۲- کلیات

#### ۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمايه‌های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاینده‌های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آسیب‌های مکانیکی و همچنین بیماری‌های ناشی از کار در آهنگری و فرایندهای مرتبط با آن می‌باشد.

#### ۲-۲ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه‌های کوچک در کشور می‌باشد که بطور دائم یا موقتی، ثابت یا سیار عملیات آهنگری انجام می‌دهند. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می‌باشد.

### ۳- شناخت فرآیند

کوره‌های آهنگری چکشی و ضربه‌ای فقط با فلزات داغ قابل اجرا هستند، در حالی که آهنگری فشاری می‌تواند به صورت سرد انجام شود. آهنگری هم به صورت دستی و هم مکانیکی قابل اجرا است. عملیات انجام شده شامل برش مواد به اندازه‌های دلخواه، گرمادادن-ذوب-روش‌های

حرارتی پاکسازی، معاینه و بازررسی است. در آهنگری‌های کوچک دستی تمام این عملیات در یک فضای محدود و توسط تعداد معینی از آهنگر و چکش کار انجام می‌شود که در معرض مخاطرات زیان‌باری قرار می‌گیرند. در کارگاه‌هایی که دارای کوره‌های بزرگ هستند، مخاطرات نیز در مقایسه با وظایف کاری به همان نسبت تغییر می‌کند.

## ۴- خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء ایمنی و بهداشت در عملیات آهنگری، ابتدا ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل‌های ضروری برای کاهش ریسک‌های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

شرایط کاری از یک کارگاه تا کارگاه آهنگری دیگر تفاوت دارد اما تمامی آنها دارای خصوصیات مشترکی هستند: فعالیت بدنی متعادل، هوای نسبتاً گرم و خشک، سروصدای ارتعاشات، آلودگی هوا با دود، ذرات معلق، گازها و بخارات آلانده.

### ۱- خطرات شیمیایی

اگرچه عوامل آسیب‌پذیر در محیط کاری ممکن است شرایطی آسیب‌آفرین به وجود آورند که بنا بر ماهیتشان به عنوان یک بیماری شغلی معرفی شوند ولی به طور کلی تأثیر معمول آن بر روی بیماری‌های با علایم ظاهری مشخصی یا با کم شدن مقاومت کلی بدن مشخص می‌شوند. مهم‌ترین گروه بیماری‌های شناخته شده کارگران آهنگری رماتیسم مزمن، سوختگی‌ها، سوء‌هاضمه (ورم روده کوچک) اختلالات دستگاه تنفسی و التهاب پوست است. اختلالاتی که منبع آن زمینه‌های شغلی است شامل: از دست دادن شنایی به خاطر قرار گرفتن در محیطی با سروصدای زیاد و ارتعاشات و ناراحتی‌های ناشی از لرزش‌های محیط است.

هوای محیط کار ممکن است دارای دود، مونوکسید کربن، دی‌اکسید‌سولفور و شاید آکرولین باشد که غلظت آن به نوع سوخت کوره و ناخالصی آن و همچنین قدرت احتراق، هواکش و تهويه وابسته است.

### ۱-۱- دی‌اکسید کربن، $\text{CO}_2$

دی‌اکسید کربن گازی تقریباً بی بو و بی رنگ است و تشخیص آن در محیط در مقادیر کمتر از ۴۰ درصد مشکل بوده و همچنین تشخیص مسمومیت با آن نیز دشوار است، زیرا علائم مسمومیت با

دیاکسید کربن مشابه مسمویت با تعداد زیادی از آلاینده‌ها است و دارای اثر اختصاصی نیست. دیاکسید کربن یک خنگی آور ساده است، مکانیسم خنگی به این ترتیب است که افزایش میزان دیاکسید کربن باعث کاهش غلظت اکسیژن تا سطح خطرناک برای انسان می‌گردد. هر چند مطالعات بر روی حیوانات نشان می‌دهد ترکیب گاز دی اکسید کربن با مونواکسید کربن می‌تواند باعث افزایش سرعت اتصال مونواکسید کربن به هموگلوبین شده و اثر خنفه کنندگی آن را تشید نماید. تحقیقات و ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از تماس با دی اکسید کربن نشان می‌دهد که در زمان کوتاه حداقل دوز قابل تحمل ۳ درصد و در زمان طولانی ۱ درصد است و بالاتر از این مقادیر بر روی سلامتی در افراد عادی اثر خواهد داشت.

در ادامه اثرات حاصل از دی اکسید کربن در غلظت‌های مختلف آمده است:

- قرارگیری در مدت طولانی در مقدار ۱ درصد باعث ایجاد خواب آلودگی می‌گردد.
- در غلظت ۲ درصد اثراتی مانند مواد مخدر بر بدن داشته و باعث بالا رفتن ضربان قلب و فشار خون می‌گردد و باعث می‌شود که میزان شنوایی کاهش یابد.
- در غلظت ۵ درصد باعث تحریک مرکز تنفس، سرگیجه و سختی تنفس همراه با سردد می‌گردد، حالت‌های اضطراب و آشفتگی هم می‌تواند در این غلظت‌ها ایجاد شود.
- در غلظت‌های حدود ۸ درصد باعث سردرد، تعرق، تاری دید، رعشه و کاهش هوشیاری بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه مواجهه می‌گردد.

## ۲-۱-۴ مونواکسید کربن CO

دیگر مخاطره شیمیایی در آهنگری مواجهه با گاز مونواکسید کربن است. وظیفه اصلی دستگاه تنفس در بدن، جذب اکسیژن هوا و انتقال آن به بافت‌های بدن و همچنین دفع گاز کربنیک به خارج از بدن است. هوا از راه دهان و بینی وارد شده و پس از عبور از مجاری و حبابچه‌های تنفسی، اکسیژن آن از طریق ریه‌ها جذب می‌شود و به وسیله هموگلوبین موجود در خون، به بافت‌های مختلف بدن انتقال می‌یابد. در واقع ترکیب هموگلوبین با اکسیژن، ترکیبی نایاب‌دار است و به همین دلیل پس از رسیدن به بافت‌ها، اکسیژن آن جدا شده و جذب بافت‌ها می‌شود.

اگر گاز مونواکسید کربن همراه هوا وارد دستگاه تنفسی انسان شود، باشدت ۲۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن با هموگلوبین ترکیب می‌شود و ترکیبی پایدار به نام کربوکسی هموگلوبین ایجاد می‌کند و بدیهی است که در این صورت بافت‌های بدن دچار کمبود اکسیژن خواهند شد. هرگاه ترکیب کربوکسی هموگلوبین خون تا حدود ۱۰ درصد برسرد، علایم قابل توجهی در بدن مشاهده نمی‌شود. چنانچه ۲۰ درصد از هموگلوبین خون با کربوکسی هموگلوبین ترکیب شود، باعث بروز تنگی نفس و سردرد

ملايم می شود. غلظت ۳۰ تا ۵۰ درصد موجب سردرد شدید، گیجی روانی، سرگیجه، سستی و آسیب به بینایی و شنوایی می شود. در غلظت ۵۰ تا ۶۰ درصد، عدم هوشیاری بروز می کند که ۳۰ دقیقه تداوم باعث مرگ می شود. غلظت ۸۰ درصد و بیشتر کربوکسی هموگلوبین در خون، بلا فاصله مرگ انسان را در پی خواهد داشت.

#### ۱-۲-۱-۴ علایم و نشانه‌های مسمومیت با گاز CO

- احساس فشار در سر، سوزش در چشم
- ضربان نامنظم قلب، سرخ شدن لب‌ها، بزرگ شدن مردمک چشم
- احساس گیجی، سردرگمی و عدم تشخیص آشکار
- ضعف، کسالت و خواب آلودگی،
- حالت تهوع و استفراغ
- تشنج، کما

#### ۱-۳-۱ آکرولئین

یکی دیگر از مخاطرات آهنگری (بسیار نادر) مسمومیت با آکرولئین مایعی است. آکرولئین مایعی است بی رنگ، فرار، با بوئی تند و آزاد دهنده، که چشم و بینی را به شدت تحریک می کند. در آب و الكل محلول و در مقابل نور خورشید به یک رزین نامحلول به نام دی‌ساکریل تبدیل می شود. برای تهیه متیونین (یک اسید آمینه ضروری) از آن استفاده می شود. از حرارت دادن زیاد چربی‌ها تولید می گردد. جذب زیاد آن به معده و روده‌ها آسیب می رساند.

#### ۴-۱-۴ فیوم، دمه یا دود فلزی

فیوم‌ها ذرات جامدی هستند که در اثر تراکم گازها پس از تصعید از مواد مذاب تولید می شوند. تولید آنها معمولاً با یک واکنش شیمیایی خصوصاً اکسیداسیون همراه است. این ذرات بسیار کوچک‌کدند (اندازه قطر آنها در حدود  $0/2$  تا  $0/3$  میکرون است) و از این رو به سهولت استنشاق شده و خود را به قسمت‌های انتهائی دستگاه تنفس می رسانند. فیوم‌ها می توانند قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده باشند که SMOKE یا دود جوشکاری فیوم‌های قابل دیدن هستند.

سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC) فیوم‌های جوشکاری را جزو عوامل سرطان‌زا قرار داده است.

اثرات بهداشتی فیوم‌ها بستگی به نوع فیومی دارد که تنفس می‌شود. اکسیدهای آهن که در طول اکثر جوش کاری‌ها تولید می‌شوند نسبتاً غیر سمی هستند که اثرات معمول آن شناخته شده است و دائمی نیستند مگر آنکه با دود سیگار یا دیگر مواد از قبیل سیلیس یا ازبست همراه باشند که در آن صورت روی ریه‌ها تأثیر می‌گذارند. اثراتی از فیوم‌ها مانند مشکل در تنفس پس از یکبار مواجهه و گذشت زمان بر طرف می‌شوند. فیوم‌هایی که در طول پروسه جوشکاری فولاد زنگ نزن<sup>۱</sup> تولید می‌شوند، خطرات جدی همچون مشکلات تنفسی دائمی (تنفس‌های شدید و سلطان که نمونه آن کروم شش ظرفیتی است) را ایجاد می‌کنند.

#### ۴-۲ خطرات فیزیکی

گروهی دیگر از انواع خطرات فعالیت آهنگری خطرات ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار می‌باشد. آهنگران بیشتر در مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی زیر می‌باشند:

- صدا و ارتعاش
- تشعушات مادون قرمز IR
- سرما یا گرمای شدید

#### ۴-۱ صدا و ارتعاش

چکش‌های بزرگ آهنگری صداهایی با تناوب اندک و شدت بالا تولید می‌کنند. این عملیات ارتعاشاتی نیز تولید می‌کنند، اگر چه صداها معمولاً پیوسته نیستند، لیکن سطح فشار صوتی بین ۹۵ و ۱۱۵ دسی‌بل در حالات پیک ایجاد می‌کنند.

صدای زیاد در محیط کار، می‌تواند موجب آسیب به سیستم شنوایی گردد، همچنین مواجهه با صدا عامل ایجاد استرس، فشار خون و بیماری‌های قلبی، ایجاد خستگی، حالت‌های عصبی و بی حرصلگی فرد می‌باشد. اگر افرادی در یک محیط دارای تراز فشار صدای بالا کار می‌کنند، کارفرما باید از روش‌ها و حدود تماس شغلی (تعیین شده توسط کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور) برای ارزشیابی میزان مواجهه با صدا و تعیین میزان زمان مواجهه مجاز استفاده نماید. اگر تراز فشار صدا به طور متوسط در هشت ساعت به ۸۵ دسی‌بل برسد، کارفرما باید ضمن تلاش برای حذف یا کاهش تراز فشار صدا در محیط کار، باید گوشی مناسبی را برای فرد تهیه و به وی ارائه نماید و سالانه او را تحت معاینات دوره‌ای پیشکی خصوصاً آزمایشات شنوایی سنجی قرار دهد.

به منظور اندازه گیری میزان مواجهه فرد با صدا، می‌توان از صدادسنج‌هایی که تراز فشار صوت را در

شبکه A اندازه گیری می نمایند، استفاده نمود. علاوه بر اندازه گیری تراز فشار صوت، باید اطلاعاتی را در مورد نحوه مواجهه و مدت زمان مواجهه فرد بدست آورده و سپس نسبت به ارزشیابی و تعیین مجاز یا غیر مجاز بودن مواجهه فرد اقدام نمود.

ضمناً از دزیمترها نیز می توان برای اندازه گیری میزان مواجهه فرد با صدا استفاده نمود. دزیمتری قابل اعتمادترین روش برای اندازه گیری مواجهه کارگر با صدا می باشد زیرا دزیمتر در تمام طول شیفت کاری به کارگر متصل بوده و مقدار مواجهه واقعی را اندازه گیری می نماید و در پایان شیفت، دز دریافتی واقعی صدا را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که قبل از اندازه گیری صدا می بایست از کالیبره بودن صداستج، اطمینان حاصل نمود. استاندارد کشور ایران که کلیه کارفرمایان ملزم به رعایت آن می باشند توسط کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور مقدار ۸۵ دسی بل برای ۸ ساعت کار را تعیین نموده است. برای کنترل صدا در محیط کار، امرروزه روش های پیچیده ای ابداع شده و مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این روش ها عبارتند از:

- بهره گیری از کنترل های مدیریتی نظیر دور کردن آهنگران از نواحی دارای صدای غیر مجاز به منظور کاهش تراز فشار صدای دریافتی

- بهره گیری از کنترل های مهندسی مثل جایگزینی عملیات دارای صدای بالا، با تجهیزات و عملیات کم صدا
- کاهش ارتعاش سطوح مرتعش
- طراحی و استفاده از مواد جاذب صدا در محیط کار
- استفاده از حصارهای صوتی
- استفاده از سپرها یا موانع صوتی
- استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند گوشی های ایمنی رو گوشی و تو گوشی

## ۲-۲-۴ پرتوهای مادون قرمز<sup>۱</sup>

امواج مادون قرمز که همان شکل تابشی حرارت می باشند، دارای طول موجی از ۷۶۰ نانومتر تا ۱ میلی متر می باشند. در واقع همه اجسامی که دارای دمای بالاتر از صفر مطلق (۰-۲۷۳- درجه سانتی گراد) می باشند، از خود پرتو مادون قرمز تابش می کنند و این میزان تابش با دمای آن ها رابطه مستقیم دارد. اجسام داغ، فلزات مذاب و سرخ شده میزان زیادی از دمای خود را به صورت تابش مادون قرمز منتشر می کنند و آهنگران از جمله کارگرانی هستند که با این تابش مواجهه پیدا می کنند. گرچه پرتو مادون قرمز در ردیف پرتوهای بسیار خطرناک طبقه بندی نمی شود و اثرات بسیار خطرناک مانند

توان سرطان زایی برای آن گزارش نشده است، لیکن تماس طولانی مدت با این پرتو خصوصاً نگاه کردن به فلزات بسیار داغ و گداخته می‌تواند موجب اثرات زیان بار آن به چشم‌ها شود و باعث بروز آب مروارید شود. دوره بروز این بیماری طولانی بوده و معمولاً بیش از ۱۵ سال می‌باشد. تابش شدید این پرتو به پوست نیز موجب قرمزی، سوختگی و تیره شدن آن می‌گردد زیرا قدرت نفوذ این پرتو در پوست کمتر از ۳ میلی متر بوده و کل انرژی آن در سطح پوست جذب می‌گردد.

اصولاً نفوذ پرتو مادون قرمز از شیشه معمولی نیز کم است لذا استفاده از هرنوع عینکی در کاهش رسیدن امواج تابشی مادون قرمز به چشم مفید است. اما عینک‌هایی که در آن‌ها از طلق‌های حاوی بی‌کربنات سدیم، کربن و اکسیدهای آهن استفاده شده باشد، جاذب‌های بهتری برای این پرتو به حساب می‌آیند.

رعایت فاصله از منابع انتشار این امواج و عدم نگاه کردن در آن‌ها، استفاده از حفاظه‌های عمومی و محصور کردن منابع به همراه آموزش کارگران می‌تواند در کاهش اثرات زیان آور این پرتو بسیار مفید باشد.

### ۳-۲-۴ گرما

کارگاه‌های آهنگری عمدتاً با مشکل گرمای محیط کار روبرو هستند. درجه حرارت بالای دیوارهای داغ کوره (۱۸۰-۲۰۰ درجه سانتی گراد)، درب کوره‌ها (۲۶۰-۲۲۰ درجه سانتی گراد)، حرارت فلزات داغ گداخته (۹۰۰-۸۰۰ درجه سانتی گراد) و حرارت متصاعد شده از کف اطاق‌ها که در نتیجه قرار دادن فلزات گداخته در روی آن‌ها، داغ شده‌اند، همگی باعث می‌شوند که در یک کارگاه آهنگری که تهویه مناسب ندارد، درجه حرارت در روزهای گرم تابستان به ۴۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد برسد که تحمل آن بسیار دشوار و کار کردن در این شرایط را طاقت فرساً می‌نماید.

این دما باعث افزایش درجه حرارت بدن می‌شود که وقتی با حرارت متابولیک بدن جمع شود، منجر به واکنش شدید بدن می‌گردد. در ابتدا تعرق شدید برای دفع حرارت موجب دفع زیاد آب و الکتروولیت بدن می‌گردد که خود موجب کمبود برخی املاح ضروری در بدن و بروز گرمایشگی می‌شود. آهنگران بایستی از علائم گرمایشگی همچون خستگی، سرگیجه، کم اشتہایی، تهوع، درد ناحیه شکمی و بی حوصلگی آگاهی داشته باشند. گرمای زیاد همچنین موجب سرخی پوست، سوختگی آن و بروز جوش‌های مختلف در پوست می‌گردد.

تهویه مناسب، جداسازی و محصور کردن کوره‌ها و عملیات داغ، ایجاد فاصله مناسب با منابع حرارتی، رعایت فواصل استراحت و کار و نوشیدن مایعات مناسب مانند دوغ رقیق با نمک بیشتر می‌تواند افراد را در برابر خطرات مرتبط با گرما محافظت نماید.

### ۳-۴ خطرات ارگونومیکی:

بسیاری از آسیب‌ها و عوارض مکانیکی در آهنگران در نتیجه کشیدگی، در رفتگی، و یا تغییر شکل عضلات آن‌ها رخ می‌دهد. آهنگران اغلب مجبورند که:

- وسایل و مواد سنگین را بردارند یا حرکت دهند.

- به مدت طولانی در موقعیت نامناسب کار کنند.

- ابزار سنگین آهنگری را به مدت طولانی در دست نگهدارند.

آهنگری شغلی است که می‌تواند باعث کار در وضعیت‌های بدنی نامطلوب و حمل تجهیزات سنگین گردد. در حین آهنگری معمولاً فشار زیادی روی بازو و شانه فرد وارد می‌گردد.

از جمله عوامل مستعد کننده عوارض اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار (WMSDs)<sup>۱</sup> در عملیات آهنگری، وضعیت‌های بدنی نامطلوب بخصوص در قسمت مچ دست، بلند کردن تجهیزات سنگین، انجام فعالیت‌های تکراری و... می‌باشد.

مهمنترین پیامدهای ناشی از نامناسب بودن وضعیت کاری را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

- کاهش بهره‌وری و کیفیت

- غیبت از کار به دلیل صدمه یا بیماری

- هزینه‌های مربوط به درمان و جایگزینی آهنگران

### ۴-۳-۱ خطرات اسکلتی - عضلانی رایج در عملیات آهنگری

در بین آهنگران شکایت از بیماری‌های اسکلتی-عضلانی نظیر صدمات در ناحیه پشت بدن، درد شانه، مچ و دست‌ها، کاهش قدرت ماهیچه‌ها، و بیماری ناحیه زانو بیشتر دیده شده است. وضعیت فرد هنگام کار کردن (مخصوصاً هنگام قرار گرفتن قطعه در بالای سر، وجود ارتعاش در حین کار و حمل بارهای سنگین) در بروز اختلالات و بیماری‌های فوق مؤثر است.

### ۴-۳-۲ روش‌های مناسب جهت ارتقاء ارگونومی در آهنگری

برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از حمل اشیاء سنگین در حین عملیات آهنگری می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:

- استفاده از تجهیزات آهنگری سبک‌تر و راحت‌تر برای حمل

- استفاده از جرثقیل‌های سقفی

- استفاده از میزهای بالابر و دارای قابلیت چرخش (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)

برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از وضعیت‌های بدنی نامناسب در حین عملیات آهنگری می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:

- قرار دادن قطعه کار در ارتفاع کمر در صورت امکان
- استفاده از میزهای بالابر (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)
- استفاده از میز کار و گیره نگهدارنده قطعه جهت حفظ وضعیت بدنی این‌تر به منظور کاهش خمش و چرخش کمر در حین عملیات آهنگری.

### ۳-۳-۴ وضعیت بدنی مناسب در حین آهنگری

راهنمایی‌های زیر می‌تواند در کاهش وضعیت بدنی نامناسب آهنگران نقش مهمی ایفا کند، مفاد این دستورالعمل‌ها می‌تواند به شرح زیر باشد:

- علاوه بر ایجاد اختلالات اسکلتی - عضلاتی را بیاموزید. وضعیت‌های بدنی تکراری نامناسب می‌تواند صدمه زا باشد.
  - از وضعیت‌های بدنی نامناسبی که می‌توانند باعث خستگی، کاهش تمرکز و کاهش کیفیت کار شوند خودداری نمائید.
  - تا حد امکان دست هایتان را در پایین تر از سطح شانه خود بکار گیرید.
  - از کار کردن در یک وضعیت بدنی ثابت ایستاده یا نشسته خودداری نمائید.
  - تا حد امکان قطعه کارها را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید.
  - در صورت ایستادن به مدت طولانی از زیرپایی‌های مناسب استفاده نمائید.
  - تا حد امکان از ایجاد خمش و پیچش در ناحیه کمر اجتناب نمائید.
  - جهت پیشگیری از کشیدن بدن و خم کردن کمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده دسترسی قرار دهید.
  - از صندلی ارگونومیک که دارای پشتی و ارتفاع قابل تنظیم است استفاده نمائید.
  - از میز با قابلیت تنظیم ارتفاع، به منظور حفظ وضعیت بدنی مناسب و جلوگیری از خمش کمر استفاده نمائید.
- در جایی که آهنگر مجبور است عملیات آهنگری را در حالت زانو زده انجام دهد، نکات زیر توصیه می‌شود:
- تنش واردہ بر عضلات ران را از طریق افزایش زاویه زانو کاهش دهید.
  - فشار واردہ به زانو، قوزک پا و ناحیه لومبار (قسمت میانی پشت تا کمر) را کاهش دهید.

- طوری قرار گیرید که گردن خون در پاها به خوبی انجام گیرد.
- به هیچ وجه به مدت طولانی در وضعیت زانو زده قرار نگیرید.
- به ازاء ۱ ساعت کار ۱۰ دقیقه از جا برخاسته و کمی قدم بزنید.

#### ۴-۴ خطرات بیولوژیکی

آنگری از مشاغل قدیمی است که در محیط بسیار گرم انجام و با آهن گداخته سروکار دارد و در مجموع با موادی که موجب رشد میکروب ها شود سروکار ندارد لذا خطرات بیولوژیک ناشی از فرایند کار در آن ناچیز است. اما مانند هر محیط کار دیگری به علت کار در محیط پر گرد و غبار و احتمال بریدن دست ها و سایر اعضا بدن، خطر آلوود شدن رخمهای با خاک وجود دارد که خود ریسک بروز بیماری کراز را در پی دارد. لذا اکیدا توصیه می شود کلیه کارگران نسبت به تکمیل واکسیناسیون بطور کلی، و دریافت صحیح واکسن کزانز بطور اختصاصی اقدام نمایند. آنگری اغلب در مقیاس کارگاه های کوچک و نسبتاً فاقد تاسیسات رفاهی و بهداشتی استاندارد صورت می گیرد، لذا کارگران باید مواطن باشند که قبل از خوردن و آشامیدن، حتماً دستان خود را با آب و صابون کاملاً تمیز نمایند، از وسایل غذا خوری شخصی استفاده نمایند و از غذاهای مانده که خارج از یخچال و در شرایط غیر بهداشتی نگهداری شده باشند، استفاده ننمایند. زیرا عدم رعایت موارد یاد شده می تواند موجب مسمومیت و انتقال بیماری گردد.

#### ۵-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

##### ۱-۵ طراحی مناسب کارگاه و کنترلهای مهندسی

طراحی خوب کارگاه می تواند به بهبود شرایط کاری کمک زیادی کند. کوره ها و ماشین های آنگری باید در جاهای مناسب استقرار یابند و از تراکم آن ها جلوگیری شود. کارها به ترتیب و به راحتی انجام گیرد. کارهای تمام شده و انجام شده از داخل کارگاه خارج شود. در هر جا که امکان دارد از روش های پیشرفته مکانیزه استفاده و کارگاه به خوبی تمیز و نگهداری شود. کوره ها باید دارای دودکش خوب و مناسب باشد و گازهای کوره و بخارها و هوای داغ باید به بیرون از کارگاه رانده شود. منابع حرارتی تشعشعی و هوای داغ باید با عایق سازی به وسیله قشر نازکی از آب و یا صفحات کوره ها و جریان هوای سرد محیط های کاری داغ همراه با پوشش هوای سرد در اطراف درها باشد. اتاق های استراحت باید در مقابل حرارت های تولید شده و منعکس شده محافظت شوند و این اتاق ها نیز باید با جریان آبی و هوای سرد وغیره مجهز شوند.

مطالعات مقدماتی نشان داده است که در شرایط کاری درجه حرارت مطلوب در آهنگری‌ها بین ۱۹ تا ۲۴ درجه سانتی گراد، رطوبت تقریبی ۳۰ تا ۵۰ درصد و سرعت هوای حدود ۵/۰ متر در ثانیه است. برای جلوگیری از فشار فراینده، درجه حرارت موثر ۲۷ درجه سانتی گراد است و دما نباید بیش از آن بالا رود.

منابع صدای خطرناک باید محصور و یا با مواد ضد صدا پوشیده شوند. کارگاه‌ها باید در فاصله معینی از محل زندگی کارگران قرار داشته باشند.

جراحت‌های سختی ممکن است در کارگاه‌های آهنگری حدیده‌ای (چکشی) با افتادن چکش یا سندان چه در طول مراحل تولید یا در طول تغییر در مراحل کار به وجود آید. از بسیاری از این حوادث می‌توان با ایجاد حایله‌ای مناسب و دستگیره‌هایی برای نگهداری چکش جلوگیری کرد. پدال‌های روکش‌دار (باحفاظ) می‌تواند از روشن شدن ماشین‌ها به طور اتفاقی جلوگیری کند. به منظور جلوگیری از ارتعاشات و لرزه، دستگاه‌ها باید در روی پایه‌های خیلی بزرگ و عمیق نصب شوند و از تمام اجزای بنیادی ساختمان مجزا شوند. کارگران باید قبل از استخدام و در طول استخدام تحت معاینات پزشکی قرار گیرند. آن‌ها باید به وسایل و ابزار ایمنی مشخصی (مخصوصاً حفاظه‌های گوش) مجهز شوند. زمان کاری باید متناسب باشد و آسامیدنی کافی باید در زمان کار بین کارگران توزیع شود تا آب، نمک و ویتامین‌هایی را که از طریق تعریق از دست می‌رود جبران کند. کارگاه‌ها باید به تأسیسات بهداشتی کافی مجهز شوند و کارگران آموزش‌های لازم را در زمینه مسائل بهداشتی بیینند.

## ۲-۵ وسایل حفاظت فردی

تجهیزات و وسایل حفاظت فردی باید در کنار کنترل‌های مهندسی و اقدامات ایمنی و پیشگیرانه بکار روند و نه اینکه جایگزین آنها گردند.


بازوبندهای محافظ و ضدحرارت، گتر (پوشش روی کفش) و پیش‌بندها می‌توانند از بسیاری سوختگی‌های بازوan و پاها جلوگیری نمایند و کفش‌های ایمنی، پاها را در مقابل جراحات ناشی از کوفتگی و ضربات که باعث لهش‌گی می‌شوند، حفظ کنند.

فلز سرد که برای انتقال آهنگری داغ استفاده می‌شود، ممکن است به شدت از میان ابزار به بیرون پرتاپ شود و با کارگران برخورد نماید. ذرات داغ که پرتاپ می‌شوند در صورتی که از محافظ چشم استفاده نشده باشد، ممکن است باعث آسیب چشم‌ها شوند.

از آنجایی که سر و صدای زیاد از شایع ترین عوامل تهدید کننده سلامت کارگران در عملیات آهنگری می‌باشد، لذا محافظت از سیستم شنوایی اهمیت ویژه دارد. به این منظور برای حفاظت از

گوش‌ها باید از گوشی‌های توگوشی ایرپلاگ یا روگوشی ایرماف هنگام کار در سر و صدای زیاد استفاده نمود. همچنین هنگامی که در فضا مقابل صورت احتمال بارش و پاشش جرقه یا پرتاب ذرات ریز و داغ وجود دارد، بهتر است از کلاه‌های اینمی مجهز به گوشی و حفاظ شفاف روی صورت استفاده نمود.


برای کنترل آلودگی‌های داخل محیط کار و تامین کیفیت هوای عملی ترین شیوه، استفاده از روش‌های متنوع تهویه می‌باشد. در اغلب موارد لازم می‌شود تا علاوه بر طراحی و نصب سیستم مکنده هوای یک سیستم تامین هوای نیز تعییه شود که در این صورت باید به مسئله گرمایش و سرمایش هوای ورودی متناسب با وضعیت دمای داخل سالن توجه نمود. در ادامه هودهای مناسب جهت عملیات آهنگری ارائه شده است:

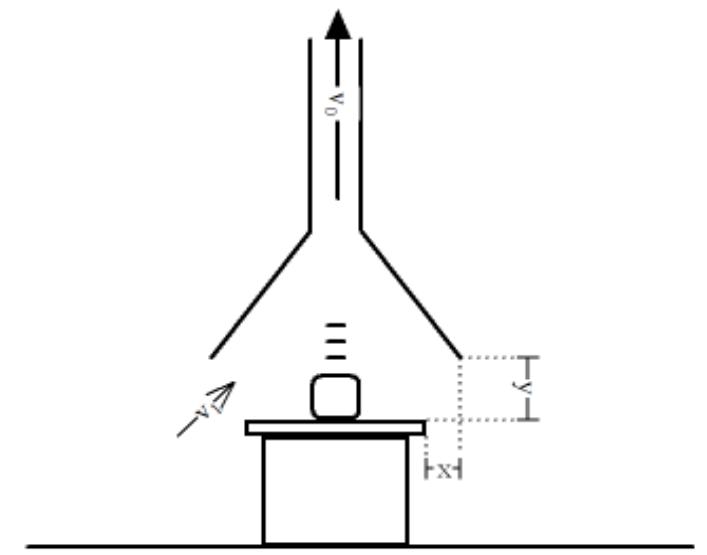

[engineeringtoolbox.com](http://engineeringtoolbox.com)


شکل ۱- هود کنپی برای عملیات و قطعات داغ آهنگری

VS-90-10

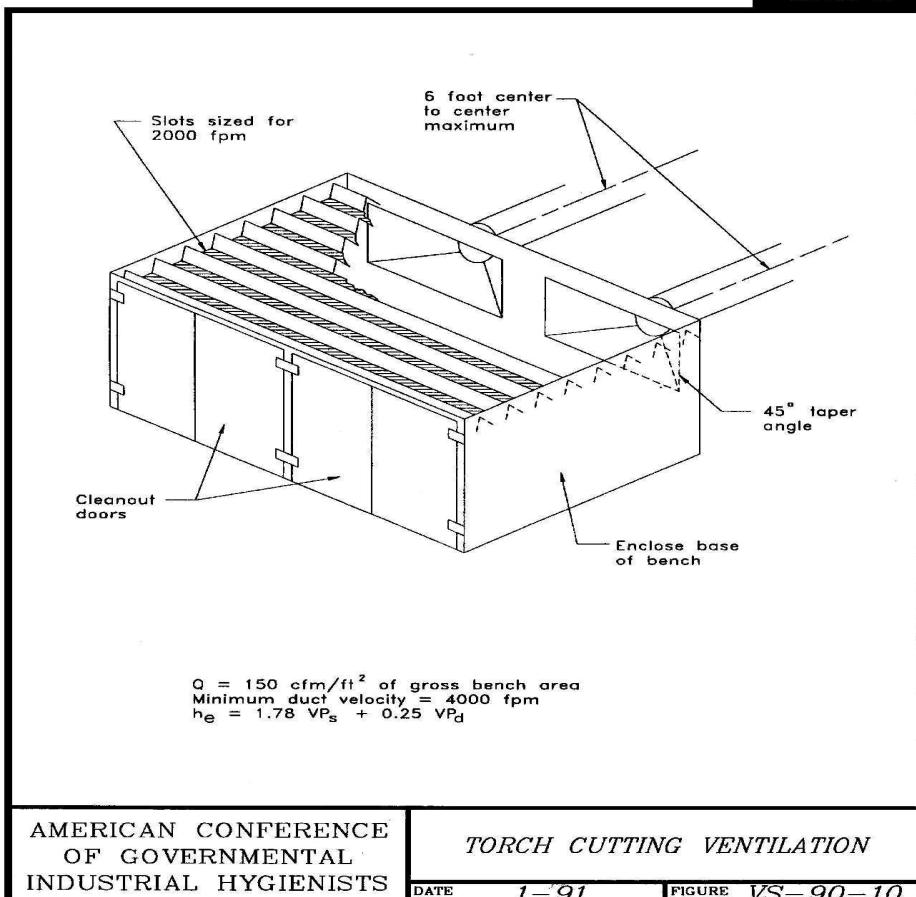

شکل ۲- هود میزی مخصوص عملیات برشکاری در آهنگری

VS-90-02

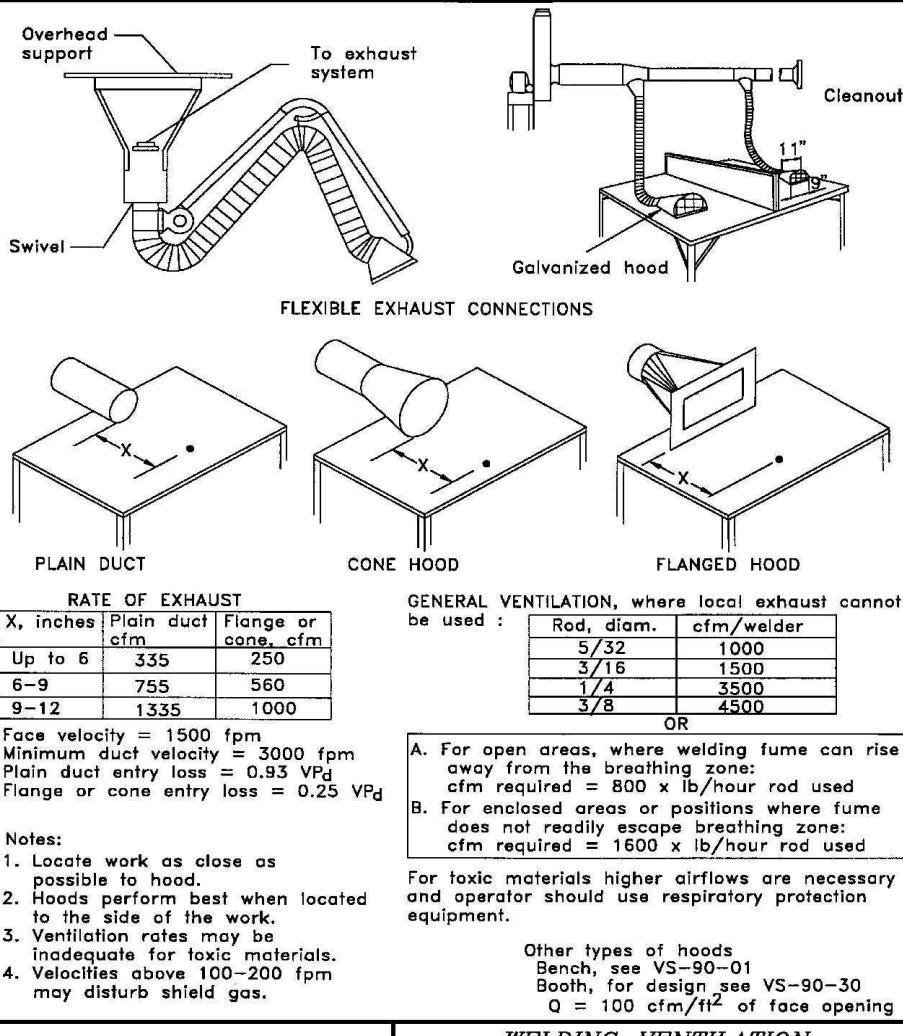

شکل ۳- هودهای متحرک جوشکاری قابل استفاده در انواع عملیات آهنگری

### ۳-۵ معاینات پزشکی

متاسفانه اغلب بیماری‌های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متذکر شد که خوشبختانه اغلب آن‌ها قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند. یکی از ابزارهای مهمی که در کنار اندازه‌گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده‌های شیمیایی می‌تواند در کشف زودرس بیماریهای ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، بسیار مفید خواهد بود، برنامه معاینات دوره‌ای است. معاینات دوره‌ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری‌های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری‌های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست‌های اختصاصی مانند اسپر و متري، رادیوگرافی، شنوایيسنجی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفه‌ای اقدام نمایند.

### ۴-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط‌های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه‌ها و اصول حاکم بر محل آشنا می‌شود، شروع به کار نمی‌کند و ضمناً برای افراد در رده‌های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره‌های آموزشی با شیوه‌های متنوع سمعی و بصری باید در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کار کردن با آن‌ها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کار کردن در شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی باید باشد.

## باطری سازی

### ۱- مقدمه

باطری سازی به عملیات تعویض و تعمیر باطری خودرو اطلاق می شود. باطری دستگاهی است که انرژی الکتریکی را در حالت شبیهای در خود ذخیره کرده و هنگام نیاز می توان از آن استفاده کرد به عبارتی دیگر برای تامین قدرت تجهیزات مصرف کننده در موقع خاموش بودن و یا پائین بودن سرعت موتور به کار می رود. مقدار انرژی که یک باطری می تواند در خود ذخیره کند و در موقع لزوم از آن استفاده نمود، بستگی به ظرفیت باطری دارد که این ظرفیت بستگی به عوامل گوناگونی دارد.

یک باطری از دو فلز غیر هم جنس و یک محلول الکتروولیت تشکیل شده است الکتروولیت مورد استفاده در باطری اتومبیل ها محلول آب و اسید سولفوریک و دو فلز غیر هم جنس آن سرب و پراکسیدسرب می باشد.

با توجه به خطرات مختلف عملیات باطری سازی که انواع مختلفی از عوامل زیان آور شبیهای، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صورت مجموعه ای بالقوه در خویش جای داده و نیز تعداد کارکنانی که در سطح صنایع و کارگاه های مختلف در سطح کشور به این فعالیت مشغول می باشند، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خوبی شناسایی شده و سپس اقدامات کنترلی مناسب با هر یک از آنها تعیین شده و استقرار یابند. بدیهی است استقرار کنترل های ایمنی و بهداشتی به تنها یک کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای ایمنی و بهداشتی در این فعالیت ها در گرو اثربخشی کنترل های طرح ریزی شده می باشد و لذا انجام اقدامات پایشی و اندازه گیری عوامل زیان آور به عنوان اقدامی مکمل جهت حصول اطمینان از اثربخشی کنترل های طرح ریزی شده امری الزامی می باشد.

### ۲- کلیات

#### ۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاینده های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آسیب های مکانیکی و همچنین بیماری های ناشی از کار در باطری سازی و فرایندهای مرتبط با آن می باشد.

#### ۲-۲ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه های کوچک در کشور می باشد که بطور دائم یا موقتی، عملیات باطری سازی انجام می دهند. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می باشد.

### ۳-شناخت فرآیند

#### ۱-۳ اجزا تشکیل دهنده باطری

#### ۱-۱-۳ جعبه باطری

جعبه باطری را به شکل مکعب مستطیل از جنس لاستیک و یا پلاستیک می‌سازند و باید در مقابل حرارت حاصله از فعل و انفعالات شیمیایی باطری و ضربه، مقاوم بوده و در برابر عبور جریان الکتریستیک، عایق خوبی باید.

جعبه باطری بصورت خانه خانه ساخته شده و کف هر خانه دارای حوضچه‌هایی برای ته نشین شدن ذرات جدا شده از صفحات باطری و جلوگیری از اتصالات صفحات به یکدیگر می‌باشد. در صورتی که سطح رسوبات یا لجن افزایش یابد، باعث اتصال کوتاه صفحات باطری شده و در نتیجه کاهش قدرت آن را سبب می‌شود.

#### ۲-۱-۳ صفحات باطری

در هر خانه سه صفحه مثبت، منفی و عایق وجود دارد. تعداد صفحات منفی یکی بیشتر از صفحات مثبت می‌باشد و به هر یک از صفحات مثبت و منفی پلیت می‌گویند. بنابراین اگر خانه باطری ۱۹ پلیت داشته باشد، ۹ عدد آن صفحه مثبت و ۱۰ عدد صفحه منفی است. این عدد روی باطری نوشته می‌شود.

- صفحات مثبت: صفحات مثبت از جنس پراکسید سرب  $PbO_2$  می‌باشد. ابتدا صفحات را از جنس سرب و آنتیموان بصورت مشبك ساخته و بعد از اکسید فعال شده پر می‌کنند.

- صفحات منفی: شبیه صفحات مثبت بوده، با این تفاوت که ماده فعال شده آن «سرب اسفنجی» می‌باشد.

- صفحات عایق: برای جلوگیری از اتصال صفحات مثبت و منفی به یکدیگر، میان صفحات عایقی از جنس پلاستیک یا میکا یا فیبر قرار می‌دهند. صفحات عایق از یک طرف صاف و از طرف دیگر دارای همبستگی‌هایی هستند. طرف بر جسته به سمت صفحه مثبت است تا اسید سولفوریک بهتر با صفحه مثبت فعالیت داشته باشد. عایق اجازه می‌دهد ذرات جدا شده از صفحه مثبت به انتهای باطری هدایت و از اتصال کوتاه صفحات جلوگیری شود.

#### ۳-۱-۳ اتصال خانه‌های باطری

ولتاژ باطری، تعداد خانه‌های باطری را تعیین می‌کند. به منظور افزایش آمپر، تعداد صفحات مثبت و منفی هر خانه را زیاد می‌کنند. پس از این که صفحات هر خانه، داخل آن قرار داده شد خانه‌های

باطری را به صورت سری به یکدیگر وصل نموده که در نتیجه در کل خانه‌ها، یک قطب مثبت آزاد و یک قطب منفی آزاد می‌ماند که آنها را بصورت مخروط ناقص از جنس سرب ریخته گری نموده و قطب‌های اصلی باطری نامیده می‌شود.

## ۴-خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء ایمنی و بهداشت در عملیات باطری سازی، ابتدا ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل‌های ضروری برای کاهش ریسک‌های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

### ۱-۴ خطرات شیمیایی

#### ۱-۱-۴ وجود مواد شیمیایی مضر

##### ۱-۱-۱-۴ اسید سولفوریک

مایع داخل باطری از مخلوط اسید سولفوریک و آب مقطر به نسبت حجمی حدود ۷۳ درصد آب مقطر و ۲۷ درصد اسید سولفوریک و به نسبت وزنی حدود ۶۴ درصد آب مقطر و ۳۶ درصد اسید سولفوریک تهیه می‌شود.

اسید سولفوریک اسید معدنی بسیار قوی می‌باشد. این اسید با هر درصدی در آب حل می‌شود. اسید سولفوریک در گذشته به نام جوهر گوگرد معروف بوده است. واکنش اسید سولفوریک با آب بسیار گرم‌مازایی می‌باشد. اضافه کردن آب به اسید سولفوریک غلیظ خطرناک است. زیرا در اثر حرارت حاصل از واکنش اسید و آب، آب داغ ممکن است به اطراف پراکنده شود.

حداکثر تراکم مجاز اسید سولفوریک برای ۸ ساعت کار از طرف OSHA یک میلی گرم در متر مکعب هوا تعیین شده است.

#### ۱-۱-۱-۱ اثرات سوء بر سلامتی انسان

##### الف-عارض حاد

عارض جانی زیر (عارض کوتاه مدت) بلافاصله و یا پس از مدت اندکی تماس با اسید سولفوریک ممکن است بر روی سلامتی فرد نمایان شود:

- تماس با این ماده می‌تواند باعث تحریک شدید و سوختگی پوست و چشم‌ها گردد که آسیب چشم‌ها ممکن است به ضایعات چشمی و حتی نایینایی منجر گردد.
- استنشاق اسید سولفوریک می‌تواند باعث تحریک مخاط بینی و حلق گردد.

- استنشاق اسید سولفوریک می‌تواند از طریق تحریک ریه‌ها باعث بروز سرفه و یا تنگی نفس گردد.
- در سطوح بالاتر در معرض بودن با این ماده می‌تواند باعث آب آوردن ریه‌ها (دم ریوی) شود که یک حالت اورژانس پزشکی است و با تنگی نفس شدید همراه می‌باشد.

#### ب- عوارض مزمن

پس از مواجهه با اسید سولفوریک ممکن است عوارض مزمن (طولانی مدت) زیر بر روی فرد ایجاد شود و این عوارض حتی ممکن است برای ماه‌ها و یا سال‌ها پایدار باقی بماند:

#### • خطر سلطان زایی

مواجهه شغلی با آن دسته از مواد اسیدی غیرآلی که حاوی اسید سولفوریک می‌باشند برای انسان سلطان زا محسوب می‌شود. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که هیچ مقدار خاصی را به عنوان حد مجاز و بی خطر از مواجهه با یک ماده سلطان زا نمی‌توان تعریف کرد.

#### • عوارض مربوط به دستگاه تولید مثل

این ادعا بر اساس نتایج آزمایش‌هایی صورت گرفته است که در دانشگاه نیوجرسی انجام شده است. در این تحقیق به این نتیجه رسیده اند که استنشاق بخارات اسید سولفوریک در دراز مدت موجب اختلالات تولیدمثلی می‌گردد.

#### • دیگر عوارض بلند مدت

اسید سولفوریک می‌تواند باعث تحریک ریه‌ها شود. تماس مکرر با این ماده ممکن است به بروز برونشیت منجر شود که برای بیمار سرفه، خلط و یا تنگی نفس به همراه دارد. تماس مداوم با اسید سولفوریک می‌تواند باعث آسیب پایدار و برگشت ناپذیر ریه‌ها، آسیب به دندان‌ها و تحریک معده گردد.

#### خطرات آتش سوزی و انفجار

اسید سولفوریک غیرقابل اشتعال بوده ولی شدیداً فعال بوده و قادر است پودر مواد قابل اشتعال را مشتعل سازد. با آب و مواد آلی به شدت واکنش نموده و در این واکنش حرارت تولید می‌گردد. در تماس با بسیاری از مواد، بخصوص کاربید، کلراتها، فولمینتها، نیترات‌ها، بیکراتها، پودرفلزات قابل اشتعال و مواد قابل اشتعال دیگر خطرناک می‌باشد. در ضمن هادی جریان الکتریسیته نیز می‌باشد.

### ۴-۱-۲- فلزات سنگین

در باطنی سازی فلزات سنگین مانند سرب و آرسنیک وجود دارند. یکی از اساسی ترین مسئله در ارتباط با فلزات سنگین عدم متابولیزه شدن آنها در بدن می‌باشد. در واقع فلزات سنگین پس از ورود به بدن، دیگر از بدن دفع نشده بلکه در بافت‌هایی مانند چربی، عضلات، استخوان‌ها و مفاصل رسوب کرده و انباسته می‌گرددند که همین امر موجب بروز بیماری‌ها و عوارض متعددی در بدن می‌شود.

گرچه کارگران باطری سازی با باطری های سرب دار سروکار دارند لیکن خطر مسمومیت با سرب آن ها را تهدید نمی کند. این فلز بیشتر زمانی که به شکل دمه یا بخارات فلزی باشد توسط ریه ها جذب می شود و باعث مسمومیت می گردد.

## ۲-۴ خطرات ارگونومیکی

باطری سازان اغلب مجبورند که:

- تجهیزات و باطری های سنگین را بردارند یا حرکت دهند.
- به مدت طولانی در موقعیت نامناسب کار کنند.

بیماری ها و حوادثی که بر اثر حمل مواد و اجسام اتفاق می افتد یک چهارم خدمات ناشی از کار را شامل می شوند که اکثر این جراحات شامل دررفتگی استخوان، ضرب دیدگی و کوفتگی ها می شود. علت اصلی این خدمات، حوادث ناگواری است که در اثر بلند کردن نامناسب بارها و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی در دسترس و پرداختن به کارهای ناایمن صورت می پذیرد.

حمل و نقل و بلند کردن دستی بار، یکی از دلایل اصلی کمردردهای ناشی از کار است. اغلب افرادی که به نحوی بارهای سنگین را با دست از زمین بلند می کنند ممکن است به علت به کار بردن روش های غلط جهت جابجایی بار دچار بیماری ها و حوادثی مثل فلنج، گرفتگی عضلات، کمردرد، دیسک کمر و یا ناراحتی فتق گردند که مجموعه عوارض مذکور را ناراحتی های مربوط به حمل و نقل می نامند.

مسئله اساسی در بلند کردن بار این است که نیروی ناشی از بار بلند شده در ستون فقرات ۱۰ برابر می شود. بدین ترتیب که به هنگام بلند کردن بار توزیع وزن آن در بدن و روی ستون فقرات از بالا به پایین بیشتر می شود و فشار ناشی از آن در حدود پنجمین مهره کمر به حداقل می رسد. به این علت بیرون زدگی دیسک های بین مهره ای ستون فقرات کارگران فراوان دیده می شود.

خطرناک ترین حرکت در هنگام بلند کردن بار عبارتست از پیچش و چرخشی که در پی خم شدن صورت می گیرد. ترکیب خم شدن و پیچش / چرخش نیروی بزرگی را بر ستون فقرات وارد کرده و احتمال آسیب های کمری را افزایش می دهد.

## ۱-۲-۴ وضعیت بدنی مناسب در حین باطری سازی

راهنمایی های زیر می تواند در کاهش وضعیت بدنی نامناسب باطری سازان نقش مهمی ایفا کند، مفاد این دستورالعمل ها می تواند به شرح زیر باشد:

- علائم ایجاد اختلالات اسکلتی - عضلانی را یاموزید. وضعیت‌های بدنی تکراری نامناسب می‌تواند صدمه زا باشد.
- جهت کاهش ابتلا به بیماری‌های تجمعی ناشی از کار زیاد با مج دست (CTD)، از ابزار کار مناسب که نیاز به انحراف و پیچش مج دست را کاهش می‌دهد استفاده نمائید.
- از وضعیت‌های بدنی نامناسبی که می‌توانند باعث خستگی، کاهش تمرکز شوند، خودداری نمائید.
- تا حد امکان دست‌هایتان را در پایین تر از شانه خود بکار گیرید. از حرکت ناگهانی سر و گردن خودداری نمایید.
- از کار کردن در یک وضعیت بدنی ثابت استاده و یا نشسته، خودداری نمائید.
- تا حد امکان قطعه کارها را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید.
- در صورت ایستادن به مدت طولانی از زیرپایی های مناسب استفاده نمائید.
- از وسایل کمکی نگه دارنده مواد، به منظور حفظ وضعیت بدنی مناسب استفاده نمائید.
- جهت پیشگیری از خم شدن مکرر کمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده دسترسی و در حد ارتفاع کمر قرار دهید.
- در صورتی که کار نشسته باشد از صندلی ارگونومیک که دارای پشتی و ارتفاع قابل تنظیم است استفاده نمائید.
- از ایجاد خمش و پیچش در ناحیه کمر اجتناب نمائید.
- جهت حمل تجهیزات سنگین از وسایل مکانیکی استفاده نمائید.
- روش بلند کردن و حمل صحیح بار را یاموزید.
- برای حمل و جابجایی بار از وسایل مکانیکی و چرخ‌های دستی کمک بگیرند.

## ۵-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

### ۱-۵ کنترل خطرات ناشی از تماس با اسید سولفوریک

#### ۱-۱-۵ انجام آزمایشات

این آزمایش‌ها برای افرادی که مواجهه مکرر و یا تماس شدید با اسید سولفوریک دارند(معادل نصف TLV یا بیشتر از آن) قبل از اشتغال به کار و نیز در فواصل زمانی منظم پس از اشتغال توصیه می‌گردد.

- انجام آزمایش عملکرد ریه‌ها (اسپیرومتری)
- معاینه منظم دندان‌ها: بر اساس مطالعات انجام شده اسید سولفوریک به مینای دندان صدمه وارد می‌کند.

اگر در فرد علائمی دیده شود و یا مشکوک شوید که تماس او بیش از حد بوده مورد زیر توصیه می‌گردد.

- گرفتن عکس ساده از قفسه سینه: ارزیابی این بیماران باید شامل گرفتن یک شرح حال دقیق از علائم فعلی و قبلی آنها و نیز یک معاینه کامل باشد.

### ۲-۱-۵ استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

در کارگاه و محل کار بهترین راه اینمی کارگران استفاده از وسائل حفاظت فردی است. کارفرما باید محیط کار را در رابطه با مواد خطرناک این سازد و آموزش‌های لازم در مورد خطرات و نحوه کنترل عوارض مواد شیمیایی به کارکنان و کارگران داده شود. همچنین باید کارگران در مورد نحوه استفاده از وسائل حفاظت فردی توجیه شوند.

برای جلوگیری از تماس پوست با اسید باید از دستکش‌های ضد اسید استفاده کرد. تجهیزات حفاظتی به طور کلی شامل لباس کار، دستکش و چکمه است. جنس پوشش‌های مورد استفاده بهتر است از PVC یا پلی ونیل کلراید باشد. برای حفاظت از چشم‌ها هنگام کار با مواد شیمیایی خورنده و سمی استفاده از عینک اینمی یا پوشش‌های مخصوصی که کل صورت را می‌پوشاند توصیه می‌شود. بهترین راه برای حفاظت از سیستم تنفسی استفاده از ماسک می‌باشد. اما استفاده غلط از ماسک‌ها خود می‌تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری شود. استفاده صحیح از این تجهیزات نیاز به آموزش صحیح دارد. در محیط‌هایی که غلظت آلانینه از  $1/0$  میلی گرم در متر مکعب بیشتر است استفاده از ماسک‌هایی که کل صورت را می‌پوشاند توصیه می‌شود.

### ۳-۱-۵ اقدامات اضطراری

#### ۱-۳-۱ تماس‌های چشمی

اگر اسید با چشم تماس یافت باید فوراً چشم را با مقدار زیادی آب شستشو داد. شستشو باید بدون توقف حداقل به مدت  $30$  دقیقه ادامه پیدا کند و طی این مدت گهگاه پلک‌های بالای و پایینی بالا کشیده شوند تا آب به زیر آنها برسد و هر چه سریعتر بیمار به مرکز پزشکی رسانده شود.

#### ۲-۳-۱ تماس‌های پوستی

به سرعت لباسهای آلوده را از بدن بیمار خارج کنید. فوراً منطقه تماس را با مقدار زیادی آب و صابون بشویید و مصدوم را سریعاً به مرکز پزشکی انتقال دهید.

### ۳-۱-۵ تنفس

فرد را از محل مواجهه دور کنید. اگر تنفس بیمار قطع شده است تنفس‌های کمکی را آغاز کنید. اگر عملکرد قلب متوقف شده است بیمار را CRP (احیای قلبی) کنید. بیمار را به سرعت به یک مرکز پزشکی انتقال دهید. با توجه به اینکه آب آوردن ریه‌ها ممکن است بسیار دیر صورت گیرد، توصیه می‌گردد بیمار برای ۴۸-۲۴ ساعت پس از استنشاق بیش از حد مواد تحت نظارت پزشکی قرار گیرد.

### ۴-۱-۵ معاینات پزشکی

متاسفانه اغلب بیماری‌های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متذکر شد که خوشبختانه اغلب آنها قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند. یکی از ابزارهای مهمی که در کنار اندازه‌گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده‌های شیمیایی می‌تواند در کشف زودرس بیماری‌های ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، بسیار مفید خواهد بود، برنامه معاینات دوره‌ای است. معاینات دوره‌ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری‌های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری‌های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست‌های اختصاصی مانند اسپیرومتری، رادیوگرافی، شناوایی سنجی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفه‌ای اقدام نمایند.

### ۵-۱-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط‌های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه‌ها و اصول حاکم بر محل آشنا می‌شود، شروع به کار نمی‌کند و ضمناً برای افراد در رده‌های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره‌های آموزشی با شیوه‌های متنوع سمعی و بصری باید در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کار کردن با آن‌ها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کار کردن در شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی باید باشد.

## ۱-۶ اطفاء حریق

حریق های کوچک موادی را که در مجاورت این اسید مشتعل می باشند را می توان توسط پودر شیمیایی مناسب اطفاء نمود.

همچنین می توان مواد قابل استعمالی را که در اطراف حریق می باشند، توسط آب خنک نمود، ولی باید توجه داشت که از ریختن آب برروی اسید اجتناب نمود، زیرا این عمل باعث ایجاد حرارت و پاشیدن اسید به اطراف می شود. باید از لباس کاملاً ایمن و ماسک تنفسی به هنگام عملیات استفاده نمود.

## ۱-۷ توصیه های بهداشتی

رعایت موارد زیر در پیشگیری از بروز حوادث در کارگاه باطری سازی اهمیت زیادی دارد:

- باز و بسته نمودن بسته های باطری می باید به طریقی انجام گیرد که تماس ابزار با بدنه باعث تولید جرقه نشود چرا که رخداد آن می تواند در صورت دست پاچه شدن فرد استفاده کننده باعث حتی ترکیدن باطری گردد.

- هیچگاه به قطبین باطری ضربه نزنید و باطری را با احتیاط حمل کنید. در صورت وارد آمدن ضربه به باطری خطر شکستگی صفحات سری و وجود دارد.

- از به وجود آمدن اتصال کوتاه بین قطب های باطری پرهیزید. زیرا تخلیه الکتریکی همراه با جرقه و آتش و حتی در بعضی موارد باعث ترکیدن باطری می شود.

- از نزدیک نمودن هرگونه شعله و یا جرقه به سلول های باطری با درب باز خودداری کنید. این عمل می تواند عواقب خطرناکی از جمله انفجار و آتش سوزی در پی داشته باشد.

- در هنگام جوشکاری بر روی خودرو موتور را خاموش کرده و اتصالات باطری را از قطبین آن جدا کنید.

- از تماس پوست و لباس با آب باطری اجتناب کنید.

- اتصالات و سر سیم های باطری را از نظر سفتی و محکمی و عایق در دوره های مختلف کنترل کنید.

- یک دستگاه اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه پزشکی را در دسترس داشته باشید.

- برای کار در کارگاه باطری سازی از عینک های محافظت چشم در مقابل گازهایی که از باطری متصاعد می شوند استفاده نمایید.

- از استنشاق بخارات متصاعد شده از محلول های اسیدی خودداری نمایید.

- از جیب لباس کار خود بعنوان جعبه ابزار استفاده نکنید.

- از استعمال دخانیات در هنگام کار در محیط هایی که مایعات قبل اشتعال وجود دارد خودداری کنید. مخصوصاً در هنگام کار با باطری گاز هیدروژن متصاعد شده باعث انفجار خواهد شد.

- در کارگاه باطری سازی هنگام آماده سازی مایع باطری باید اسید به آب و به صورت قطره‌ای افروده گردد.
- در کارگاه باطری سازی جهت تهیه آب باطری می‌باشد تهويه موضعی مناسب در نظر گرفته شود.
- باید هنگام جدا کردن باطری به منظور جلوگیری از انفجار ناشی از تجمع گاز و خطرات ناشی از آن ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمناً هنگام نصب نیز ابتدا قطب مثبت و سپس منفی متصل گردد
- ظروف نگهداری و انتقال اسیدها باید به در مقابل خوردگی مقاوم و در مقابل ضربات واردہ از استحکام کافی برخوردار بوده و دارای برچسب مشخصات باشد.
- آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطب‌های مثبت و منفی آن ممنوع است.

## لحیم کاری

### ۱- مقدمه

یکی از ابزارهای مهم در صنعت برق و الکترونیک لحیم کاری است. ماده اتصال دهنده، که آلیاژی از فلز قلع و سرب است را لحیم می نامند. در عمل لحیم کاری توسط یک وسیله گرمایش دهنده مثل هویه صورت می پذیرد یعنی بواسیله هویه، محل اتصال دو فلز را گرم کرده تا به نقطه ذوب لحیم برسد و لحیم به محل اتصال اعمال شده و پس از سرد شدن، دو قطعه به هم محکم می شوند.

با توجه به خطرات مختلف عملیات لحیم کاری که انواع مختلفی از عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صورت مجموعه ای بالقوه در خویش جای داده، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خوبی شناسایی شده و سپس اقدامات کنترلی مناسب با هر یک از آنها تعیین شده و استقرار یابند. بدیهی است استقرار کنترل های ایمنی و بهداشتی به تنها یکی کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای ایمنی و بهداشتی در این فعالیت ها در گرو اثربخشی کنترل های طرح ریزی شده می باشد و لذا انجام اقدامات پایشی و اندازه گیری عوامل زیان آور به عنوان اقدامی مکمل جهت حصول اطمینان از اثربخشی کنترل های طرح ریزی شده امری الزامی می باشد.

### ۲- کلیات

#### ۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاینده های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آسیب های مکانیکی و همچنین بیماری های ناشی از کار در لحیم کاری و فرایندهای مرتبط با آن می باشد.

#### ۲-۱ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه های کوچک در کشور می باشد که بطور دائم یا موقتی، ثابت یا سیار عملیات لحیم کاری انجام می دهدن. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می باشد.

### ۳- شناخت فرآیند

عملیات لحیم کاری را می توان به ۲ گروه عمده تقسیم نمود:

- لحیم کاری سخت مقاومتی

یک فرآیند اتصال مقاومتی است که در آن قطعه کار بصورت موضعی حرارت داده شده و فلز پر کننده‌ای که بین آن قرار دارد از طریق حرارت تولید شده ناشی از مقاومت در برابر جریان الکتریکی ذوب می‌شود. اصول فرآیند و تجهیزات مورد استفاده شبیه به فرآیند جوشکاری مقاومتی می‌باشد. با این تفاوت که در این فرآیند قطعه کار ذوب نمی‌شود بلکه ذوب شدن فلز پر کننده و انجام مجدد آن باعث ایجاد اتصال می‌شود.

پارامترهای مؤثر در لحیم کاری سخت عبارتند از: نحوه ترکنندگی سطح، خواص فلز پایه، خواص لحیم، نحوه تمیز کاری سطح قبل از لحیم کاری، نحوه آماده‌سازی سطح و اعمال روانساز، طراحی اتصال ولقی و در نهایت منابع تولید حرارت و روش‌های اعمال حرارت (روش‌های لحیم کاری). روش‌های مختلف لحیم کاری سخت، براساس نحوه تولید انرژی گرمایی و انتقال حرارت به محل اتصال، عبارتند از: لحیم کاری با شعله، لحیم کاری داخل کوره، لحیم کاری القابی، لحیم کاری مقاومتی، لحیم کاری غوطه‌وری، لحیم کاری با اشعه مادون قرمز، لحیم کاری با مواد حرارت‌زا، لحیم کاری با اشعه لیزر.

#### - لحیم کاری نرم مقاومتی

فرآیندی مشابه لحیم کاری سخت مقاومتی است، از این فرآیند در اتصال قطعات کوچک به هم در یک مجموعه استفاده می‌شود و با اعمال حرارت، گرم شدن موضعی باعث ذوب لحیم نرم می‌باشد. این مذاب سطوح را خیس می‌کند و سپس با انتقال حرارت به مناطق مجاور، لحیم به سرعت منجمد می‌شود. فرآیند لحیم کاری نرم برای اتصال فلزات آهنی و غیر آهنی مورد استفاده است ولی محدودیت ضخامت و نوع طراحی قطعات در این فرآیند وجود دارد.

## ۴- خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء ایمنی و بهداشت در عملیات لحیم کاری، ابتدا ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل‌های ضروری برای کاهش ریسک‌های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

## ۱- خطرات شیمیایی

یکی از مخاطرات لحیم کاری مواجهه با بخارات فلزات سنگین خصوصاً فلز سرب است که در ذیل به عوارض آن اشاره می‌کنیم.

سرب یکی از قدیمی ترین سمومی است که اثرات زیان بار آن بر سلامت انسان شناخته شده است. این فلز سنگین به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه دارای کاربرد وسیعی در صنایع مختلف

در زندگی روزمره انسان می باشد. سرب مصرفی در صنایع مختلف، اغلب از سنگ معدن استخراج و به دو فرم آلی (مانند ترااتیل و تترامتیل سرب) و معدنی (شامل سرب دو ظرفیتی و چهار ظرفیتی) مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین استفاده از سرب در صنایعی مانند ساخت باطری های ذخیره های، ساخت رادیاتورهای آلیاژی، صنعت چاپ، مهمات سازی، صنایع کابل سازی و پروسه های لحیم کاری، آبکاری و گالوانیزاسیون می باشد. فرم آلی آن (ترااتیل سرب) جهت افزایش عدد اکتان سوخت به بنزین اضافه شده که موجب آلدگی شدید هوای شهرها و مواجهه غیر شغلی با این ماده می گردد.

در پروسه هایی که دما به بالاتر از ۵۰۰ درجه سلسیوس افزایش می یابد، احتمال تولید فیوم افزایش می یابد و خطرات بیشتری وجود خواهد داشت. سرب غیر آلی از طریق تنفسی و گوارشی جذب می گردد ولی در حقیقت مهمترین راه مواجهه شغلی، تنفسی است.

عارض سرب را می توان به شرح ذیل تقسیم بندی نمود.

-عارض هماتولوژیک سرب: کم خونی یک یافه بارز مسمومیت با سرب می باشد که در بزرگسالان خفیف و در کودکان شدید است.

-عارض نورولوژیک (تأثیر روی سیستم اعصاب مرکزی): یکی از آثار سرب بر روی سیستم اعصاب مرکزی ایجاد انسفالوپاتی ناشی از سرب است. آنسفالوپاتی حاد ناشی از سرب سبب ادم غذی و گاهی همراه با خونریزی هایی در کورتکس مخچه می شود که گاهی در کورتکس مغز نیز رخ می دهد و سبب علائمی مانند تضعیف حافظه و تمرکز، تحریک پذیری و بیقراری، سردرد و سرگیجه، تغییر سطح هوشیاری می شود که با پیشرفت بیماری شاهد ادم غذی و استفراق های مکرر، تشنج و کما خواهیم بود. البته این مورد از مسمومیت سربی به ندرت در کارگران رخ می دهد و مربوط به مسمومیت های شدید است. از نشانه های بارز این نوع مسمومیت های شدید با سرب، خطوط آبی رنگ روی لثه (حاشیه بورتون) است.

-تأثیر سرب بر اعصاب محیطی: شامل تاثیر بر روی اعصاب محیطی به خصوص اعصاب حرکتی می باشد که می تواند به شکل درد و حساسیت عضلات و مفاصل و افزایش خستگی پذیری و ضعف عضلات مشاهده گردد.

-تأثیرات گوارشی سرب شامل بی اشتہایی، اختلال گوارشی، سوء هاضمه، یبوست، اسهال و در سطوح بالا دردهای شکم نیز مربوط به مسمومیت های شدید است که امروزه به علت افزایش سطح بهداشت محیط های کار، کمتر در کارگران دیده می شود.

از دیگر مخاطرات بهداشتی قرار گرفتن در معرض دمه ناشی از لحیم کاری است. این دمه توسط روان کننده (flux) در هنگام لحیم کاری و در درجه حرارت بالا بوجود می آید و باعث تحریک بینی، گلو، و اندام تنفسی می گردد و اگر مواجهه بصورت مکرر انجام پذیرد باعث افزایش حساسیت

و آسم شغلی می‌گردد. محصول اصلی روان‌کننده، ماده‌ای موسوم به colophony است که مخلوطی از حدود ۹۰ درصد اسید رزین عمدتاً اسید abietic و ۱۰ درصد ماده ختنی و انواع مختلف هیدروکربن هاست. مطالعات روی کارگران در صنعت الکترونیک نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از کارگران به آسم ناشی از محیط کار مبتلا هستند که از علائم مشخص آن سرف، تنگی نفس، خس خس و درد سینه می‌باشد. سایر عوارض احتمالی که در لحیم کارانی که بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی و تهويه به مدت طولانی اقدام به لحیم کاری با شدت زیاد می‌کنند، به شرح ذیل می‌تواند باشد.

- آسم شغلی
- برونشیت مزمن
- حساسیت شیمیایی
- درد قفسه سینه
- سردرد و سرگیجه
- سوزش بینی و چشم
- بیماری‌های پوستی

#### ۴-۲ خطرات فیزیکی

گروهی دیگر از انواع خطرات فعالیت لحیم کاری خطرات ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار می‌باشد. لحیم کاران بعضًا در مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی زیر می‌باشند.

- صدا
- پرتوها
- سرما یا گرمای شدید

#### ۱-۲-۴ صدا

اصولاً لحیم کاری به تنها یی صدای زیادی تولید نمی‌کند ولی عمدتاً در محیط کار لحیم کاران عملیات دیگری مانند شکل دادن به ورقه‌های فلزی گالوانیزه و عملیات دیگر وجود دارد که موجب ایجاد سر و صدا می‌شوند.

از دیدگاه روانشناسی سرو صدا عبارت از یک صوت ناخوشایند و یا ناخواسته است و از دید علمی سرو صدا مخلوطی است از صوت‌های گوناگون با طول موج‌ها و شدت‌های گوناگون است که ترکیب آشکار و معینی نداشته و برای گوش ناخوشایند می‌باشد. عواملی چند در تاثیرپذیری انسان

نسبت به صوت ها موثرند، به عنوان نمونه هرچه شدت و دوام صوت بیشتر باشد اثر ناخوشایند آن بر انسان بیشتر است و در مورد بلندای صوت، هرچه صوت زیرتر باشد (فرکانس بالا) زیان آن از صوت بم با همان شدت بیشتر است.

حساسیت اشخاص به سر و صدا نیز گوناگون است به طوریکه در برخی افراد با آنکه در معرض سر و صدای زیاد قرار گیرند عوارض ناشنوایی بروز نمی کند در حالی که برخی دیگر اگر مدت کوتاه تری در معرض سر و صدای ناهنجار باشند دچار عوارض ناشنوایی می شوند. همچنین هرچه سن انسان بیشتر شود بر اثر سر و صدای شدید زودتر ناشناوا گردیده و یا قدرت شنوایی کاهش می یابد و افرادی که دارای پیشینه بیماری گوش باشند، بیش از افراد تندرست از سر و صدای زیاد تاثیر می گیرند.

#### ۲-۲-۴ پرتوها

پرتوهایی که در لحیم کاری به علت حرارت بالای عملیات وجود دارند شامل پرتوهای مادون قرمز می باشند. پرتو مادون قرمز بخشی از پرتوهای الکترومغناطیسی می باشند که انرژی آنها برای یونیزاسیون ماده کافی نیست، لذا به این پرتوها، پرتوهای غیریونساز می گویند.

پرتوها شکلی از انرژی می باشند که در خلاء یا ماده منتشر می شوند. برخی از آنها دارای جرم و برخی دیگر قادر آن می باشند و با توجه به میزان انرژی دارای قدرت نفوذ در ماده هستند. پرتوها به دو دسته یونساز و غیریونساز طبقه بندی می شوند.

پرتوهای غیریونیزان به بخشی از طیف الکترومغناطیسی گفته می شود که انرژی فoton های موجود در آن در شرایط عادی قادر به ایجاد یونیزاسیون در اتم های مولکول هایی که آنها را جذب می کنند، نیستند.

چشم و پوست اعضایی هستند که به طول موج های مختلف پرتوهای غیریونیزان حساس هستند. بافت ها و سطوح انکساری چشم، اشعه فرابنفش را جذب نموده و واکنش فتوشیمیایی حاصل منجر به آسیب این اعضا می گردد.

#### ۱-۲-۲-۴ پرتو مادون قرمز (فروسرخ) IR

پرتو فروسرخ بخشی از طیف الکترومغناطیس است که در طیف بین پرتوهای رادیو فرکانس و نورمرئی قرار می گیرد و طول موج آنها بین  $750$  نانومتر تا  $1$  میلی متر است. بیناب فروسرخ به سه ناحیه تقسیم می شود:

۱- فروسرخ نزدیک -A: با طول موج  $750-1400$  نانومتر

۲- فروسرخ متوسط -B: با طول موج ۳۰ میکرومتر تا ۱۷۰۰ نانومتر

۳- فروسرخ دور -C: با طول موج ۳۰ میکرومتر تا ۱ میلی‌متر

این پرتو از هر شیئی که دمای آن بیش از صفر مطلق باشد تابش می‌گردد. مواجهه‌های شغلی علاوه بر مشاغل در تماس با نور خورشید شامل فرایندهایی است که در آنها انرژی حرارتی حاصل از پرتو فروسرخ به کار می‌رود، نظیر فرآیندهای حرارتی، جوشکاری، شیشه‌سازی، لحیم کاری، پخت و پز، کوره‌ها و ....

#### ۴-۲-۲-۲-۴ اثرات زیست شناختی پرتو فروسرخ

مواجهه شدید با مقادیر زیاد پرتوهای با طول کوتاه تر از ۲۰۰۰ نانومتر می‌تواند سبب آسیب حرارتی به قرنیه، عینیه یا عدسی گردد. چنانچه چشم مدت طولانی در معرض این پرتوها قرار گیرد، سبب تیرگی عدسی چشم و آب مروارید می‌شود. استفاده از وسایل حفاظت فردی، لباس‌های محافظت به خصوص عینک‌های مخصوص و پایش میزان مواجهه در جلوگیری از اثرات سوء پرتوهای مادون قرمز بسیار موثر است. TLV برای شدت مواجهه وابسته به فرکانس است و طول موج‌هایی که از نظر بیولوژیکی فعال می‌باشند در طیف ۷۵۰ تا ۲۰۰۰ نانومتر قرار می‌گیرند و سبب تحریک و ارتعاش ملکول‌های سلول‌ها شده و منجر به ایجاد گرمایی می‌شود که توسط بافت‌ها جذب می‌شود و می‌تواند سبب آسیب حرارتی شود. در مقابل طول موج‌های بیش از ۲۰۰۰ نانومتر توسط آب بافت‌ها جذب شده و به دلیل مقدار زیاد آب بافت‌ها از نظر فیزیولوژیکی فعال نمی‌باشند.

فروسرخ نزدیک: این طیف معمولاً قابل دیدن نیست اما برخی افراد آنرا به صورت یک هاله قرمز رنگ مشاهده می‌کنند. هنگامی که چشم به مدت طولانی در هنگام معاینه دیده می‌شود. متاسفانه درمان خاصی برای جراحات شبکیه وجود ندارد. پرتو فروسرخ قابلیت نفوذ به لایه‌های پوست را دارد که باعث افزایش حرارت و سوختگی شده و نیز سبب افزایش رنگدانه پوستی می‌گردد که ممکن است باقی بماند.

فروسرخ C و B: این پرتوها قابل رویت نیستند و تنها به صورت حرارت حس می‌شوند. منابع ایجاد کننده آن خورشید، کوره‌ها و لیزر می‌باشد. پرتو IR(B) عمدتاً توسط قرنیه و ملتحمه جذب شده و تنها جزئی از آنها به زلایه می‌رسد. با افزایش حرارت زلایه، احتمال ایجاد آب مروارید بالا می‌رود.

پرتو (CIR) نیز تقریباً به طور کامل توسط قرنیه و ملتحمه جذب می‌گردد.

### ۳-۲-۲-۳ پیشگیری و تدابیر حفاظتی

با توجه به مطلوب بودن مقدار مواجهه کارگر در معرض خطر نمی‌باشد اما به طور کلی می‌توان از راههای زیر در جهت کاهش میزان مواجهه کمک گرفت.

-ایجاد فاصله

-آموزش و آگاهی

-محصورسازی

-استفاده از عینک

### ۳-۲-۴ گرما

گرمای شدید و جرقه‌های ناشی از لحیم کاری ممکن است باعث سوختگی بخش‌هایی از بدن کارگر در حین عملیات شود. جراحات چشمی نیز از تماس با تراشه فلزات، جرقه‌ها و هویه داغ حاصل می‌شود، به علاوه تماس طولانی مدت با گرما منجر به استرس حرارتی در فرد خواهد گردید.

لحیم کاران بایستی از علائم گرمایشگی همچون خستگی، سرگیجه، کم اشتہایی، تهوع، درد ناحیه شکمی و بی حوصلگی آگاهی داشته باشند. تهويه، جداسازی و ایجاد فاصله مناسب با منع حرارتی، رعایت فواصل استراحت و نوشیدن مایعات مناسب می‌تواند افراد را در برابر خطرات مرتبط با گرما محافظت نماید.

### ۳-۴ خطرات ارگونومیکی

بسیاری از آسیب‌های وارد شده به لحیم کاران در نتیجه کشیدگی، گرفتگی، و یا تغییر شکل عضلات آنها می‌باشد. ماهیت کار لحیم کاران طوری است که باید:

- به مدت طولانی در یک موقعیت نامناسب کار کنند (کار استاتیک)
- اینزار لحیم کاری را به مدت طولانی در دست نگه دارند.

لحیم کاری شغلی است که می‌تواند باعث کار در وضعیت‌های بدنی نامناسب و استاتیک گردد. به هنگام لحیم کاری معمولاً فشار زیادی روی بازو، شانه، ساعد، مچ و گردن فرد وارد می‌گردد.

کار لحیم کاری دارای ریسک فاکتورهای بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی (WMSD)<sup>۱</sup> نظیر وضعیت بدنی نامناسب، بلند کردن تجهیزات و مواد سنگین و کار تکراری بخصوص در ناحیه مچ و دست‌ها می‌باشد.

مهمنترین پیامدهای ناشی از نامناسب بودن وضعیت کاری را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود.

- کاهش بهره وری و کیفیت
- غیبت از کار به دلیل صدمه یا بیماری
- هزینه‌های مربوط به درمان و جایگزینی نیروی کار


### ۱-۳-۴ خطوات اسکلتی- عضلانی رایج در عملیات لحیم کاری

در بین لحیم کاران شکایت از بیماری‌های اسکلتی- عضلانی نظیر خدمات در ناحیه پشت بدن، درد شانه، کاهش قدرت ماهیچه‌ها، درد مچ و بیماری ناحیه زانو بیشتر دیده شده است. وضعیت فرد هنگام کار کردن (مخصوصاً هنگام قرار گرفتن قطعه در بالای سر، وجود ارتعاش در حین کار و حمل بارهای سنگین) در رخ دادن اختلالات و بیماری‌های نامبرده مؤثر است.

### ۲-۳-۴ روش‌های مناسب جهت بهبود ارگونومی در لحیم کاری

برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از حمل اشیاء سنگین در حین عملیات لحیم کاری می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود.

- استفاده از تجهیزات لحیم کاری (مشعل) سبک‌تر و راحت‌تر برای حمل
  - استفاده از شیلنگ‌های گاز و اکسیژن سبک‌تر با قابلیت انعطاف‌بیشتر (سختی کمتر)
  - استفاده از وسایل نگهدارنده شیلنگ‌ها (بالانسرها)
  - استفاده از جرثقیل‌های سقفی
  - استفاده از میزهای بالابر و دارای قابلیت چرخش (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)
  - برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از وضعیت‌های بدنی نامناسب در حین عملیات لحیم کاری می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:
    - قرار دادن قطعه کار در ارتفاع کمر در صورت امکان
    - استفاده از میزهای بالابر (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)
  - استفاده از میز کار جهت حفظ وضعیت بدنی این‌تر به منظور کاهش خمش و چرخش کمر در حین عملیات لحیم کاری
  - استفاده از تفنگ‌های لحیم کاری دارای قابلیت حرکت و طراحی شده به صورتی که با هر دو دست بتوان با آن کار کرد.
- به منظور طراحی مناسب صندلی و میز کار لحیم کاری می‌توان از راهنمای ارائه شده در شکل زیر استفاده نمود.

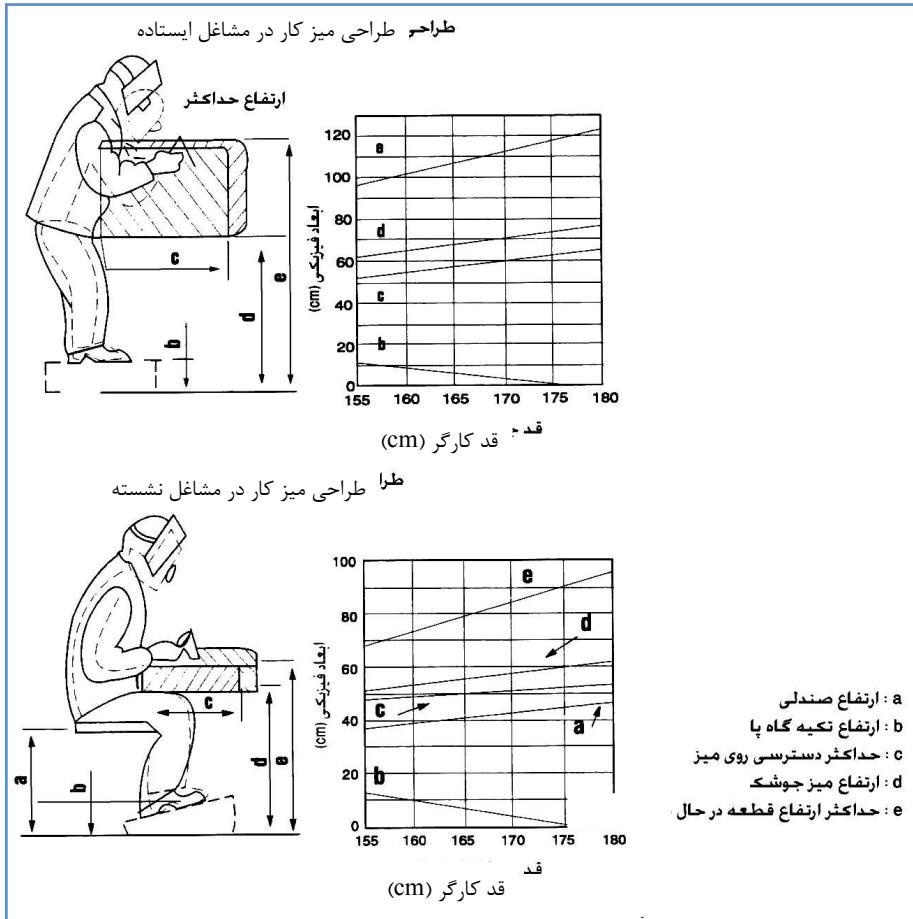

شکل ۱- راهنمای طراحی میز و صندلی برای لحیم کاران


### ۳-۳-۴ وضعیت بدنی مناسب در حین لحیم کاری

راهنمایی های زیر می تواند در کاهش وضعیت بدنی نامناسب لحیم کاری نقش مهمی ایفا کند، مفاد


این دستورالعمل ها می تواند به شرح زیر باشد:

- علائم ایجاد اختلالات اسکلتی - عضلاتی را بیاموزید. وضعیت های بدنی تکراری نامناسب می توانند صدمه زا باشد و موجب بروز ترومای تجمعی (CTD) شود.
- از وضعیت های بدنی نامناسبی که می توانند باعث خستگی، کاهش تمرکز و کاهش کیفیت لحیم شوند، خودداری نمائید.

- تا حد امکان دست هایتان را در پایین تر از سطح شانه خود به کار گیرید.
- از کار کردن در یک وضعیت بدنی ثابت ایستاده یا نشسته خوداری نمایید.
- تا حد امکان قطعه کارها را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید.
- در صورت ایستادن به مدت طولانی از زیرپایی های مناسب استفاده نمایید.
- جهت پیشگیری از کشیدن بدن و خم کردن کمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده دسترسی قرار دهید.
- از صندلی ارگونومیک که دارای پشتی و ارتفاع قابل تنظیم است استفاده نمایید.
- از میز با قابلیت تنظیم ارتفاع، به منظور حفظ وضعیت بدنی مناسب و جلوگیری از خمش کمر استفاده نمایید. (شکل ۲)

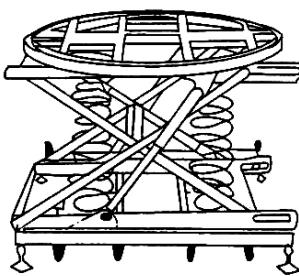

بالابر دارای قابلیت چرخش

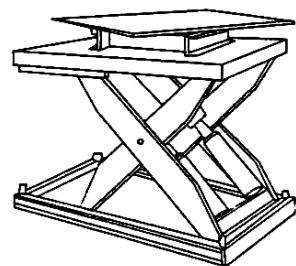

بالابر قیچی مانند

شکل ۲- وسایل کمک کننده به تنظیم ارتفاع سطح کار

در جایی که لحیم کار مجبور است عملیات لحیم کاری را در حالت زانو زده انجام دهد، نکات زیر پیشنهاد می شود:

- تنش واردہ بر عضلات ران را از طریق افزایش زاویه زانو کاهش داده شود.
- فشار واردہ به زانو، قوزک پا و ناحیه لومبار (قسمت میانی پشت تا کمر) کاهش یابد.
- وضعیت قرار گیری طوری باشد که گرددش خون در پاهای به خوبی انجام گیرد.
- به هیچ وجه به مدت طولانی در وضعیت زانو زده قرار نگیرید.
- به ازاء ۱ ساعت کار ۱۰ دقیقه از جا برخاسته و کمی قدم بزنید.

## ٤-٤ خطرات بیولوژیکی

لحیم کاری از مشاغل قدیمی است که در محیط خشک و گاهی گرم انجام و با وسائل فلزی سرو کار دارد و در مجموع موادی که موجب رشد میکروب ها شود در آن کاربرد ندارد. لذا خطرات بیولوژیک ناشی از فرایند کار در آن ناچیز است. اما مانند هر محیط کار دیگری به علت کار در محیط پر گرد و غبار و احتمال بریدن دست ها و سایر اعضا بدنش، خطر آلوده شدن زخم ها با خاک وجود دارد که خود ریسک بروز بیماری کراز را در پی دارد. لذا اکیدا توصیه می شود کلیه کارگران نسبت به تکمیل واکسیناسیون بطور کلی، و دریافت صحیح واکسن کزان بطور اختصاصی اقدام نمایند.

این رشته صنعتی اغلب در مقیاس کارگاه های کوچک و نسبتاً فاقد تاسیسات رفاهی و بهداشتی استاندارد صورت می گیرد، لذا کارگران باید مواظب باشند که قبل از خوردن و آشامیدن، حتماً دستان خود را با آب و صابون کاملاً تمیز نمایند، از وسائل غذا خوری شخصی استفاده نمایند و از غذاهای مانده که خارج از یخچال و در شرایط غیر بهداشتی نگهداری شده باشند، استفاده ننمایند. زیرا عدم رعایت موارد یاد شده می تواند موجب مسمومیت و انتقال بیماری گرددند.

## ٥-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

قبل از آغاز لحیم کاری لازم است خطرات مختص این عملیات، شناسایی شوند. این خطرات بسته به نوع عملیات، مواد و شرایط محیط (فضای آزاد یا بسته) متفاوتند.

همچنین تحقیق و بررسی در مورد برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS<sup>(۱)</sup>) جهت شناسایی مواد خطرناک مورد استفاده در لحیم کاری و فیوم های تولیدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد، اطمینان حاصل نمایید که قبل از آغاز کار، موادی را که لحیم کاری می کنید می شناسید. پس از تعیین و شناسایی خطرات، می توان روش های مناسب کنترلی را به کار گرفت:

### ۱- جایگزینی

مواد خطرناک را با موادی که خطر کمتری دارند جایگزین کنید. بدین منظور می توانید:


الف\_ از آلیاژ سرب و قلع خالص بدون کادمیوم برای لحیم کاری استفاده نمایید.

ب\_ از دستکش های فاقد مواد آذیتی استفاده کنید.


### ۲- تهویه

بایستی برای خارج کردن فیوم ها و گازهای مضر در محیط کار، از تهویه موضعی مناسب استفاده

نمود. تهويه موضعی که اين گازها و فيوم های مضر را مستقیماً از محل تولید به بیرون هدایت می کند مفید تر می باشد. اين عمل را می توان با استفاده از دستگاه های دارای تهويه یا هودهایی که نزدیک محل نصب می شوند، انجام داد. سیستم تهويه باید به طور منظم تمیز و بازبینی گردد. از معابر خروجی سقف، درها یا پنجره های باز، فن های سقفی یا فن های نصب شده در کف برای جریان هوا در محل کارگاه بعنوان تهويه عمومی استفاده می شود. اين سیستم به خوبی تهويه موضعی نبوده و ممکن است باعث پخش ذرات شیمیایی مضر در کارگاه گردد. تهويه عمومی معمولاً در صورتی مفید است که برای تکمیل تهويه موضعی و در کنار آن به کار رود. هودها و کاتال های خروجی هوا بایستی از مواد مقاوم در برابر حریق ساخته شوند. در ادامه هودهای مناسب عملیات لحیم کاری ارائه شده است:

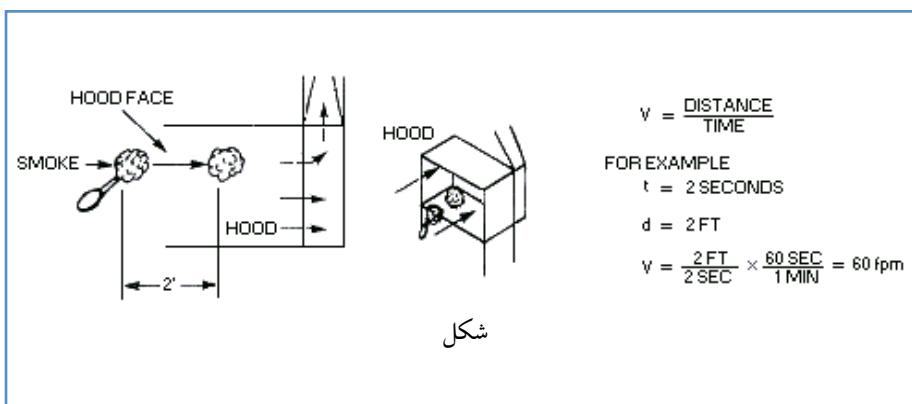

شکل ۳- هود میزی مخصوص لحیم کاری

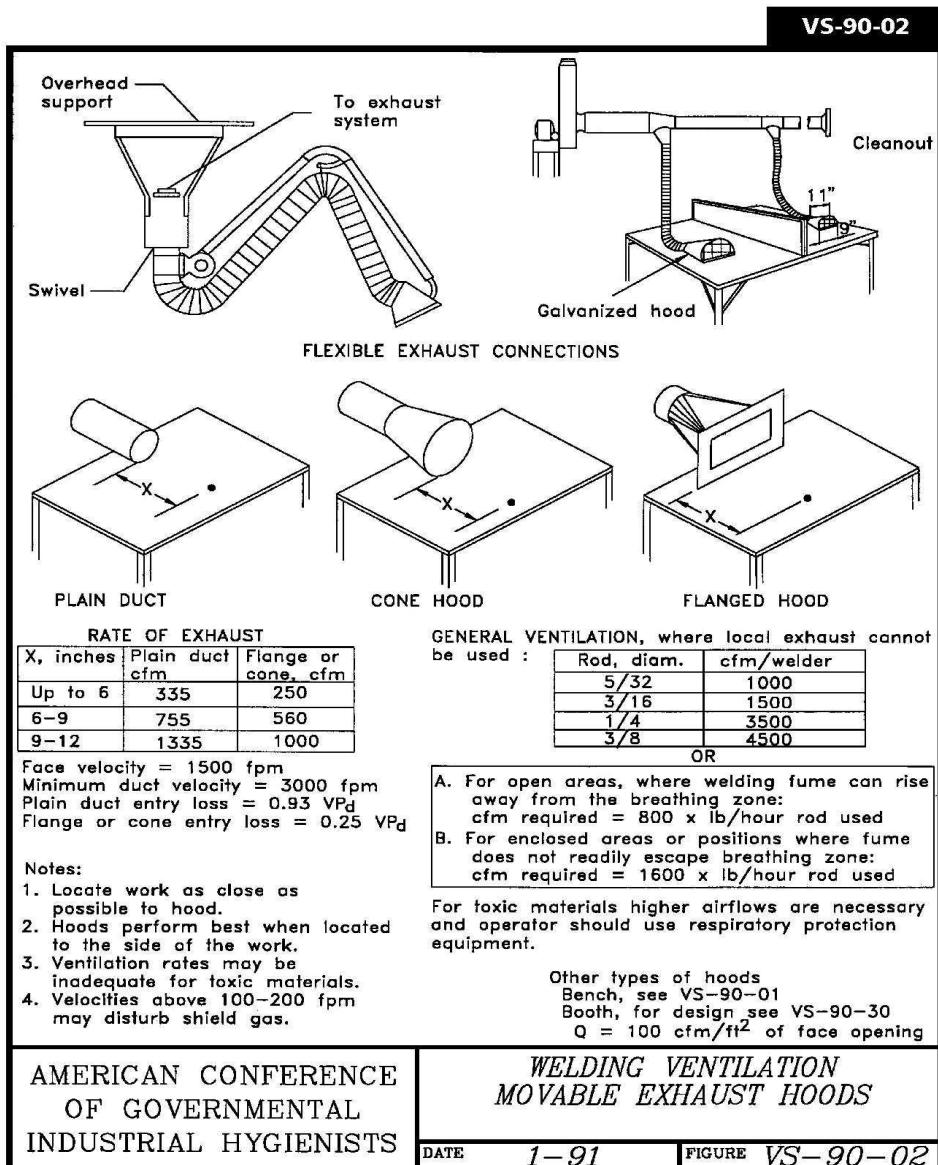

شكل ۴- هودهای متحرک جوشکاری قابل استفاده در انواع لحیم کاری روی میز

### ۳-۵ حفاظت گذاری

از دیواره‌هایی با پوشش مناسب جهت حفاظت افراد دیگری که در محل کار حضور دارند در برابر امواج، گرما و پاشش ذرات داغ استفاده نمایید.

صفحات اکوستیک ما بین کارگر و منبع صوت قرار دهید تا میزان سر و صدرا کاهش دهد و یا اینکه ماشین آلات را در محل محصوری قرار دهید.

### ۴-۵ اعمال بهداشتی

اگر مراحل کاری را اصلاح کرده و یا اعمال حفاظتی زیر را انجام دهید خطرات موجود کاهش می‌یابند. به عنوان مثال:

- بخش‌های پوشش دار، آغشته به روغن یا رنگ شده را لحیم کاری نکنید، در صورت امکان قبل از لحیم کاری همه پوشش‌ها و رنگ‌های روی سطوح را پاک نمایید.
- هنگام لحیم کاری در موقعیتی قرار گیرید که سر شما در معرض جریان فیوم‌ها نباشد.
- قبل از روشن کردن شعله اطمینان حاصل نمایید که همه مواد قابل احتراق و اشتعال از محل دور شده‌اند.
- اطمینان حاصل نمایید که ابزار آلات و قطعات سالم باشند و شیلنگ‌ها و روکش‌های عایق پاره را تعویض نمایید.
- محوطه لحیم کاری را عاری از ماشین آلات یا ابزار اضافی کنید تا خطر تصادم یا سقوط کاهش یابد.
- شما می‌توانید با استفاده از پایین ترین درجه شعله قابل استفاده و نگهداری لحیم به صورت قائم و تا حد ممکن نزدیک به محل لحیم کاری تولید فیوم را به حداقل برسانید.
- لحیم کاری را نباید در فاصله نزدیک حلال‌ها یا مواد چربی زدا انجام داد.

### ۵-۵ وسایل حفاظت فردی

تجهیزات و وسایل حفاظت فردی باید در کنار کنترل‌های مهندسی و اقدامات ایمنی و پیشگیرانه به کار روند نه اینکه جایگزین آنها گردند.

### ۱-۵-۵ محافظت از چشم

در کلیه عملیات لحیم کاری حفاظت از چشم‌ها ضروری می‌باشد تا آن‌ها را از نور، گرما، اشعه و پرتاب جرقه‌ها محافظت نماید. برای حفاظت بهتر، از ماسک‌های پوششی صورت یا کلاه ایمنی

به همراه عینک استفاده نمایید. هنگامی که ماسک حفاظتی را از روی صورت بر می دارید برای جلوگیری از پرتاب ذرات به چشم ها، سرخود را کج نگاه داشته و چشمانتان را بیندید. کلاه های ایمنی، عینک و دیگر وسایل حفاظتی باید دارای فیلتر و یا لنزهای مخصوص باشند. استاندارد OSHA بیان می دارد که کارگرانی که عملیات لحیم کاری یا برش انجام می دهند باید بال لنزا یا فیلترهای مطابق با جدول ۱ محافظت شوند:

#### جدول ۱- لنزا و فیلترهای محافظت چشم برای حفاظت در مقابل انرژی تشعشعی

نوع عملیات	شماره فیلتر
لحیم کاری با قلم	۲
لحیم کاری با مشعل	۴ یا ۳

#### ۲-۵-۵ لباس حفاظتی

لباس محافظت لحیم کاری و افراد نزدیک به محل باید بر تن داشته باشند شامل موارد زیر است: دستکش مقاوم در برابر آتش، کلاه، کفش های ایمنی دارای پنجه حفاظت شده، پیش بند چرمی، سپر حفاظتی صورت، لباس کار مقاوم در برابر شعله، عینک حفاظتی.

لباس محافظت باید از پشمی ساخته شود که به آسانی شعله نمی گیرد و یا از پارچه های کتانی مخصوص باشد. آستین و یقه لباس بایستی بسته و شلوار و بلوز نیز بدون لبه دوبل یا برگردان باشد.

از آنجایی که لحیم کاری با مواد سمی و به ویژه سرب (سرب جذب پوستی و گوارشی نیز دارد) سر و کار دارند، کمدهایی باید تهیه شود تا لباس کار آنها جدا از لباس های معمولی نگهداری گردد. لباس کار باید توسط کارفرما به خشک شویی فرستاده شود. حمام و رختکن نیز باید در نظر گرفته شود تا کارگران بتوانند در پایان کار لباس های خود را تعویض نمایند.

#### ۳-۵-۵ محافظت از گوش

از حفاظت گوش یا گوشی های محافظت (ایرپلاک یا ایرماف) باید هنگام کار در سر و صدای زیاد استفاده نمود. همچنین هنگامی که در فضا بارش و پاشش جرقه وجود دارد که ممکن است این جرقه ها وارد گوش شود، استفاده از گوشی ضروری است.

#### ۴-۵-۵ تجهیزات تنفسی

تجهیزات تنفسی باید مخصوص محیط های خطرناک بوده و مطابق با استاندارد OSHA تنظیم،

نظافت، نگهداری و انبار گردند. به علاوه کارگران باید در مورد نحوه استفاده صحیح از این وسایل آموزش بینند. سازمان NIOSH<sup>۱</sup> عنوان می‌کند که در مکان‌هایی که مواد سرطان‌زا وجود داشته و غلظت آن قابل اندازه‌گیری باشد و یا در هر شرایطی که برای سلامتی افراد خطرناک باشد، بایستی از این وسایل تنفسی استفاده نمود.

## ۵-۶ معاینات پزشکی

متاسفانه اغلب بیماری‌های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متذکر شد که خوشبختانه اغلب آن‌ها قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند. یکی از ابزارهای مهمی که در کنار اندازه‌گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده‌های شیمیایی می‌تواند در کشف زودرس بیماری‌های ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، بسیار مفید خواهد بود، برنامه معاینات دوره‌ای است. معاینات دوره‌ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری‌های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری‌های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست‌های اختصاصی مانند اسپیرومتری، رادیوگرافی، شناوری سنجی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفه‌ای اقدام نمایند.

## ۷-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط‌های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه‌ها و اصول حاکم بر محل آشنا می‌شود، شروع به کار نمی‌کند و ضمناً برای افراد در رده‌های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره‌های آموزشی با شیوه‌های متنوع سمعی و بصری باید در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کار کردن با آن‌ها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کار کردن در شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی باید باشد.

## نقاشی اتومبیل

### ۱- مقدمه

با توجه به خطرات مختلف عملیات نقاشی اتومبیل که انواع مختلفی از عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صورت مجموعه‌ای بالقوه در خویش جای داده و نیز با توجه تعداد کارکنانی که در سطح صنایع و کارگاه‌های مختلف در سطح کشور به این فعالیت مشغول می‌باشند، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خوبی شناسایی شده و سپس اقدامات کنترلی مناسب با هر یک از آنها تعیین شده و استقرار یابند. بدیهی است استقرار کنترل‌های ایمنی و بهداشتی به تنها یکی کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای ایمنی و بهداشتی در این فعالیت‌ها در گرو اثربخشی کنترل‌های طرح ریزی شده می‌باشد و لذا انجام اقدامات پایشی و اندازه‌گیری عوامل زیان آور به عنوان اقدامی مکمل جهت حصول اطمینان از اثربخشی کنترل‌های طرح ریزی شده امری الزامی می‌باشد.

### ۲- کلیات

#### ۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاتینده‌های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آسیب‌های مکانیکی و همچنین بیماری‌های ناشی از کار در نقاشی اتومبیل و فرایندهای مرتبط با آن می‌باشد.

#### ۲-۱ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه‌های کوچک در کشور می‌باشد که بطور دائم یا موقتی، عملیات نقاشی اتومبیل انجام می‌دهند. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می‌باشد.

### ۳- شناخت فرآیند

فرآیند نقاشی اتومبیل شامل موارد زیر است:

- تعمیر خسارتی که در اثر تصادف یا به مرور زمان ایجاد شده است.
- تجدید رنگ خودرو

## ۱-۲ آماده سازی بدن خودرو برای تجدید رنگ آمیزی

قبل از رنگ آمیزی بدن خودرو، ضروری است که رنگ قدیمی، رسوبات، زنگ زدگی و سایر آلودگی‌های سطح فلز زدوده شود و پس از صاف کاری و از بین بردن فرورفتگی‌های موجود، بدن آماده برای اعمال آستر، بتونه و رنگ نهایی گردد.

## ۲-۳ زدایش رنگ کهنه

برای زدودن رنگ از بدن خودرو از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌شود مانند استفاده از شعله و یا رنگبرهای شیمیایی. ممکن است در آماده سازی بدن خودرو از هر دو روش هم استفاده گردد.

الف- رنگ برها شیمیایی<sup>۱</sup>

رنگبری با استفاده از مواد شیمیایی یکی از روش‌هایی است که امروزه در کشورهای اروپایی و در تعمیرگاه‌های مجهرز برای زدایش رنگ کهنه به کار می‌رود. در این روش عمل رنگبری با استفاده از پاشش حلال رنگبر انجام می‌گیرد. رنگبرهای توانند به روش دستی و با قلم مو نیز روی سطح کشیده شوند. پس از استفاده از رنگبر، باید اجازه داد که رنگ بر روی سطح کاملاً خشک شود و بعد به وسیله ابزار دستی و یا بر قی مانند دیسک و برس، رنگ کهنه زدوده می‌شود. رنگبرهای دو گروه آلی و غیر آلی تقسیم می‌شوند. اغلب رنگبرهای آلی بر پایه حلال متیلن کلراید است. این حلال نسبت به سایر حلال‌های کلره، سمیت کمتری دارد.

برای اصلاح خواص متیلن کلراید می‌توان مواد دیگری به رنگبر اضافه نمود مانند اتانول آمین‌ها، قلیاهای، اسیدهای آلی و امولسی فایرها. در ساخت برخی از رنگبرهای مصرف محدود تری دارند به جای متیلن کلراید از سایر حلال‌ها مانند استن، متیل اتیل کتن، توئولن و زایلن استفاده می‌شود. از رنگ برها غیر آلی می‌توان سود سوز آور رانام بردا که به صورت متداول مصرف می‌گردد. این رنگ بر در مورد قطعات رنگ شده ای به کار می‌رود که بتوان آنها را در ظرف سود فروبرد. به کار بردن مواد فعال سطحی استفاده از مخزن سود را آسان‌تر می‌کند و می‌توان به محلول مخزن مذکور، اسید گلوکونیک و یا گلوکونات سدیم نیز اضافه نمود. رنگبرهای قوی مخلوطی از سود و حلال هستند. این رنگبرهای قادر هستند رنگ‌های کوره ای، اکریلیک و وینیلی را نیز از روی سطوح فلزی بزدایند.

ب- تمیزکاری با شعله<sup>۲</sup>

در این روش تمیز کاری، بدن خودرو در تماس با شعله استیل قرار می‌گیرد

1- Chemical Paint Removers

2- Flame Cleaning

و علاوه بر جدا کردن رنگ، رسوبات وزنگ نیازاسطح فلز بدنه جدا می شود. بر اساس استاندارد SIS 055900 سطحی که به وسیله شعله تمیز شده باشد، دارای درجه تمیزی FI است. قبل از تمیز کاری با شعله باید بخش هایی که دارای لایه ضخیمی از زنگ است با ابزار دستی جدا گردد. البته این روش تمامی زنگ و رسوبات را از بین نمی برد و در مقایسه با سایر روش ها تمیز کاری سطح مانند پاشش زدایی و اسید شویی موثر نیست ولی برای سطوح جدید فلزی مصرف نمی شود و مصرف آن برای تمیز کاری قبل از زنگ آمیزی تعییری است. در حین تمیز کاری با شعله باید توجه داشت که دمای سطح فلز بدنه زیاد بالا نرود و بخش هایی که دارای ورقه نازکتر است بادمای کمتر باید تمیز شود. بعد از تمیز کاری با شعله سطح باید به وسیله برس سیمی برقی تمیز شود. بهتر است از برس های دستی استفاده نشود. چون نمی توانند سطح مناسبی برای رنگ آمیزی فراهم کنند. در حالیکه هنوز سطح گرم است سریع باید آستر روی سطح زده شود.

### ۳-۳ آستر کاری و بتونه کاری

#### ۱-۳-۳ بتونه فوری

بر پایه رزین نیپر و سلولزی تهیه می گردد، ویژگی آن می تواند بر اساس استاندارد ملی ۴۸۷۸ باشد. این بتونه برای استفاده بر روی بتونه روغنی و سنگی و جهت پر کردن منافذ، ترک های ریز و هم ترازی و موج گیری بدنه خودرو و در تعییر گاه ها به کار می رود و سطح را جهت اعمال آستر و رنگ رویه آماده می سازد. بتونه فوری یک جزئی است و در قوطی بسته بندی می شود.

#### ۲-۳-۳ بتونه سنگی

بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع تهیه می گردد و ویژگی آن می تواند بر اساس استاندارد ملی ۴۸۷۸ باشد. این بتونه جهت پر و هم تراز کردن سطح فلز و پر کردن منافذ و موج گیری روی فلز آهن لخت یا استر شده به کار می رود و از دو جزء تشکیل شده است. جزء اصلی بتونه در قوطی و جزء سخت کننده در تیوب غیرفلزی بسته بندی می گردد.

#### ۳-۲-۱ طریقه مصرف بتونه پلی استر(بتونه سنگی)

- سطح مورد نظر عاری از غبار و چربی گردد.

- ماده سخت کننده به نسبت ۲ الی ۳ درصد به جزء اصلی بتونه اضافه شده و پس از اختلاط کامل بر روی سطح اعمال شود.

- پس از طی زمان اعلام شده توسط تولید کننده، بتونه باید سنباده زده شود. برای اعمال بتونه سلولزی، ابتدا سطح را عاری از چربی نموده و سپس بتونه، اعمال می‌شود.

### ۴-۳ انواع رنگ‌های تعمیری خودرو

امروزه در کل جهان، رنگ‌های تعمیری خودرو با تنويع زیادی تولید می‌گردند و این به علت وجود تعمیرگاه‌های رنگ‌خودرو با طیف وسیعی از مهارت و تجهیزات رنگ آمیزی است. بدیهی است که تجدید رنگ آمیزی خودرو در یک تعمیرگاه مجهز و با استفاده از مهارت علمی و عملی، استفاده از رنگ‌هایی را می‌طلبد که مصرف آن در شیوه‌های دستی رنگ آمیزی امکان پذیر نیست. براین اساس، رنگ‌های تعمیری خودرو به دو گروه یک جزئی و دو جزئی که هردو هوا خشک هستند تقسیم شده است. رنگ‌های تعمیری جدید از نوع دو جزئی است که بهتر است در دمای ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد خشک شوند. چنانچه تجهیزات اتاق گرم در تعمیرگاه وجود نداشته باشد و بخواهند رنگ دو جزئی در دمای محیط خشک شود، گرد و غبار موجود در هوا و تغییرات دما و رطوبت، کیفیت پوشش را کاهش می‌دهد. در این شرایط بهتر است از رنگ‌های هوا خشک یک جزئی سریع خشک شونده تعمیری خودرو استفاده نمود. رنگ‌های رویه کارخانه‌ای خودرو که دمای پخت بالایی دارند را نمی‌توان به عنوان رنگ تعمیری به کار برد. انواع رنگ‌هایی که به عنوان رنگ تعمیری مصرف می‌گردند عبارتند از:

رنگ‌های نیتروسلولزی

رنگ‌های اکریلیک ترمومپلاست

رنگ‌های الکیدی

رنگ‌های اکریلیک-یورتان (دو جزئی)

پوشش دو لایه رنگ اصلی/لاک شفاف

### ۴-۴ رنگ‌های تعمیری نیتروسلولزی

رنگ‌های تعمیری نیتروسلولز از قدیمی ترین رنگ‌های تعمیری مصرفی است ولی به مرور زمان با سایر رنگ‌های تعمیری مانند الکیدی و اکریلیکی جایگزین شده است. امروزه رنگ‌های نیتروسلولزی در بیشتر کشورهای جهان کنار گذاشته شده‌اند. مزیت برتر این رنگ‌ها نسبت به سایر رنگ‌های رویه تعمیری، سرعت زیاد خشک شدن آن است که اجازه نمی‌دهد با وجود گرد و غبار و تجهیزات نامناسب کارگاه، کیفیت پوشش کاهش یابد، رنگ‌های نیتروسلولزی معمولاً همراه با نرم کننده‌ها و الکید رزین خشک نشونده

ساخته می شوند تا از شکنندگی آن کاسته شود. رنگ آمیزی با این رنگ آسان است و قابلیت پولیش خوری و دریافت پوشش مجدد را به خوبی دارد. ولی رنگ های تعییری نیترو سلولزی از دوام کمی برخوردار است، در برابر اشعه ماوراء بنفش شکننده شده و در برابر حلال ها و به ویژه بنزن نمی تواند مقاومت نماید. چنانچه در رنگ آمیزی با رنگ های نیترو سلولزی اشتباہی رخ دهد و نیاز به اصلاح باشد، آن نقاط به آسانی بوسیله حلال پاک شده و تجدید می گردد. حلال مناسب برای رقیق کردن این رنگ ترکیبی از آروماتیک و کتون و الکل است.

### ۲-۴-۳ رنگ های تعییری اکریلیک ترمoplast TPA

رنگ های اکریلیک ترمoplast، ویژگی هایی نزدیک به رنگ های نیترو سلولزی دارند. به همین دلیل توانسته جایگزین رنگ های نیترو سلولزی شود. پلیمرهای استفاده شده در رنگ های اکریلیک، ترموموست حاوی متیل متا اکریلیات است که با منومرهای اکریلیکی دیگر برای رسیدن به محلولی با سختی، انعطاف پذیری و چسبندگی مورد نیاز کوپلیمر شده است. رنگ های اکریلیک ترمoplast به صورت متالیک نیز تولید و مصرف می شوند. از نقاط ضعف این رنگ ها می توان به برآقیت کم و شکنندگی آنها اشاره کرد که نیاز به پولیش دارند. مقاومت آنها در مقابل حلال و بنزن کم است و با درصد جامد پایین تولید می گردد.

### ۳-۴-۳ رنگ های تعییری الکیدی

رنگ های الکیدی نیز مانند رنگ های نیترو سلولزی از قدیمی ترین پوشش هایی هستند که برای رنگ تعییری خودرو و مصرف می شوند. رنگ های تعییری هوا خشک با استفاده از رزین الکید متوسط روغن خشک کن های کبات، سرب و کلسیم تولید می گردد و ویژگی های آن می تواند مطابق استاندارد ملی ۳۴۰۶ باشد و ضروری است که در طول زمان خشک شدن رنگ، قطعه رنگ شده در فضای بسته عاری از گرد و غبار قرار گیرد تا کیفیت پوشش حفظ گردد. رنگ های الکیدی تعییری غالباً به صورت متالیک تولید نمی شوند، زیرا نحوه استقرار پولک های آلمینیوم در رزین الکید نمی تواند بهینه باشد ولی انواع ساده آن کیفیت مناسبی دارد. باید توجه داشت که برای رقیق کردن رنگ از رقیق کننده مناسب که توسط سازنده رنگ پیشنهاد شده، استفاده گردد و استفاده از حلال بنزین مناسب نیست.

### ۴-۴-۳ رنگ های اکریلیک - یورتان (دو جزئی)

این محصول یکی از رنگ های جدید تعییری است و با استفاده از رزین اکریلیک با عامل

هیدروکسی با جرم مولکولی نسبتاً پایین تولید می‌گردد که این عامل هیدروکسی منحصرآ در ارتباط با جزء دوم رنگ که پلی ایزوسیانات است عمل می‌کند. زمان خشک شدن این رنگ در هوای معمولی نسبتاً طولانی است لذا معمولاً پس از اعمال این رنگ‌ها در گرمای ۶۰ تا ۸۰ درجه به مدت ۳۰ تا ۴۵ دققه خشک می‌شوند. خواص این رنگ نسبت به رنگ‌های ذکر شده بسیار بهتر است و توانسته است در بازار جهانی جایگزین اغلب رنگ‌های قدیمی گردد. تحقیقات جدید در مسیر دستیابی به رزین یورتان اکریلیک بدون استفاده از ایزوسیانات می‌باشد. پیشینی شده است رزین‌های جدید اکریلیک یورتان بوسیله موادی مانند ملامین، پلی اپوکسید و پلی آنیدرید خشک گردند.

### ۵-۴-۳ سامانه‌های دولایه، رنگ اصلی/لاک شفاف<sup>۱</sup>

در این سامانه دو لایه رنگ اصلی عامل ایجاد پوشش و چسبندگی خوب است و لایه دوم که یک پوشش بدون رنگ است نقش برآیت و دوام را ایفامی کند. در این پوشش تعمیری رنگ اصلی بر پایه رزین سلولز استات بوتیرات CAB تولید شده است که به وسیله تبخیر حلال خشک می‌گردد. این رزین می‌تواند بوسیله رزین‌های پلی استر، اکریلیک و یا نیتروسلولز اصلاح گردد. استفاده از واکس‌های پلی اتیلنی در رنگ‌های متالیک، به یکنواختی پخش پولک‌های آلومینیوم کمک می‌کند. برخی از رنگ‌های اصلی حاوی ملامین است تا سرعت خشک شدن آن افزایش یابد. ورود این رنگ‌ها به بازار مصرف، فاصله بین کیفیت رنگ‌های کارخانه‌ای و رنگ‌های تعمیری را به شدت کاهش داده است.

### ۶-۴-۳ تطبیق رنگ تعمیری با رنگ اصلی خودرو

تطابق فام و پوشش تعمیری، با رنگ اولیه و اصلی خودرو، یکی از مهمترین اصول رنگ آمیزی تعمیری بدنخودرو است. برای ساخت فام مورد نظر باید رنگ‌های مادر حاوی رنگدانه‌های الوان با ظرافت و دقت با هم مخلوط شوند تا فامی مشابه فام اولیه بدنخودرو به دست آید. دستیابی به فام مطلوب، به ویژه در رنگ آمیزی موضعی و یا لکه‌گیری بدنخودرو مشکل تراست چون تغییر رنگ‌های شرایط کاملاً مشهود است. حدوداً ۴۰ رنگ مادر برای دستیابی به فام‌های مشابه رنگ‌های اصلی خودرو به کار می‌رود.

## ۴- خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء اینمی و بهداشت در عملیات نقاشی اتومبیل، ابتدا ضروری است که لیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل های ضروری برای کاهش ریسک های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

### ۱- خطرات شیمیایی

#### ۱-۱-۴ مواد شیمیایی

##### ۱-۱-۴-۱ رنگ ها

این نوع رنگ ها باید این ویژگی را داشته باشند که به سرعت در هوای خشک شوند، برای این منظور رنگ دانه ها را در حلال های آلی بسیار فرار نظیر استات آمیل، استات اتیل یا استات بوتیل حل می کنند. برای رنگ های متالیک(فلزی) از رنگ دانه های فلزی استفاده می شود. اکثر مواد تشکیل دهنده رنگ ها تا حدی سمی و آلودگی زا هستند. تمامی رنگ ها بجز رنگ های پایه آبی قابل اشتعال می باشند.

##### - نیترات سلوژ<sup>۱</sup>

در گروه موادی است که جهت تجربه نیاز به چاشنی و حرارت کافی دارند و در حرارت و فشار بالا نسبت به شوک حرارتی و مکانیکی حساس بوده و با آب بدون حرارت واکنش انفجری دارند.

##### - حلال ها

حلال های مایعات فراری هستند که برای حل کردن رزین به رنگ افزوده می شود. این مایعات می توانند نقش اصلاح‌گر و تعدیل کننده رنگ را نیز داشته باشند. بنابرای نه تنها یک حلal باید رزین را حل کند، بلکه باید بتواند به محلول گرانروی مطلوب جهت کاربرد یا نگهداری رنگ را ببخشد. حلال باید سرعت تبخیری داشته باشد که به رنگ اجازه رسوب و نشت فیلمی، با خواص مورد نیاز را بدهد. حلال ها به هنگام پخت یا خشک شدن رنگ ها تبخیر شده و یک آلاند محیط زیست به حساب می آید. پراستفاده ترین حلال ها در زمینه رنگ ها، هیدروکربن های کلردار هستند.

در نقاشی اتومبیل که ماده رنگی حاوی حلال های شیمیایی است و به وسیله ابزاری مانند پیستوله و به صورت اسپری به روی بدنه اتومبیل پاشیده می شود ذرات شیمیایی در هوای پراکنده شده توسط کارگر استنشاق می شود.

پیشگیری و جلوگیری کامل از تنفس بخارات حلال ها کاری دشوار است و باید هنگام کار به مقدار

مجاز آن ماده (TLV) که توسط سازمان جهانی بهداشت و ایمنی تعیین گردیده، توجه نمود. این مقادیر حداکثر غلظت بخار یک حلال که یک کارگر می‌تواند به طور مستمر در روزهای پیاپی و بدون ایجاد بیماری تحمل کند، نشان می‌دهند.

غلظت بخار موجود در هوای محیط بستگی به میزان فراریت حلال دارد. بنابراین حلال‌های دارای نقطه جوش بالا و نرم کننده‌ها، کم خطرتر خواهند بود. استفاده از میانلاین، بنزول و سیکلوه گرانون، نیز خالی از اشکال نیست. تولوئن و زایلین نیز کمی سمی هستند. تولوئن، زایلین، مینرال اسپریت و ایزوپوتیل کیتون علاوه بر سمی بودن، اشک آور نیز هستند. البته تنفس و در تماس بودن با حلال‌های غیر سمی نیز در دراز مدت روی ارگانیسم بدن انسان و محیط زیست تاثیر نامطلوب می‌گذارند و باید از انتشار و تنفس بی‌رویه آنها جلوگیری نمود. شرایط رنگ آمیزی و مضر بودن حلال‌ها از کاری به کار دیگر تغییر می‌یابد.

یکی از شرایط بسیار خطرناک، رنگ آمیزی درون محیط‌های کوچک و بسته مانند تانک‌ها و اتاقک‌ها می‌باشد.

در صورتی که توسط انجام عمل تهويه، این آلدگی کنترل نشود می‌تواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد. جهت جلوگیری از این امر در اکثر محیط‌ها و کارگاه‌های تولید رنگ و رنگ آمیزی، هواکش قوی، حلال‌ها و مواد فرار رنگ‌ها را به محیط بیرون می‌فرستند که این مواد از سوی دیگر با انتشار، موجب آلدگی محیط زیست می‌گردد. یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از خروج بخارات حلال‌ها، استفاده از فیلترهای شیمیایی جاذب می‌باشد.

بیشترین آلدگی هوا به هنگام استفاده از روش پاششی در رنگ آمیزی پیش می‌آید. در اکثر رنگ‌ها از حلال‌های با نقطه اشتعال بالا (بیش از ۳۸ درجه سانتی گراد) استفاده می‌شود که از لحظه تبخیر و اشتعال و نهایتاً آلدگی، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کنند و با رعایت اصول ایمنی کاملاً قابل کنترل هستند برخی رنگ‌ها که اسپری می‌شوند و حاوی حلال‌های با نقطه اشتعال پایین هستند، نیاز به کنترل و مراقبت بهداشتی و محیط زیستی بیشتری دارند.

از جمله دستگاه‌هایی که جهت جلوگیری از آلدگی هوا و محیط زیست توسط انتشار حلال‌ها از محیط‌های ساخت و اعمال رنگ استفاده می‌شوند، می‌توان از جمع کننده‌های تر نام برد که آنها بخارات را با مایعی در تماس قرار می‌دهند، در نتیجه بخارات در مایع حل و جمع آوری شده و در هوا پخش نمی‌شوند.

دستگاه دیگر، دستگاه جذب است که از موادی همچون کربن اکتیو جهت جذب بخارات از هوای خروجی استفاده می‌شود: دستگاه‌های احتراق معمولی و کاتالیستی نیز جهت پاکسازی آلاینده‌های هوا به کار گرفته می‌شوند که با دمای ۸۱۵ درجه سلسیوس در احتراق معمولی یا بدون کاتالیست

هوای عبور کننده کاملاً محترق شده و آلاینده‌ها به دی اکسید کربن و بخار آب تبدیل شده و خارج می‌شوند. در دستگاه‌های احتراق با کاتالیست که هوا را تحت دمای حدود ۴۸۲ درجه سلسیوس فرار می‌دهند، نیز همین عملیات انجام می‌شود با این تفاوت که کاتالیستی که سر راه هوای خروجی فرار دارد یا آلاینده را جذب می‌کند و یا اینکه تغییر ماهیت شیمیایی آنان را شامل می‌شود.

نظر به اینکه در اکثر انواع مختلف رنگ‌ها، حلال‌های آلی استفاده می‌شوند و این حلال‌ها در طی پخت رنگ در هوا نشر پیدا کرده و می‌تواند باعث آلودگی هوای محیط و آسیب رساندن به لایه ازن باشند، لذا امروزه استفاده از رنگ‌های پایه آبی رو به پیشرفت است. با استفاده از این نوع رنگ‌ها می‌توان میزان ترکیبات آلی فرار حاصله را به حداقل رساند. این رنگ‌ها به محیط زیست آسیب نمی‌رسانند اما در مواردی که مقاومت بالای شیمیایی و مکانیکی مورد نیاز است، نیاز به تکنولوژی بالایی جهت ساخت و تولید دارند. با استفاده از این رنگ‌ها بدون نیاز به انجام تغییرات اساسی در سیستم ابزارآلات رنگ آمیزی می‌توان میزان ترکیبات آلی فرار را به ۰/۱۰ تا ۰/۰۵ کیلوگرم در هر لیتر رنگ رساند.

#### - تیزهای رنگ

تیزهای رنگ، مایعات شیمیایی فراری هستند که برای رقیق کردن رنگ‌ها به کار گرفته می‌شوند. این مایعات می‌توانند در بهبود خواص رنگ نیز تاثیر بسزایی داشته باشند: تیزهای رنگ در خواص کاربری رنگ، زمان خشک شدن لایه رنگ و خواص نهایی رنگ تشکیل شده نقش تعیین کننده‌ای دارند. انتخاب درست یک تیز بر ویسکوزیته، خاصیت برس خوری، قابلیت اسپری، سرعت خشک شدن و بسیاری خواص دیگر رنگ تاثیر می‌گذارد. خواص مورد نظر در انتخاب تیز مناسب عبارت است از:

۱- قدرت حلالیت -۲- سرعت تبخیر -۳- نقطه جوش -۴- نقطه اشتعال و قابلیت شعله وری -۵- سمیت سایر خواص فیزیکی و شیمیایی تیزهای از قبیل دانسیته، رنگ، میزان رطوبت، pH، ضریب شکست نور و درصد مواد غیر فرار نیز از عواملی هستند که در انتخاب تیز مناسب باید مورد توجه قرار گیرند. در فرمولاتیون رنگ‌ها، رزین‌های مورد مصرف عمده‌تا ماهیت پلیمری و آلی داشته و ساختمان بلوری ندارند. این مواد در تیزهای حل شده و غلظت محلول به نوع رزین و تیز و درصد این مواد بستگی دارد. تیزهای می‌باشد متناسب با رنگ انتخاب گردد.

بعضی از انواع رنگ‌ها فقط در تیز مخصوصی حل می‌شوند. قدرت حلالیت تیز همان قابلیت رقیق کننده‌گی است، به عبارت دیگر تیزی که با مصرف کمتر، ویسکوزیته رنگ را بیشتر کاهش می‌دهد و رنگ را رقیق تر و روان تر کند از قدرت حلالیت بیشتری برخوردار است.

با تشکیل لایه رنگ روی سطح، تیز باید به تدریج تبخیر و از روی سطح خارج شود. سرعت تبخیر

می‌بایستی با زمان خشک شدن رنگ هماهنگ باشد تا کیفیت مطلوب تری به دست آید. نقطه اشتعال هر مایع قابل احتراق، پایین ترین درجه حرارتی است که بخارات آن مایع با شعله یا جرقه کوچک مشتعل می‌شود. نقطه اشتعال تینر به این دلیل مهم است که تعیین کننده شدت خطر آتش سوزی است. چه در هنگام انبار داری، حمل یا در هنگام استفاده از تینرها باید میزان نقطه اشتعال تینر مورد توجه قرار گیرد. و در صورت بروز حريق، بایستی از خاموش کننده پودری استفاده نمود. تینرها علاوه بر خطر اشتعال، از لحاظ بهداشتی نیز برای انسان و محیط خطرناک هستند. مهمترین اثرات کار با تینر عوارض حاد و مزمنی است که بر روی سیستم اعصاب مرکزی تاثیر می‌گذارد. آنها همچنین روغن‌های طبیعی را در خود حل می‌کنند و موجب آسیب و ناراحتی‌های پوستی شده و از طریق پوست جذب بدن می‌شوند.

به علاوه تنفس بخارات تینر می‌تواند سبب ناهنجاری‌های داخلی بدن گردد. بر طبق تحقیقی که در زمینه تاثیر کار با تینر بر روی شنوایی نقاشان اتومبیل صورت گرفته<sup>۱</sup> ارتباط معناداری میان کار با تینر و کاهش شنوایی وجود دارد. در هنگام کار با تینر استفاده از وسایل حفاظت فردی به شرح زیر ضروری است:

#### حفاظت تنفسی

برای غلظت‌های ۳۵۰۰ (میلی گرم در متر مکعب): استفاده از SAR و یا رسپیراتور شیمیائی بالای ۵۹۰۰ (میلی گرم در متر مکعب): استفاده از رسپیراتور تصفیه کننده قوی‌ها بالای ۱۴۷۵۰ (میلی گرم در متر مکعب): استفاده از رسپیراتور SAR (نوعی جریان پیوستی) - تأمین کننده‌ها

بالای ۲۹۵۰۰ (میلی گرم در متر مکعب): استفاده از رسپیراتور S.C.B.A حفاظت چشمان و صورت: عینک و شیلد صورت

حفاظت پوست: دستکش نیتریل، چکمه، لباس کار مناسب از مواد تشکیل دهنده تینر میتوان به گزیلن، بنزن و ... نام برد.

#### ➤ گزیلن

گزیلن مایعی بی رنگ با بوی معطر می‌باشد و در آب غیر قابل حل است. گزیلن یک حلال و متعلق به هیدروکرین‌های معطر تک هسته‌ای پایین است. گزیلن تصفیه نشده حاوی اتیلن بنزن، تیفوون، شبه کومن یا مواد دیگر است. تماس طولانی با آن سبب اختلال در اعضای خونساز و دستگاه عصبی

۱- جلیل جلالی، فرهاد علیمرادی، رضا امیرخانی، مسعود کتابی، بررسی مقایسه‌ای اثرات کار با تینر بر روی شنوایی نقاشان اتومبیل در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

می شود. علائم مسمومیت حاد با این ماده مشابه بتنزین می باشد که شامل: خستگی، منگی، حالت مستی، لرز، تنگی نفس و گاهی تهوع و استفراغ و در مواردی هم بیهوشی رخ می دهد. در تماس مزمن علائمی چون ضعف عمومی، خستگی زیاد، سر درد، تحریک پذیری، خواب آلودگی، فراموشی و صدای زنگی در گوش ها بروز می کند، اختلالات قلبی و عروقی، احساس مزه شیرین در دهان، تهوع، بی اشتها بی، تشنگی شدید، سوزش چشم ها و خونریزی از بینی هم شاید رخ دهد. در هنگام کار با آن بایستی مراقب بود که بخارات آن به خوبی به فضای خارج رانده شود. بهترین اقدام جهت جلوگیری از مسمومیت به کار بردن حلال های بی خطر و مناسب به جای گزینن می باشد و پس از اتمام کار حتما باید استحمام نمود. و بایستی در حین کار از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار، دستکش نیتریل، عینک و شیلد صورت، چکمه استفاده نمایند.

## ► بتنز

بتنز می تواند از راه شش ها و پوست جذب شود از آنجا که محلول در چربی است درجه توزیع آن در بافت های مختلف بستگی به مقدار چربی آنها دارد. بافت های چربی به عنوان ذخیره بتنز جذب شده عمل کرده و درجه از دست دادن آن از این بافت ها کند است. تحقیقات نشان می دهد مواجهه با بتنز منجر به ایجاد متabolیت های خطرناک که آثار بسیار سوئی بر عملکرد کلیه دارند می شود. مواجهه با بتنز باعث ایجاد تغییرات غیرعادی در ضخامت لایه های قشری و مغزی لوله های ادراری، التهاب کلیه، توسعه شبکه مویرگی در دانه های مالپیگی، اتساع فضای کپسول و حتی حضور پلاسمای خونی و کاهش قطر در سلول های دیوارهای لوله های ادراری می شود. بیشتر اثرهای بتنز از نوع تأثیرات شغلی و از راه تنفسی است ولی از راه پوستی و دهانی نیز باعث ایجاد اختلالاتی در بدن می شود.

### مسمومیت حاد

این نوع مسمومیت در محیط های صنعتی شایع نبوده و در اثر تماس تصادفی با غلظت های زیاد بخارات بتنز پدید می آید علائم اولیه شامل سرخوشی - گیجی - سردرد - استفراغ و در صورتی که تماس قطع نشود بیهوشی و مرگ در اثر نارسائی تنفسی پدید می آید.

### مسمومیت مزمن

بتنز از نظر آنکه تاثیر عمده خود را بر مغز استخوان و سیستم خون ساز بدن دارد درین سوم صنعتی متمایز و بسیار خطرناک است. سلطان زایی آن در انسان قطعی و شناخته شده است.

“عمولاً” در مراحل اولیه مسمومیت مزمن علامتی وجودندارد و در صورت وجود نیز مهم و غیر اختصاصی است. به هیچ روی با صدمات وارده به مغز استخوان مناسب نیست. علائمی نظیر خستگی

- اختلالات خفیف گوارشی و گیجی اولین علائم مشهود بوده و به دنبال آن خون ریزی از غشاء مخاطی و ایجاد بثورات پوستی پیش خواهد آمد. کم خونی یک یافته ثابت بوده و آزمایش خون محیطی کمبود پلاکت را نشان می‌دهد و کمبود گلbul های سفید به همراه افزایش لنفوسيت های خون یک علامت زودرس می‌باشد.

از موارد کنترلی کاهش خطرات بنزن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- حذف بنزن از حلال‌ها و عدم مصرف آن

- استفاده از هود یا سیستم مکشی قوی و کار با این ماده باید حتماً در زیر هود صورت گیرد.

- بسته بودن کامل درب ظروف حاوی بنزن

- عدم ریخت و پاش بنزن در محیط

- اندازه گیری بخارات آن در هوا بصورت دائم (مقدار مجاز بخارات بنزن در هوا ۵ PPM می‌باشد).

- انجام معاینات طب صنعتی بصورت ادواری

استفاده از وسایل حفاظت فردی شامل لباس کار، دستکش نیتریل، چکمه، طبق پیشنهاد NIOSH از ماسک‌های تمام صورت با فشار مثبت SCBA یا تمام صورت فشار مثبت SAR استفاده شود (سیستم‌های هوارسان).

## ۴-۲ خطرات فیزیکی

### ۱-۲-۴ سروصدای

به دلیل هم جواری واحدهای صافکاری و نقاشی اتومبیل سروصدای بیش از حد مجاز در واحد نقاشی اتومبیل وجود دارد که سبب کاهش شنوایی می‌گردد. حساسیت اشخاص به سر و صدا نیز گوناگون است به طوری که در برخی افراد با اینکه در معرض سروصدای زیاد قرار گیرند عوارض ناشنوازی بروز نمی‌کند در حالی که برخی دیگر اگر مدت کوتاه تری در معرض سر و صدای ناهنجار باشند چهار عوارض ناشنوازی می‌شوند. همچنین هرچه سن انسان بیشتر شود بر اثر سروصدای شدید زودتر ناشنوا گردیده و یا قدرت شنوایی کاهش می‌یابد و افرادی که دارای پیشینه بیماری گوش باشند، بیش از افراد تندرست از سر و صدای زیاد تاثیر می‌گیرند.

شدت سر و صدا را بر حسب واحد فشار صوتی یا بر حسب وات بر سانتی‌متر مربع تعیین می‌کنند ولی چون به کاربردن این واحدها مشکل می‌باشد از واحد دسی‌بل (db) استفاده می‌شود. دسی‌بل که معادل یک دهم بل است از نظر محاسبه، بالگاریتم شدت بر حسب وات بر سانتی‌متر مربع مناسب می‌باشد و درست برابر کمترین شمار انرژی است که گوش توانا به درک و شینیدن آن است.

بر پایه پژوهش‌های انجام یافته صدای هایی که شدت آنها بین ۳۵ تا ۵۵ دسی‌بل هستند نزدیک به

صدای های طبیعی می باشند که انسان از شنیدن آنها ناراحت نشده و به نظر صدای عادی و معمولی می آیند. همچنین حد تحمل پذیر سروصدا در کار فکری ۷۵ دسی بل و در کار غیر فکری ۸۵ دسی بل پیشنهاد گردیده است.

## ۴-۲-۴ اثرات سروصدا بر روی کارگران

اثرات سوء سروصدا بر سلامت کارگران را به شرح زیر می توان مطالعه نمود:

### الف- اثرات فیزیولوژیکی صدا

خستگی شنایی و حالت ماسکه کردن مهمترین اثرات مستقیم فیزیولوژیکی هستند که از حدود ۹۰ دسی بل شروع می شود. اثر ماسکه کردن وقتی گفته می شود که رسایی و قابلیت شنیدن یک صدا وقتی سروصدا زیاد وجود دارد کم شود و حالت هوشیاری را کاهش دهد. صدای ماسکه کننده حد قابلیت شنایی بعضی صوت ها را تغییر می دهد و این اثر وقتی بیشتر خواهد شود که فرکانس صدای ماسکه کننده و صوت ماسکه شده به هم نزدیک باشند. وقتی شدت صدای ماسکه کننده زیاد شود اثرات آن پیشرفت کرده و فرکانس های بالاتر را هم در بر می گیرد.

صدا اثرات متعدد فیزیولوژیکی غیر اختصاصی دارد که اهمیت آنها به خوبی در ک نشده است. با توجه به سیستم قلبی عروقی، صدا ممکن است تعداد ضربات قلب را تغییر دهد. صدا همچنین میزان جریان خون را تغییر داده و روی فشار خون تاثیر می گذارد. سیستم تنفسی نیز به صدا عکس العمل نشان می دهد که ناشی از حالت آماده باش یا احساس خطر یا ناراحت بودن است. اثرات صدا در چشم به صورت بازشدن مردمک چشم، تنگ شدن یا کم شدن میدان دید، کم شدن قدرت تشخیص رنگ ها و از بین رفتن بینایی در شب دیده شده است. تغییر در ترکیبات خون و سایر مایعات بدن نیز گزارش شده اند که افزایش یا کاهش قندخون و اثر آن بر روی سیستم آندوکرین از آن جمله اند.

### ب- اثرات فیزیولوژیکی - روانی صدا

در محدوده اثرات فیزیولوژیکی - روانی، صدا بیشتر بر روی خواب یا طرز انجام کارها و وظایف اثر می گذارد و در حد اثرات اجتماعی - روانی باعث تحریک اعصاب و ناراحتی می شود. اگر چه انسان به سروصدا عادت کرده و با محیط پر سروصدا تطبیق پیدا می کند ولی در حقیقت سروصدا یک عامل خستگی بوده و ظرفیت کار انسان را چه در مشاغل فکری و نیازمند به دقت بیشتر و چه در شغل های بدنی و ساده کاهش می دهد و افزون بر آن روی وضع روانی و روحیه شخصی اثر کرده و باعث اشکال در تطابق یافتن انسان با محیط کار و حتی با محیط خانواده و اجتماع نیز می گردد که نتیجه آن کاهش بازده کار می باشد.

براساس تجربیات گریورلد<sup>۱</sup> با کاهش ۱۴/۵ درصد از سر و صدای کارگاه، بازده کار ۸/۸ درصد افزایش یافته و از اشتباهات ماشین نویس‌ها ۲۹ درصد کاسته شده است.

لارد<sup>۲</sup> با اندازه گیری اکسیژن مصرف شده توسط ماشین نویس‌ها، مشاهده نمود که مصرف اکسیژن در گروهی که در محیط پر سر و صدا کار می‌کردند نسبت به گروهی که در محیط آرام به کار اشتغال داشتند ۱۹ درصد بیشتر است، درحالی که بازده کارشان نسبت به همان گروه ۴ درصد کمتر را نشان می‌داد و به بدین ترتیب ثابت نمود که کار در محیط پر سر و صدا باعث خستگی بیشتر شخص می‌شود.

#### پ-اثرات بیماری زایی صدا

کاهش قدرت شنوایی از مهمترین اثرات پاتولوژیکی سر و صدا است که می‌تواند موقت یا دائم باشد. نتایج موجود نشان می‌دهد که افت دائم در قدرت شنوایی همیشه با افت موقت در قدرت شنوایی شروع می‌گردد و آنرا می‌توان با یک برنامه ریزی درست و انجام سنجش‌های شنوایی به هنگام شناسایی کرده و از آسیب دائمی به عضو شنوایی جلوگیری نمود. در جدول زیر درجات مربوط به از دست دادن قدرت شنوایی بر حسب شدت صوت نشان داده شده است.

جدول ۱- اثر شدت صدا بر شنوایی

اثرات	شدت صداها
نقص مهمی به شمار نمی‌رود	نشینیدن صدایی با شدت ۲۰ دسی بل
نقص در مکالمه ظاهر خواهد شد	نشینیدن صدایی با شدت ۳۰ دسی بل
ستگینی گوش	نشینیدن صدایی با شدت ۴۵ دسی بل
کری	نشینیدن صدایی با شدت ۸۵ دسی بل

برای کنترل صدا در محیط کار، امروزه روش‌های پیچیده‌ای ابداع شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

- بهره گیری از کنترل‌های مدیریتی نظیر دور کردن کارگران از نواحی دارای صدای غیر مجاز به منظور کاهش تراز فشار صدای دریافتی
- بهره گیری از کنترل‌های مهندسی مثل جایگزینی عملیات دارای صدای بالا، با تجهیزات و عملیات کم صدا
- کاهش ارتعاش سطوح مرتعش
- استفاده از مواد جاذب صدا در محیط کار
- استفاده از حصارهای صوتی
- استفاده از سپرها یا موانع صوتی
- استفاده از وسائل حفاظت فردی مانند گوشی‌های ایمنی رو گوشی و تو گوشی

### ۳-۴ خطرات ارگونومیکی

راهنمایی های زیر می تواند در کاهش وضعیت بدنی نامناسب نقاشان نقش مهمی ایفا کند، مفاد این دستورالعمل ها می تواند به شرح زیر باشد:

- ✓ نحوه شناسایی علائم اختلالات عضلانی را بیاموزید. وضعیت های بدنی تکراری نامناسب می تواند صدمه زا باشد.
- ✓ از وضعیت های بدنی نامناسبی که می تواند باعث خستگی، کاهش تمرکز شوند، خودداری نماید.
- ✓ تا حد امکان دست هایتان را در پایین تر از شانه خود بکار گیرید. از حرکت ناگهانی سر و گردن خودداری نمایید.
- ✓ از کار کردن در یک وضعیت بدنی ثابت و یا نشته، خودداری نمایید.
- ✓ به هنگام کار در وضعیت ایستاده، به منظور راحتی، مواد را در ارتفاع بین مچ دست و آرنج قرار دهید.

### ۵-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

#### ۱- توصیه های عمومی

- ✓ با توجه به تاثیر استفاده از تیز بر روی سلامتی شاغلین از راه جذب پوستی ، تنفسی و عوارض بر روی سیستم اعصاب مرکزی، آموزش های لازم در مورد اثرات و عوارض کار با تیز بايستی به شاغلین ارائه شود.
- ✓ استفاده از وسایل حفاظت فردی شامل چکمه لاستیکی (در مواردی که خطر سقوط اشیاء وجود دارد بايستی از کفش ایمنی استفاده گردد)، کت ها و روپوش های<sup>۱</sup> یکبار مصرف مقاوم به مواد شیمیایی و رسپیراتور با کارتیریج شیمیایی الزامي است.



شکل ۱- وسایل حفاظت فردی مورد نیاز نقاشی اتومبیل

- ✓ کارگاه باید مجهرز به وسایل اعلام و اطفاء حریق مناسب باشد.
- ✓ سیستم اطفاء حریق باید در نزدیک ترین مکان ممکن به بخش رنگ وجود داشته باشد.
- ✓ جعبه کمک های اولیه پزشکی را در دسترس داشته باشید.
- ✓ اطمینان از تهويه مناسب کارگاه
- ✓ از استعمال دخانیات در هنگام کار در محیط هایی که مایعات قابل اشتعال وجود دارد خودداری کنید.
- ✓ ظروف بنزین، روغن و دیگر مواد قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوند که از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند.
- ✓ ظروف نگهداری مواد قابل اشتعال باید در بسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت، شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.
- ✓ اتاق رنگ بایستی مجهرز به پرده آب و تهويه موضعی باشد، به نحوی که ذرات رنگ در محیط پراکنده نشود.
- ✓ انجام معاینات ادواری
- ✓ برگه اطلاعات مواد شیمیایی (MSDS) موجود در کارگاه در دسترس باشد و پرسنل از محتوای آن آگاهی کامل داشته باشند.
- ✓ شیلنگ های انتقال آب در کارواش ها باید از نوع فشار قوی باشد.
- ✓ بست و کلیه متعلقات شیلنگ های آب تحت فشار بایستی مناسب با نوع کار و فشار آب باشد.
- ✓ از قرار دادن مواد رنگی و تینر در کنار سیستم برق دستگاه خودداری شود.
- ✓ سیم های برق بخش رنگ باید دارای پوشش مناسب باشند.
- ✓ چراغ های مورد استفاده در بخش رنگ، باید ضد جرقه باشند.
- ✓ حباب ها باید در فواصل زمانی معین تمیز شوند تا گرد رنگ از روی آنها برداشته شود و نور کافی تأمین گردد.
- ✓ برای قرار دادن قوطی های رنگ از طبقه بندی های مناسب استفاده شود.
- ✓ بایستی استفاده از رنگ های پایه متیل کلراید محدود گردد.
- ✓ سعی گردد از حلal های قابل بازیافت استفاده گردد.
- ✓ از ترکیبات آلی با فراریت کم استفاده شود.

## ۲-۵ معاینات پزشکی

متاسفانه اغلب بیماری‌های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متذکر شد که خوشبختانه اغلب آن‌ها قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند. یکی از ابزارهای مهمی که در کنار اندازه گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده‌های شیمیایی می‌تواند در کشف زودرس بیماری‌های ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، بسیار مفید خواهد بود، برنامه معاینات دوره‌ای است. معاینات دوره‌ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری‌های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری‌های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست‌های اختصاصی مانند اسپیرومتری، رادیوگرافی، شنوایی سنجی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفة‌ای اقدام نمایند.

## ۳-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط‌های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه‌ها و اصول حاکم بر محل آشنا می‌شود، شروع به کار نمی‌کند و ضمناً برای افراد در رده‌های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره‌های آموزشی با شیوه‌های متنوع سمعی و بصری باید در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کار کردن با آن‌ها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کار کردن در شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی باید باشد.

## نجاری

### ۱- مقدمه

کارگران نجاری و افراد تعمیر کار این کارگاه، در معرض خطرات بالقوه‌ای هستند که در محیط‌ها و موقعیت‌های کاری این کارگاه متنوع و گسترده است. خطرات شامل مواد و چسب‌های قابل احتراق و اشتعال، گرد و غبار، صدای زیاد، آسیب‌های چشمی، کار در ارتفاعات و خطرات مربوط به بالا رفتن و سقوط، ابزارها و دستگاه‌های پنوماتیکی و الکتریکی و تراشه‌ها که در کارگاه‌ها وجود دارد و می‌تواند کارگران را در معرض خطر قرار دهد. طبق مطالعات انجام شده روی ۱۰۰۰ مورد حادثه در کارگاه‌های نجاری مشخص شده است،<sup>۴</sup> درصد حوادث هنگام کار با ماشین برش چوب با تیغه‌های باریک، درصد بیشتری به علت گیر کردن لباس به تیغه چوب بری و تعداد دیگر نیز به علت سهل انگاری به هنگام تمیز کردن دستگاه و یا گذاشتن و برداشتن قطعات چوب روی میز کار، قبل از توقف کامل دستگاه اتفاق افتاده است. خطرات احتمالی که سلامتی افراد را تهدید می‌کند با استفاده از وسائل حفاظت فردی و روش کار مناسب تحت کنترل در خواهد آمد.

### ۲- کلیات

#### ۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاینده‌های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آسیب‌های مکانیکی و همچنین بیماری‌های ناشی از کار در نجاری و فرآیندهای مرتبط با آن می‌باشد.

#### ۲-۲ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه‌های کوچک در کشور می‌باشد که بطور دائم یا موقتی، ثابت یا سیار عملیات نجاری انجام می‌دهند. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می‌باشد.

### ۳- شناخت فرآیند

#### ۱-۳ تاسیسات و ماشین‌های چوب بری

#### ۱-۱-۳ اره تسمه‌ای

نوعی از ماشین چوب بری است که دارای یک یا چند تسمه فولادی بی‌انتها (دو سر تسمه به هم

پیوسته) بوده و در روی یک یا هر دو بعد آنها یک رشته دندانه وجود دارد. این تسمه فولادی بر روی دو فلکه سوار شده و محور این فلکه‌ها در یک صفحه افقی یا در یک صفحه قائم و در دو طرف میز کار قرار گرفته است. انواع اره‌های تسمه ای عبارتند از: اره تسمه ای قائم، افقی، دولبه و اره تسمه ای قابل حمل.

### ۲-۱-۳ اره‌های گرد

ماشین اره گرد عبارت از یک یا چند صفحه نازک فولادی گرد که محیط آنها به صورت دندانه‌های اره درآمده است. این صفحات روی محورهای افقی یا عمودی نصب شده که با گردش محور، عمل برش چوب انجام می‌گیرد. طرز قرار گیری این محورها می‌تواند به ترتیب زیر باشد:

- محور در زیر میز کار قرار گیرد و صفحات اره از شیارهایی در سطح میز و در مقابل آنها تعییه شده، پیرون آمده باشند.

- محور در بالای میز کار قرار گرفته باشد.

- محور اره که حرکت دورانی خود را از محور ناقل نیرو اخذ می‌کند روی بازویی که دارای حرکت نوسانی است قرار گرفته و عمل برش چوب بوسیله این بازو انجام می‌شود.

### ۳-۱-۳ ماشین‌های تراش چوب

ماشین‌های تراش چوب عبارتند از: گندگی، فرز نجاری، کف رنده، کام و زبانه درآر و خراطی.

### ۱-۳-۳ ماشین گندگی

ماشینی است که برای صاف کردن و پرداخت سطوح و لبه‌های قطعات چوب به کار می‌رود. در این ماشین قطعه کار روی یک میز افقی حرکت کرده، پس از عبور از مقابل تیغه رنده‌ها به عرض و ضخامت مورد نظر شکل می‌گیرد. این تیغه رنده‌ها در شیار روى استوانه یا محور گردانی که در قاب کشویی قابل تنظیم نصب گردیده محکم شده است. نوعی از ماشین‌های کف رنده تراش‌های قاب‌های در، منبت کاری و زبانه درآری جزء این دسته ماشین‌ها محسوب می‌شوند.

### ۲-۳-۳ ماشین فرز نجاری

ماشین فرز نجاری ماشینی است که برای برش و شکل دادن به قطعات چوب به کار می‌رود. در این ماشین قطعه کار با فشار از مقابل تیغه فرز عبور می‌کند.

### ۳-۳-۱-۳ ماشین کف رنده

ماشین کف رنده ماشینی است شبیه به ماشین گندگی، با این تفاوت که فقط دارای یک محور حامل تیغه رنده در روی میز کار می باشد.

### ۴-۳-۱-۳ ماشین کام و زبانه درآر

ماشینی است که معمولاً در آن ابزار مخصوص کام یا زبانه درآری روی یک محور قائم یا افقی در بالای میز کار سوار شده قطعه کار را که با میز متحرکی بسته است از کنار ابزار عبور می دهد. در بعضی از موارد عمل کام یا زبانه درآری را باستن قلم های مخصوص بر روی ماشین فرز و عمل کام درآری را با ابزار زنجیری انجام می دهد.

### ۵-۳-۱-۳ ماشین چند کاره

ماشینی است که با آن می توان عمل اره، سوراخ، فرز و رنده کردن و همچنین کام و زبانه درآوردن را انجام داد.

### ۶-۳-۱-۳ ماشین خراطی

ماشین خراطی چوب تقریباً شبیه یک ماشین تراش فلزات است که کارهای ساده از قبیل تراش های گرد، استوانه ای و شکل دار و دایره همچنین سوراخ کردن و تهیه پیچ های چوبی را انجام می دهد.

## ۴- خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء بهداشت کار در عملیات نجاری، ابتدا ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل های ضروری برای کاهش ریسک های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

### ۱-۴ خطرات شیمیایی

#### ۱-۱-۴ مواجهه با گرد و غبار چوب

یکی از مشکلات اساسی که کارگران کارگاههای چوببری با آن مواجه هستند، وجود گرد و غبار چوب، در فضای کارگاههای است. گرد و غبار چوب هنگامی بوجود می آید که ماشین ها یا ابزارهایی جهت برش و یا شکل دهی مواد چوبی بکار رود. عملیاتی که مولد گرد و غبار در مقادیر بالا می باشد عبارتند از اره کاری چوب تراشی، پرداخت کاری و خراطی.

تنفس گرد و غبار موجب ته نشین شدن آن در بینی، گلو و سایر مجاری هوایی می‌شود. میزان گرد و غبار ته نشین شده بستگی به اندازه، شکل و دانسته ذرات، نیز قدرت (سرعت و تلاطم) جریان هوای دارد. ذرات با قطر بیشتر از ۵ میکرومتر (ذرات غیر قابل استنشاق) تقریباً بطور کامل در بینی و حلقه ته نشین می‌شوند. ذرات با قطر بین ۰/۰۵ تا ۰/۰۵ میکرومتر (ذرات قابل استنشاق) در مجاری هوای پایین تر ریه و همچنین کیسه‌های هوایی ته نشین می‌شوند که بیشترین خطر را برای استنشاق کننده دارند. زیرا بافت پوششی ریه در این ناحیه بسیار ضعیف و نازک است زیرا لازم است تا در مدت زمان کوتاه چند ثانیه، تبادل گازهای تنفسی را با هوای داخل کیسه‌ها انجام دهد. به این صورت ذرات معلقی که در این ناحیه ته نشین می‌شوند می‌توانند در رطوبت داخل ریه حل شده و یا حتی پس از عبور از بافت پوششی کیسه‌های هوایی به خون راه یابند.

## ۲-۱-۴ سرطان زایی

بر مبنای مدارک کافی که از مطالعات انسانی سرطان زایی حاصل شده است، گرد و غبار چوب می‌تواند بعنوان یک سرطان زای انسانی شناخته شود. یک اشتراک میان مواجهه با گرد و غبار چوب و سرطان بینی در گزارشات موردی فراوان، مطالعات کوهورت و مطالعات کنترلی موردی که مخصوصاً سرطان بینی را مطالعه کرده بودند، مشاهده شده است.

در مطالعات روی افرادی که شغل آن‌ها مواجه با گرد و غبار چوب بود و بررسی هایی که مستقیماً مواجهه با گرد و غبار چوب را تخمین می‌زند، ارتباطی قوی و منطقی میان هر دوی آنها و سرطان حفرات بینی و سینوس‌های اطراف بینی مشاهده گردید. احتمال خطر ابتلا به آدنوکارسینوما، مخصوصاً میان جمعیت اروپایی در بالاترین سطح می‌باشد. مطالعات جمعیت‌های آمریکایی ارتباط‌های مثبت مشابه علمی را نشان داد. یک آنالیز حاصل از ۱۲ مطالعه کنترلی موردی نشان داده است که در بین مردان با بیشترین مواجهه احتمال خطر نسبی آدنوها سینومای برآورده شده بسیار بالا بوده است (۴۵/۵ درصد) و دیگر اینکه احتمال این خطر با افزایش زمان مواجهه، بالا رفته است (دمرز و همکاران ۱۹۹۵). ارتباط میان مواجهه با گرد و غبار چوب و خطر افزایش یافته سرطان بینی در تعداد زیادی از مطالعات مستقل و با مشاغل مختلف فروان در بسیار از کشورها گزارش شده است در برخی از این مطالعات نیز افزایش ریسک سرطان زایی گرد و غبار چوب به علت مواجهات موazی با سایر موارد نظیر فرمالدئید یا نگهدارنده‌های چوب افزایش نشان داده است.

انواع دیگری از سرطان مثل سرطان لوله گوارش و لوسمی هم بین کارگرانی که با چوب سرو کار دارند، مشاهده شده است. اما اثر سرطان‌زایی گرد و غبار چوب روی آن‌ها ثابت نشده است و به نظر می‌رسد موادی که در تهیه و آماده‌سازی چوب به کار می‌رود، علت بوجود آمدن آن سرطان‌ها

شده باشد. گاهی استنشاق گرد و غبار چوب، باعث ایجاد تومور بدخیم در بینی می‌شود. این تومور بین افراد ۵۰ تا ۶۰ ساله که به مدت ۴۰ سال یا بیشتر با انواع چوب سر و کار داشته‌اند، بیشتر مشاهده شده است. در تماس‌های کمتر از ۲۰ سال، موردی از این بیماری مشاهده نشده است.

### ۳-۱-۳ آلوژی‌های تنفسی

این بیماری بیشتر بین کارگرانی دیده می‌شود که با قطعات چوب درخت افرا که از مدتی قبل بریده شده‌اند، سر و کار دارند. در این نوع درخت، بین پوسته و تنه در طول زمان کپک ایجاد می‌شود و این کپک‌ها ایجاد تحریکات تنفسی می‌کند.

### ۴-۱-۴ آسیب به چشم

گاهی ممکن است گرد و غبار چوب به داخل چشم رود و موجب آسیب‌های چشمی شود.

### ۴-۱-۵ ایجاد مشکلات پوستی

#### ۱-۵-۱ کهیرهای شغلی

کارگران چوب بری که با درخت کاج در تماس هستند، بر اثر تماس با کرم‌های انگل این درختان دچار کهیر می‌شوند. کرک‌های ریز این کرم‌ها در پوست فرو رفتند، باعث ترشح هیستامین می‌شود و پلاک‌های کهیری به وجود می‌آورد.

### ۴-۲-۵ آلوژی‌های پوستی

چوب‌های خارجی از عوامل ایجاد آلوژی و حساسیت در نجاران هستند. گاهی چوب‌های محلی هم آلوژی‌زا هستند مثل اگزماگسترده و وسیع ناشی از خزه درخت بلوط و درماتیت آلوژیک ناشی از تماس با عصاره درخت کاج و آلوژی به درخت صنوبر. گاهی اوقات نیز کارگران نجاری به علت استفاده از چسب‌ها، حلال‌ها، روغن‌ها و مواد شیمیایی دچار آلوژی و تحریکات پوستی می‌شوند.

### ۴-۱-۶ مسمومیت

در مواردی ممکن است چوب رارنگ روغن و جلا بزنند یا از آرسینیک استفاده کنند. سپس روی چوب را تر کنند و روی آن تراشکاری و سمباده کاری کنند که این کار باعث می‌شود تکه‌های مرطوب رنگ که ممکن است روی آن قارچ بنشینند جدا شده و مسمومیت‌های ناشی از سرب را داشته باشند.

## ۲-۴ خطرات فیزیکی

### ۱-۲-۴ سروصدا

حد مجاز مواجهه با صدا در کشور ما ۸۵ دسی بل است اما معمولاً در نجاری ها میزان صدا به ۱۰۰ دسی بل می رسد و حتی گاهی اوقات که از اره برقی استفاده می شود به ۱۱۰ دسی بل هم می رسد. مواجهه طولانی مدت (بیش از یک سال) با چنین صدایی موجب می شود که به دنبال آن کاهش شناوایی دائمی ایجاد شود. این کاهش شناوایی بدون درد و پیشرونده است و وقتی ایجاد می شود هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. چرا که در این عارضه گوش داخلی آسیب می بیند و کاهش شناوایی حسی صورت می گیرد. این افراد در اوایل کار، متوجه کاهش شناوایی نمی شوند ولی هنگامی که کاهش شناوایی بیشتر شد ابتدا در تشخیص صدای "سین"، "شین" و "ت" دچار مشکل می شوند و سپس در تشخیص صدای بچه ها و زنان به خطا می افتد. تنها راه تشخیص زودرس این کاهش شناوایی، انجام تست شناوایی یا اودیوگرام است که بهتر است برای کارگران محیط های پرس و صدا هر سال یکبار انجام شود.

### ۲-۴ ارتعاش

از عوامل فیزیکی دیگر ارتعاش به خصوص در دست و بازو است که بیشتر به علت استفاده از ابزارهایی مانند سمباده برقی، دریل و ارده برقی ایجاد می شود و عوارض آن شامل اختلالاتی شبیه سندروم رینوز و درگیری عصب دست است و ابتدا به صورت اختلالات عروقی خود را نشان می دهد بطوطی که هر زمان فرد با ابزار ارتعاش آور کار می کند، انگشتانش سفید و رنگ پریده می شود و پس از اتمام کار به حالت اول بر می گردد.

همچنین در هنگام ارتعاش ممکن است اختلال حسی نیز ایجاد گردد و در مرحله بعد ظرافت کار کردن از فرد گرفته می شود و در نهایت در موارد شدیدتر آسیب استخوانی و غضروفی ایجاد می شود و در مواردی هم محدودیت مفصل مشاهده می شود، لذا ابزار باید کاملاً در دست جا گیرد، همچنین بهتر است دستگاه گرم باشد چراکه سرما خونرسانی راضعیف می کند. بهتر است از دستکش های ضد ارتعاش استفاده نمود و همچنین بهتر است فرد پس از یک ساعت کار با ابزار، یک ساعت استراحت نماید.

## ۳- خطرات ارگونومیکی

در مورد عوارض ارگونومیک این کار، بیشترین درگیری مربوط به عصب دست است که به دنبال ارتعاش و حرکات تکراری مانند سمباده زدن و کوبیدن با نیروی زیاد ایجاد می شود. بیشترین درگیری در انگشت شصت دست است و سپس انگشت دوم و سوم. این افراد حالت بی حسی و

گزگز به خصوص در شب‌ها را دارند و ناحیه کف دست و در مواردی نیز به ناحیه بازو و ساعد انتشار می‌یابد.

بیماری‌های اسکلتی عضلانی نجارها بیشتر کمردرد می‌باشد که به دنبال خم شدن‌های مکرر، بلند کردن اجسام سنگین، چرخش کمر، کشیدن و هل دادن اجسام اتفاق می‌افتد.

راهنمایی‌های زیر می‌تواند در کاهش وضعیت بدنی نامناسب نجارها نقش مهمی ایفا کند، مفاد این دستورالعمل‌ها می‌تواند به شرح زیر باشد:

- از وضعیت‌های بدنی نامناسبی که می‌توانند باعث خستگی، کاهش تمرکز و کاهش کیفیت نجاری شوند، خودداری نمائید.
- جهت پیشگیری از کشیدن بدن و خم کردن کمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده دسترسی قرار دهید.
- از کار کردن در یک وضعیت بدنی ثابت ایستاده و یا نشسته، خودداری نمائید.
- تا حد امکان سطح کار را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید.
- از صندلی ارگونومیک که دارای پشتی و ارتفاع قابل تنظیم است استفاده نمائید.
- در صورت ایستادن به مدت طولانی از زیرپایی‌های مناسب استفاده نمائید.
- به ازاء ۱ ساعت کار ۱۰ دقیقه استراحت نمائید.

#### ۴-۴ خطرات بیولوژیک

دروドگری از مشاغل قدیمی است که در محیط‌های متنوع خشک و مرطوب انجام می‌شود. گرچه این رشته صنعتی با وسایل فلزی و چوبی سروکار دارد که به ظاهر نباید موجب رشد میکروب‌ها شود، ولی خاک اره مرطوب می‌تواند محیط مناسبی را برای رشد میکرووارگانیسم‌ها و خصوصاً کپک‌ها فراهم آورد که انتشار غبار ناشی از آن‌ها می‌تواند در بروز بیماری‌های تنفسی مهم باشد. همچنین در این کارگاه‌ها مانند هر کارگاه دیگری به علت کار در محیط پر گرد و غبار و احتمال بریدن دست ها و سایر اعضاء بدن، خطر آلوهه شدن زخم‌ها با گرد و غبار وجود دارد که خود ریسک بروز بیماری کراز را در پی دارد. لذا اکیدا توصیه می‌شود کلیه کارگران نسبت به تکمیل واکسیناسیون بطور کلی، و دریافت صحیح واکسن کراز بطور اختصاصی اقدام نمایند.

درودگری اغلب در مقیاس کارگاه‌های کوچک و نسبتاً فاقد تاسیسات رفاهی و بهداشتی استاندارد صورت می‌گیرد، لذا کارگران باید مواطن باشند که قبل از خوردن و آشامیدن، حتماً دستان خود را با آب و صابون کاملاً تمیز نمایند، از وسایل غذا خوری شخصی استفاده نمایند و از غذاهای مانده

که خارج از یخچال و در شرایط غیر بهداشتی نگهداری شده باشد، استفاده نمایند. زیرا عدم رعایت موارد یاد شده می‌تواند موجب مسمومیت و انتقال بیماری گردد.

## ۵-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

### ۱-توصیه های عمومی

- آموزش عمومی و بهداشت کار کارگران در سرلوحه کار قرار گیرد و همه از خطرات استنشاق غبار چوب و همچنین بخارات حلال ها و رنگ های مورد استفاده مطلع گردند.
- تراشه ها و گرد و غبار ها را هرگز نباید با دست جمع آوری نمود. برای تمیز کردن همیشه از یک برس استفاده نمائید.
- از کاربرد هوای فشرده برای بادگیری و مقاصد دیگر در کارگاه ها خودداری شود.
- نظافت عمومی در کارگاه رعایت و غبارها و خاک اره ها زود به زود تمیز و تخلیه گردد.

### ۲-سیستمهای تهویه

استنشاق گردوغبار چوب می‌تواند ناراحتی هایی برای این افراد به وجود آورد. بهترین راه مبارزه با این گرد و غبار، جلوگیری از تولید آن یا خنثی کردن آن قبل از انتشار در محیط کار است. وقتی گرد و غبار در هوا پخش شود، کنترل آن مشکل تر خواهد شد. برخی دستگاههای چوببری طوری طراحی و ساخته شده‌اند که با داشتن سیستم مکش در لحظه برش چوب، گرد و غبار را جمع آوری کرده و اجازه پخش آن را در هوای کارگاه نمی‌دهند. این بهترین روش برای کنترل گرد و غبار در یک کارگاه نجاری است. استفاده از تهویه‌های عمومی هم می‌تواند به تخلیه گرد و غبار از فضای کارگاه کمک کند، به شرط اینکه در انتخاب و نصب آن از متخصص تهویه کمک گرفته شود.

گاهی نصب سیستم تهویه نامناسب علاوه بر صرف هزینه خرید و نصب و مصرف انرژی، هیچ بهره وری نخواهد داشت و با انتقال گرد و غبار، شرایط پرخطری برای کارکنان ایجاد می‌کند. یکی از راههای دیگر کنترل گرد و غبار، استفاده از تصفیه کننده های گرد و غبار در خروجی سیستم های تهویه است. جمع آوری گردوغبار کارگاه های درودگری اگر با سیستم های تصفیه تکمیل نشود، چه بسازیان ناشی از گردوغبار آن را بیشتر نیز بنماید. خوشبختانه خاک اره و گرد و غبار چوب به راحتی و با کارایی بالا توسط دستگاه های تصفیه کننده مانند فیلترهای کیسه ای و حتی سیکلون ها قابل تصفیه می‌باشد.

شستشوی کف کارگاه به کاهش انتشار گردوغبار از آن کمک می‌کند. راه دیگر، تمیز کردن کف

کارگاه به طور مداوم است. بهتر است هنگام تمیز کردن از سیستم‌های مکشی گرد و غبار مانند یک جاروی برقی صنعتی استفاده شود و از روش‌هایی که باعث انتشار گرد و غبار در محل کار می‌شود، استفاده نشود.

### ۳-۵ استفاده از وسایل حفاظت فردی

-در مکان‌هایی که کارگران در معرض گرد و غبار هستند باید از ماسک استفاده نمود. پوشیدن دستکش، میزان صدمه به دست‌ها را کاهش خواهد داد. واژ فرو رفتن تراشه‌ها در دست و گیر کردن دست بین الوارها جلوگیری می‌کند.

-کارشناس بهداشت حرفه‌ای می‌بایستی به محل مراجعه و محیط را ارزیابی نماید و ضرورت استفاده از ماسک را نیز مشخص نماید.

-لباس کار کارگران بایستی به نحوی باشد که علاوه بر سهولت و راحتی در انجام کار، از درگیر شدن قسمتهای مختلف آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاه‌ها جلوگیری بعمل آورد. آستین لباس کار بایستی کاملاً به دور مچ دست چسبیده باشد و استفاده از عینک و یا طلق محافظ صورت الزامی است.

-به دلیل آنکه احتمال سقوط اشیاء بر روی پا وجود دارد، ضروری است از کفش و کلاه اینمی استفاده گردد.

### ۴-۵ معاینات پزشکی

متاستافانه اغلب بیماری‌های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متنذکر شد که خوشبختانه اغلب آن‌ها قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند. یکی از ابزارهای مهمی که در کنار اندازه گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده‌های شیمیایی می‌تواند در کشف زودرس بیماری‌های ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، سیار مفید خواهد بود، برنامه معاینات دوره‌ای است. معاینات دوره‌ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری‌های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری‌های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست‌های اختصاصی مانند اسپیرومتری، رادیوگرافی، شنوایی سنجی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفه‌ای اقدام نمایند.

## ۵-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط‌های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه‌ها و اصول حاکم بر محل آشنا می‌شود، شروع به کار نمی‌کند و ضمناً برای افراد در رده‌های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره‌های آموزشی با شیوه‌های متنوع سمعی و بصری باید در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کار کردن با آن‌ها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کار کردن در شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی باید باشد.

## تعویض روغنی

### ۱- مقدمه

تعویض روغن خودرو یکی از اقداماتی است که به منظور کارایی بهتر خودرو بایستی انجام شود و چنانچه این کار به موقع انجام نشود نه تنها عملکرد خودرو بهینه نخواهد بود بلکه باعث وارد آمدن فشار زیاد به موتور خودرو گردیده و موجب استهلاک سریع آن می‌شود. افرادی که در شغل پنچرگیری و تعویض روغن اتومبیل مشغول به علت کار با مواد روغنی داغ، در معرض خطراتی مانند آتش سوزی، تماس پوست با مواد روغنی، استنشاق بخارات هیدروکربن‌ها، آسیب به چشم و ... هستند. لذا آشنایی با خطرات موجود و روش‌های کنترل آن ضروری است.

### ۲- کلیات

#### ۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاینده‌های سمی و زیان‌آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آسیب‌های مکانیکی و همچنین بیماریهای ناشی از کار در تعویض روغنی و فرایندهای مرتبط با آن می‌باشد.

#### ۲-۲ دامنه شمول

افرادی که در تعمیر گاههای خودرو کار می‌کنند و وظیفه آنها تعویض روغن خودرو می‌باشد و همچنین کلیه افرادی که اقدام به تعویض روغن خودرو می‌کنند.

### ۳- شناخت فرآیند

تعویض روغن یکی از کارهای مربوط به نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودرو است. روغن یک ماده مصرفی در خودرو محسوب می‌شود و برای عملکرد بهتر آن باید میزان آن به طور مرتب بررسی شده و در موقع لزوم به طور کامل تعویض گردد.

در حال حاضر روغن‌های موتور خودروهای<sup>۳</sup> نوع کلی تقسیم می‌شوند:

الف- میزآل (ارگانیک)

ب- سنتیک

ج- نیمه سنتیک<sup>۱</sup>

**الف- مینرال**

روغنی است که بر پایه نفت خام ساخته می شود و همان روغنی است که سال هاست در خودروها به کار برده می شود و همه ما با آن آشنایی داریم.

**ب- سنتیک**

روغنی است که از ترکیبات شیمیایی یا پولیمراسیون هیدروکربن ها<sup>۱</sup> تولید می شود و نه با تصفیه نفت خام

این نوع روغن، اولین بار برای موتورهای جت به کار گرفته شد که بدلیل مزایایی که این نوع روغن نسبت به نوع مینرال داراست در سالیان اخیر مصرف آن در خودروها نیز فزونی یافته است. روغن های سنتیک انواع مختلف با مواد تشکیل دهنده متفاوتی دارند که این امر آنها را از لحاظ کیفیت و نوع مصرف نیز با یکدیگر متمایز می سازد، از بین صدها نوع روغن سنتیک با فرمولاسیون های مختلف که هر یک محاسن و معایبی را نیز دارا هستند، نوعی که بر پایه Polyalphaolefins (PAO) یا به اختصار Ester ساخته می شود و مقادیر کمی هم در خود دارد، دارای کارآیی و مقبولیت بیشتری است. از مزیت های اکثر روغن های سنتیک می توان موارد زیر را ذکر کرد:

۱- کاهش مصرف روغن بدلیل عمر بیشتر روغن

۲- غیر خورنده و غیر سمی بودن

۳- تبخیر شوندگی پایین

۴- دمای سوختن بالا

۵- مقاومت در برابر اکسیداسیون بالا

۶- دارابودن شاخص ویسکوزیته بالا به صورت طبیعی (عکس العمل سریع در مقابل تغییرات دما)

۷- کاهش مصرف سوخت تا ۲/۴ درصد

۸- نقطه روان شدن پایین

۹- قابلیت استفاده از روغن های با گستره ویسکوزیته زیاد بدون نگرانی از شکست پلیمرها عیب این نوع روغن های نیز، قیمت بالای آنها و عدم تطابق کامل با موتورهای با تکنولوژی قدیمی است. ج- نیمه سنتیک

مخلوطی است از روغن سنتیک و مینرال (ارگانیک)، این نوع روغن کیفیت روغن های سنتیک را ندارد اما در شرایط سخت؛ نظیر دماهای بالا و یا بار زیاد عملکرد بهتری نسبت به نوع مینرال داراست و بیشتر برای وانت ها و SUV ها مصرف می شود و قیمت آن نیز کمی بیشتر از مینرال هاست.

## ۴- خطرات بهداشتی محیط کار

### ۱- خطرات شیمیایی

تماس روغن خودرو با پوست بدن محتمل ترین خطر شیمیایی مربوط به تعویض روغن می‌باشد. روغن تحریک کننده پوست است و ایجاد خارش می‌کند. حتی محققین مواردی از بروز سلطان‌های پوستی در افرادی که برای مدت زمان طولانی دارای تماس پوستی با روغن بوده‌اند، رانیز گزارش نموده‌اند. پاشش روغن به چشم دیگر خطر شیمیایی است که حین تخلیه روغن ممکن است رخ دهد. در این صورت در ناحیه چشم احساس درد و قرمی شدیدی به وجود خواهد آمد. ضمن اینکه بسیاری از خودروها زمانی برای تعویض روغن خودرو مراجعه می‌کنند که خودروی در حال کار آن‌ها کاملاً گرم می‌باشد و لذا روغن موتور بسیار داغ است. در این حالت تعویض روغن چنین خودرویی نه تنها برای تعویض کننده خطرناک و با مخاطرات مختلفی همراه است، بلکه از نظر فنی برای موتور خودرو نیز مناسب نمی‌باشد، زیرا موتور خودرو داغ است و ریختن روغن سرد در آن باعث انقباض ناگهانی آن می‌شود و این امر خصوصاً اگر راننده بلا فاصله خودروی مذکور را به حرکت در آورد، می‌تواند به موتور آن آسیب برساند.

از آنجا که میزان تبخیر شدن روغن محسوس نیست، مشکل تنفسی خاصی ایجاد نمی‌کند، اما به هر حال خودرو به حالت روشن وارد سالن تعویض روغنی می‌شود و موتور و سایر اجزای موتوری داغ هستند و معمولاً مقداری انتشار بخارات بنزین در فضای سالن اجتناب ناپذیر است که استنشاق آن می‌تواند برای سلامتی افراد زیان آور باشد. خوشبختانه اغلب مکان‌های تعویض روغنی به صورت مغازه‌های باز اداره می‌شوند که در آن‌ها تهیه طبیعی کافی وجود دارد و لذا این بخارات بنزین و یا سایر مشتقات اتومبیل تهدید جدی برای کارگران بوجود نمی‌آورند. بسیار نامحتمل است که روغن خورده شود، لذا خطر آن برای سیستم گوارشی ضعیف است.

### ۲- خطرات فیزیکی

- در صورتی که خودرو به طور کامل مهار نشده باشد، ممکن است در حین تعویض خودرو به طور ناگهانی به راه افتاده و فرد را دچار آسیب فیزیکی کند.
- سوختگی دومین خطر فیزیکی است که فردی که اقدام به تعویض خودرو می‌کند ممکن است با آن مواجه شود.
- در صورت پاشش و ریختن روغن بر روی سطح کارگاه، احتمال لیز خوردن و آسیبدیدگی بسیار زیاد است.

- در صورتی که روغن در کنار شعله‌های باز و حرارت بالا قرار گیرد احتمال آتش‌سوزی وجود دارد که علاوه بر خطرات ایمنی می‌تواند موجب تولید گازهای آلالینده نیز بشود.

### ۳-۴ خطرات ارگونومیک

بسیاری از آسیب‌های ارگونومیک افرادی که به کار تعویض روغنی مشغولند، درد، گرفتگی و خستگی در شانه و دست‌ها و درد ناحیه گردن در نتیجه کشیدگی دست و کار بالای سطح شانه و انحراف گردن به سمت عقب می‌باشد. این افراد اغلب مجبورند:

- به مدت طولانی در یک موقعیت نامناسب یعنی دست‌ها بالاتر از سطح شانه و با حرکت گردن به سمت عقب کار کنند.

• همچنین بشکه‌های سنگین روغن را حرکت داده یا جابجا نمایند.

مهمنترین پیامدهای ناشی از نامناسب بودن وضعیت کاری را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

- کاهش بهره وری و کیفیت
- غیبت از کار به دلیل صدمه یا بیماری
- هزینه‌های مربوط به درمان

### ۴-۱ روش‌های مناسب جهت ارتقاء ارگونومی در تعویض روغنی

• از آنجایی که بیشتر عوارض ارگونومیک ناشی از تعویض روغنی ناشی از کار در شرایط نامساعد داخل چاله تعویض روغنی می‌باشد، لذا بهترین توصیه برای آن‌ها حذف روش کار سنتی و تعویض روغن با استفاده از پمپ‌های مکنده از بالای موتور می‌باشد.

- در تعویض روغنی به صورت سنتی استفاده از نرم‌شدن‌ها و ورزش‌های گردن، کتف‌ها، دست و بازو می‌تواند در پیشگیری از عوارض احتمالی بسیار مفید باشد.

• برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از حمل اشیاء سنگین در حین عملیات جابجای و حمل بشکه‌های روغن می‌توان از وسایل مکانیکی Keg Truck, Pallet Truck استفاده نمود.

- الزام شرکت‌های تولیدی به بسته‌بندی روغن در ظروف زیر ۲۰ کیلوگرم در پیشگیری از ابتلاء کارگران بارگیری در کارخانه، تخلیه در فروشگاه‌ها و کارگران تعویض روغنی در محل مصرف کمک خواهد کرد.

### ۴-۲ خطرات بیولوژیکی

تعویض روغنی از مشاغلی است که با مواد روغنی سروکار دارد و در مجموع موادی که موجب رشد

میکروب‌ها شود در آن کاربرد ندارد، لذا خطرات بیولوژیک ناشی از فرایند کار در آن ناچیز است. اما مانند هر محیط کار دیگری به علت کار در محیط با سطح بهداشت پائین و احتمال بریدن دست ها و سایر اعضاء بدن، خطر آلوده شدن رخمهای با خاک وجود دارد که خود ریسک بروز بیماری کزار را در پی دارد. لذا اکیدا توصیه می‌شود کلیه کارگران نسبت به تکمیل واکسیناسیون بطور کلی، و دریافت صحیح واکسن کزار بطور اختصاصی اقدام نمایند.

این رشته صنعتی اغلب در مقیاس کارگاه‌های کوچک و نسبتاً فاقد تاسیسات رفاهی و بهداشتی استاندارد صورت می‌گیرد، لذا کارگران باید مواظب باشند که قبل از خوردن و آشامیدن، حتماً دستان خود را با آب و صابون کاملاً تمیز نمایند، از وسائل غذا خوری شخصی استفاده نمایند و از غذاهای مانده که خارج از یخچال و در شرایط غیر بهداشتی نگهداری شده باشند، استفاده ننمایند. زیرا عدم رعایت موارد یاد شده می‌تواند موجب مسمومیت و انتقال بیماری گردد.

## ۵-۴ دیگر خطرات

### - خطرات روغن‌های موتور

بخش اصلی این روغن‌ها را هیدروکربن‌های معدنی و یا سنتیتک تشکیل می‌دهد برای برخی از انواع روغن‌های به کار رفته برای روغن کاری امکان بازیافت وجود ندارد، انواع گریس‌ها و روغن‌های به کار رفته در موتورهای دوزمانه از این نوع هستند. ترکیبات اروماتیک یکی از مهمترین عوامل آلودگی‌های پایدار خاک است که خاصیت و توان خاک را بشدت تحت تأثیر قرار داده و با از بین بردن میکروگانیسم‌های مفید خاک به عدم بازسازی مجدد آن در کوتاه مدت دامن می‌زند.

همچنین به دلیل نفوذپذیری این نوع آلاینده‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی نیز از تأثیرات آنها مصون نبوده و به دلیل قابلیت انتشار بالا می‌تواند سفره‌های آب را به شدت آلود کنند.

تخلیه روغن‌های کار کرده در طبیعت ضایعات اسفناکی به بار می‌آورد.

با توجه به ساختار شیمیایی روغن موتورهای کار کرده، تخلیه کردن آنها در طبیعت و محیط زیست شهری ضایعات اسفناکی به بار می‌آورد و محیط زیست انسان را به مخاطره می‌افکند.

بر اساس بررسی‌های زیست محیطی، یک گالن روغن سوخته می‌تواند یک میلیون گالن آب پاکیزه را که منبع تأمین آب ۵۰ نفر در سال است آلوده کند، ورود روغن‌های سوخته به مقدار حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ بی‌پی ام در سیستم تصفیه فاضلاب می‌تواند در فرآیند تصفیه فاضلاب اختلال ایجاد کند، ورود روغن‌های کار کرده به زمین و خاک، حاصل خیزی آن را کاهش می‌دهد و موجب اختلال در زندگی موجودات خاک می‌شود.

بر اساس همین آزمایشات، ورود روغن به منابع آب‌های سطحی موجب تشکیل لایه نازکی بر سطح آب شده که این لایه علاوه بر اینکه مانع ورود نور خورشید به اکوسیستم آبزی می‌شود و خلل در پدیده فتوسنتز بوجود می‌آورد، حلالیت اکسیژن را در آب کاهش می‌دهد، ورود روغن‌های کارکرده به منابع آبی بر موجودات آبهای شیرین و موجودات دریایی اثرات سمی گوناگونی دارد، در برخی مواقع حتی به میزان یک پی ام بر برخی گونه‌های دریایی اثر گذار است.

به اعتقاد کارشناسان، مدیریت اصولی پسمانده‌های حاصل از مصرف روغن از طریق واحدهای تصفیه مجدد روغن‌های کارکرده و یا بازیافت آنها علاوه بر ارزش اقتصادی مزایایی از قبیل حفظ منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی، خاک و به طور کلی حفظ محیط زیست و موجودات می‌شود. بدین ترتیب انرژی مصرفی برای پالایش و بازیافت روغن‌های سوخته تقریباً یک سوم میزان انرژی مورد استفاده برای تهیه روغن موتور از نفت خام است.

بازیابی به روش‌های مختلف و تصفیه مجدد روغن با توسعه استفاده از روغن در دنیا در سطح وسیعی مطرح است و در ایران نیز به ابتکار مهندسان متخصص، تصفیه مجدد روغن موتور انجام می‌شود. برخلاف اکثریت فرآورده‌های نفتی که تنها یک بار قابل استفاده بوده و از بین می‌روند، چنانچه روغن مصرف شده به طور صحیح بازیابی شود، قابل استفاده مجدد است، امکان بازیابی روغن‌های کارکرده را می‌توان به خاطر عدم تغییر عمدۀ در مواد تشکیل دهنده صمغی روغن پایه دانست.

## ۵- کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

### ۱- روش‌های کنترل خطرات شیمیایی

- در هنگام تخلیه روغن از دستگاه اینمنی استفاده کنید. در صورتی که روغن بر روی پوست شما ریخت، آن را با آب و صابون شسته و در صورت نیاز با مشورت پزشک از داروهای مناسب استفاده نمایید.

- در هنگام تخلیه روغن حتماً عینک اینمنی به چشم داشته باشد. در صورت پاشش روغن به چشم، به مدت ۱۵ دقیقه، چشم را با آب فراوان شستشو دهید. در صورت نیاز به متخصص مراجعه کنید.

- در صورتی که به هر دلیلی روغن وارد مجاری تنفسی شد، به مقدار فراوان آب نوشیده و دهان و بینی را شستشو دهید. در صورت نیاز به پزشک مراجعه کنید.

- در صورت بلع اتفاقی، فرد را وادار به استفراغ نکنید، دهان را با آب شستشو داده و مقدار زیادی آب بنوشید و به پزشک مراجعه نمایید.

- کارگاه یا واحدهایی که با گازهای شیمیایی سر و کار دارند باید مجهز به وسایل تهویه هوا باشند.

در هنگام استفاده از مایع روغن ترمز، ضد یخ، رنگ‌ها و حالات، به دستورات کارخانجات سازنده جهت طریقه استفاده صحیح از آنها باید توجه نمود. مایعات مذکور سمی هستند و خوردن آن‌ها خطیر مرگ را به همراه دارد. همیشه پس از استفاده در پوش ظرف محتوی آنها را کاملاً بسته و آب بندی کنید و آن‌ها را در جای امن و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید و باقیمانده آن‌ها را هرگز در ظروف نوشیدنی ها نریزد.

## ۲-۵ روش‌های کنترل خطرات فیزیکی

- قبل از اقدام به تعویض خودرو، موتور آن را خاموش کرده، چرخ‌ها را قفل و ترمز دستی را بکشید.
- محل کارگاه را همیشه پاکیزه از روغن نگاه دارید.
- روغن موتوور را دور از محل حرارت و شعله نگه دارید و در صورت آتش گرفتن از کپسول  $\text{CO}_2$ ، کف و یا کیسه‌های خاک و ماسه برای خاموش کردن آتش استفاده نمایید.
- روغن‌های کارکرده را به مراکز بازیافت تحویل دهید.
- سعی کنید هنگام کار از دستکش‌های ضد حلال استفاده کنید و تا حد امکان از تماس روغن با پوست دست و بدن خودداری نمایید.
- جهت انبارش روغن، بهتر است در محل انبارش، تهويه مناسب نصب شود.
- ظروف نگهداری روغن بایستی بدون خوردگی
- بهتر است محل انبارش دور از منابع حرارتی، نور مستقیم خورشید و مواد اکسیدکننده باشد.
- حداکثر دمای نگهداری روغن ۶۰ درجه سانتی گراد می‌باشد.
- از وارد شدن روغن به آب‌های سطحی و جریان فاضلاب باید جلوگیری شود، به همین منظور در صورت نشستی باید از مواد پاک کننده، خشک کننده و پمپ‌های مکننده برای جمع آوری روغن ریخته شده استفاده گردد.

## ۳-۵ معاینات دوره‌ای

متاسفانه اغلب بیماری‌های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متذکر شد که خوشبختانه اغلب آنها قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند. یکی از ابزارهای مهمی که در کنار اندازه‌گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده‌های شیمیایی می‌تواند در کشف زودرس بیماری‌های ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، بسیار مفید خواهد بود، برنامه

معاینات دوره ای است. معاینات دوره ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست های اختصاصی مانند اسپریومتری، رادیوگرافی، شناوری سننجی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفه ای اقدام نمایند.

#### ۴-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه ها و اصول حاکم بر محل آشنا می شود، شروع به کار نمی کند و ضمنا برای افراد در رده های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره های آموزشی با شیوه های متنوع سمعی و بصری باید در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کار کردن با آن ها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کار کردن در شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل های اساسی در برنامه های آموزشی باید باشد.

## تراشکاری

### ۱- مقدمه

تراشکاری عملیاتی است که در آن قطعات مورد نظر از طریق تراش دادن، شکل دهنی می‌شوند. برای تولید اقتصادی قطعات مختلف با دقت و کیفیت بالا، دستگاه‌های تراش را در فرم‌ها و شکل‌های مختلفی می‌سازند. از آنجایی که اکثر قطعات ماشین آلات صنعتی و تجاری، دارای مقاطع دایره‌ای هستند، قابل تولید با ماشین تراش می‌باشند. از طرف دیگر به علت ارزان بودن و سرعت بالای تراشکاری نسبت به سایر روش‌ها، استفاده از ماشین تراش یک روش معمول و پر استفاده در صنعت می‌باشد.

با توجه به خطرات مختلف عملیات تراشکاری که انواع مختلفی از عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صورت مجموعه‌ای بالقوه در خویش جای داده است و نیز با توجه تعداد کارکنانی که در سطح صنایع و کارگاه‌های مختلف در سطح کشور به این فعالیت مشغول می‌باشند، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خوبی شناسایی شده و سپس اقدامات کنترلی مناسب با هر یک از آنها تعیین شده و استقرار یابند. بدینهی است استقرار کنترل‌های بهداشتی به تنهایی کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای بهداشتی در این فعالیت‌ها در گروه اثر بخشی کنترل‌های طرح ریزی شده می‌باشد و لذا انجام اقدامات پایشی و اندازه گیری عوامل زیان آور به عنوان اقدامی مکمل جهت حصول اطمینان از اثر بخشی کنترل‌های طرح ریزی شده امری الزامی می‌باشد.

### ۲- گلیات

#### ۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاینده‌های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آسیب‌های مکانیکی و همچنین بیماری‌های ناشی از کار در تراشکاری و فرایندهای مرتبط با آن می‌باشد.

#### ۲-۲ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه‌های کوچک در کشور می‌باشد که بطور دائم یا موقتی، عملیات تراشکاری انجام می‌دهند. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می‌باشد.

### ۳-شناخت فرآیند

ماشین تراش: ماشینی است که مخصوص تراشیدن سطوح استوانه ای یا درآوردن پیچ که دارای محور آفی یا قائم دوار می باشد (محور ۳ نظام یا ۴ نظام) و قطعه کار فلزی یا چوبی روی آن بسته شده و با آن می گردد. در ضمن می توان با نصب ابزارهای مخصوص از این دستگاه برای توتراشی استفاده کرد. انواع ماشین های تراش عبارتند از: ماشین تراش مرکزی، ماشین تراش با چند کشو، ماشین تراش کپی کننده، ماشین تراش خودکار، ماشین تراش عمودی، ماشین های تراش NC (کنترل و هدایت عملیات ماشین به وسیله شماره گذاری) و ماشین های تراش CNC.

#### ۳-۱ انواع ماشین های تراش و ساختمان آنها

##### ۳-۱-۱ ماشین تراش کوچک مرغکدار

این نوع ماشین تراش برای آموزش و تراش کارهای کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و چون اغلب کارها را بین دو مرغک می تراشند بهمین جهت آنرا ماشین تراش مرغک دار می گویند. بعلاوه چون از این ماشین برای آموزش و کارهای کوچک استفاده می شود اغلب دستگاه انتقال حرکت آنها بصورت چرخ تسمه ای ساخته می شوند. از نظر اندازه، به دو شکل تقسیم می شوند؛ ماشین تراش کوچک رومیزی و ماشین تراش کوچک پایه دار.

##### ۳-۱-۲ ماشین های تراش ابزارسازی

اختلاف این نوع ماشین ها با سایرین در این است که ماشین های ابزار سازی دارای دقت بیشتری نسبت به سایر ماشین ها هستند و نیز بعضی از آنها با دستگاه های مخصوص جهت تراشیدن کارهای دقیقتر مجهز می باشند. وظیفه اصلی آنها تهیه ابزار و شابلون برای کارخانجات تولیدی و ماشین های تراش تولیدی است. به دلیل استفاده آنها برای کارهای کوچک و بزرگ ، معمولاً آنها را به دو صورت رومیزی و پایه دار در دسترس قرار می دهند. از نوع رومیزی آن برای تراش قطعات کوچک و کوتاه که دارای قطر کم هستند استفاده می شود. ماشین تراش پایه دار بصورت یک ماشین تراش دقیق و نسبتاً بزرگ که دارای سرعت های مختلف است ساخته شده اند بعلاوه با دستگاه ترمز دقیق برای قطع و کنترل کردن سرعت مجهز می باشد.

##### ۳-۱-۳ ماشین های تراش معمولی نرم شده

از این ماشین ها اغلب در کارهای تولیدی استفاده می گردد زیرا که قدرت تولیدی آنها زیاد بوده و نیز قدری سنجین تر ساخته می شوند. از طرفی چون برای انجام کارهای مختلف مورد استفاده قرار

می‌گیرند بدین جهت دارای مراحل سرعت بیشتر و نیز با بیشتر می‌باشد که برای انجام کارهای بزرگ بسیار مناسب است، و از نظر استحکام بر سایر ماشین‌ها نیز برتری داشته و می‌توان برای تولیدهای کم مورد استفاده قرار داد.

#### ۴-۱-۳ ماشین‌های تراش با قطر کار گیرو طول زیاد

این نوع ماشین‌ها برای تراش کارهایی که قطر آنها بزرگ و نیز دارای طول زیاد هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا که میز آنها بزرگ و ارتفاع محور اصلی ماشین تا روی ریل نسبتاً زیاد است. در بعضی از ماشین‌های تراش که دارای طول زیاد می‌باشند برای اینکه بتوان از حداقل قطر کار گیر استفاده شود، نزدیک محور اصلی در قسمت ریل یک قطعه جاگذاری شده است. هنگامی که لازم باشد می‌توان قطعه را از روی ریل جدا کرده و سپس قطعات با قطر زیاد را تراشید و نیز برای تراش کارهای مخصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً این نوع ماشین‌ها را با دورهای بسیار زیاد طراحی نمی‌کنند و از طرفی استحکام و قدرت برش آنها بسیار زیاد است، بدین جهت می‌توان با آنها حجم براude بیشتری را در یک زمان معین برداشت.

#### ۵-۱-۳ ماشین تراش پیشانی تراش

کارهایی که قطر آنها زیاد و طول نسبتاً کمی دارند بوسیله این ماشین‌ها تراشیده می‌شوند. موارد استفاده دیگر آنها در کارخانجات لکوموتیو سازی مخصوص ساخت چرخ‌های لکوموتیو و نیز برای ساختن چرخ طیار (چرخ لنگر) به کار می‌برند.

#### ۶-۱-۳ ماشین تراش عمودی

همانطور که از نام آن پیداست این ماشین بصورت عمودی قرار می‌گیرد، دستگاه قلم گیر بصورت منشور چند ضلعی که می‌تواند عمودی در طول حرکت خطی داشته باشد. دستگاه سه نظام آن بسیار بزرگ است و بطور عمودی قرار گرفته و دارای حرکت دورانی است، که برای گرفتن کارهای سنگین می‌باشد. در سوراخ کاری هم از آن استفاده می‌کنند. و چون نسبتاً سنگین است معمولاً دارای سرعت‌های زیاد نیست.

#### ۲-۲ اجزاء اصلی ماشین تراش و وظیفه هریک

۱- ریل (میز) ماشین

۲- دستگاه یاطاقان محور اصلی (دستگاه جعبه دنده سرعت محور اصلی)

- ۳- دستگاه مرغک
- ۴- دستگاه حامل سوپرت
- ۵- جعبه دنده بار
- ۶- الکتروموتور

### ۱-۲-۳ ریل (میز) ماشین

ریل ماشین تراش یکی از قسمت های اساسی ماشین تراش را تشکیل می دهد که بطور دقیق طراحی و ساخته می شوند. و نیز با ایستی دارای ساختمانی کاملاً محکم باشد این قسمت روی پایه هایی که از چدن ساخته شده اند مستقر می باشند. دستگاه های دیگر از قبیل دستگاه حامل سوپرت و مرغک روی آن قرار می گیرند. میز ماشین دارای راهنمایی به شکل مثلثی و یا ذوزنقه است که با دقت ماشین کاری شده اند دستگاه های دیگری که روی این راهنمایها قرار می گیرند نسبت به محور ماشین و یا قطعات کار بسته شده بر روی محور اصلی در یک راستا هستند.

### ۲-۲-۳ دستگاه یاطاقان محور اصلی (پیش دستگاه با جعبه دنده سرعت)

این قسمت در صورتی که ساختمان جعبه دنده ای داشته باشد، شامل یک سری چرخ دنده با تعداد دنده های مختلف است به کمک چرخ دنده ها که با محور اصلی یاطاقان بندی شده اند قطعه کار گردش داده می شود. در بعضی از ماشین ها محور اصلی روی جعبه دنده سرعت بوسیله بلبرینگ کار گذارده شده است. در ماشین های تراش کوچک دستگاه انتقال حرکت آنها بصورت چرخ تسمه ای است که از دو فلکه سه یا چهار پله ای تشکیل می گردد که به صورت عکس روی دو محور موازی قرار می گیرند و در این صورت با داشتن قطرهای متفاوت، محور اصلی ماشین دارای دورهای مختلفی خواهد بود.

### ۳-۲-۳ مرغک ثابت و مرغک بلبرینگی (متحرک)

دستگاه مرغک که جنس آن از چدن می باشد، می توان بر روی میز حرکت کرده و در هر نقطه که لازم باشد آن را ثابت کرده و سپس عملیات تراش کاری را انجام داد. این دستگاه دارای محوری توخالی است که داخل آن به شکل مخروطی تراشیده شده است سطح آن کاملاً دقیق تراشیده شده و به صورت اینچی و یا میلی متری در جهت طولی مدرج شده که بوسیله پیچی می توان دستگاه مرغک را از محل اصلی خود منحرف کرد. بعلاوه به وسیله پیچ و مهره و بست می توان دستگاه مرغک را در

روی میز ماشین در هر محل که لازم باشد ثابت کرد. ضمناً هنگام برقوکاری و یا سوراخ کاری بوسیله ماشین تراش می‌توان پرهائی که دارای دنباله مخروطی هستند مستقیماً در داخل محور دستگاه مرغک قرار داده و عمل برقوکاری انجام می‌شود. از طرفی برای سوراخ کاری از مته‌های دنباله مخروطی و یا سه نظام مته که دارای دنباله مخروطی است استفاده کرد. برای تراشکاری بین دو مرغک باید مرغک ثابت و یا مرغک بلبرینگی (متحرک) را در داخل محور قرار داده و تراشکاری را انجام داد.

### ۴-۲-۳ دستگاه حامل سوپرت

در این دستگاه سوپرت عرضی و قلم گیر و رنده تراش در روی آن بسته می‌شود. این دستگاه بصورت طولی بین مرغک و محور اصلی حرکتی خطی دارد. این دستگاه از دو قسمت عمدۀ تشکیل می‌شود: زین که فرمی صلبی دارد. بر روی آن کشوها بی قرار گرفته است که به خوبی سنگ زده شده‌اند و دقیقاً روی راهنمایی میز قرار می‌گیرند. دوم قوطی حرکت بار که در جلو زین قرار گرفته است و دارای چرخ دنده‌های مختلف است این دستگاه به کمک چرخ دنده‌ها دارای حرکتی طولی و عرضی می‌باشد بوسیله دسته مخصوصی می‌توان دستگاه حامل سوپرت را بصورت طولی حرکت خطی داد. به علاوه سوپرت عرضی که روی دستگاه حامل سوپرت قرار گرفته می‌توان به طریق عرضی حرکت کند یعنی بسمت تراشکار نزدیک و یا از او دور شود. به کمک چرخاندن دسته؛ سوپرت عرضی را می‌توان در عرض حرکت عرضی داد.

### ۵-۲-۳ جعبه دنده بار(گیربکس)

این قسمت تامین مقدار پیشروی رنده در حالت پیچ بری (پیچ تراشی) و یا روتراشی و نیز پیشانی تراشی استفاده می‌گردد. باین صورت که میله پیچ تراشی و یا میله بار حرکت دورانی خود را از این جعبه دنده تغذیه می‌کند. با حرکت دورانی میله‌های پیچ بری و میله بار رنده تراشکاری در طول یا در عرض ماشین پیشروی کرده و قطعه کار تراشیده می‌شود، روی جعبه دنده جدولی قرار دارد که در زیر جدول شماره‌ای موجود است که با قرار دادن بین دسته تعویض با در محل مناسب خود با مورد نیاز بدست می‌آید.

## ۴-خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء ایمنی و بهداشت در عملیات تراشکاری، ابتدا ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل‌های ضروری برای کاهش ریسک‌های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

## ۱-۴ خطرات شیمیایی

در محیط کار تراشکاری عوامل شیمیایی محدودی می‌تواند وجود داشته باشد که حضور آن‌ها بیشتر وابسته به نوع کار است. از آن جایی که در تراشکاری امکان تراش قطعات مختلف وجود دارد لذا آلاینده‌های هوای ایجاد شده در این محیط نیز متفاوت خواهد بود.

در تراش آهن، چدن و فولاد طبیعی است که ذرات بسیار ریز آهن در محیط پراکنده شوند. خوشبختانه این فلزات دارای دانسیته بالا هستند و عمدتاً ذرات تولید شده آن‌ها در عملیات تراشکاری سنگین هستند و لذا به سرعت روی زمین و کف کارگاه رسوب می‌کنند. اما به هر حال به علت حرکت سریع دورانی قطعات کاری، این ذرات با سرعت اولیه بالا پرتاب می‌گردند و لذا برای مدت کوتاهی در هوا حضور خواهند یافت و احتمال تنفس آن‌ها توسط فرد تراشکار و یا سایر پرسنل حاضر در محل وجود دارد.

گرچه استنشاق پودر و یا ذرات ریز آهن از نظر سم شناسی خطرناک نیست و جذب این ذرات در ریه موجب بیماری خطرناک فیروز ریه نمی‌شود، لیکن این ذرات در ریه اباشته می‌شوند و در رادیوگرافی نیز لکه‌های رنگی مانند آنچه در بیماری‌های فیروزی از قبیل سیلیکوزیس و آزیستوزیس دیده می‌شود، ایجاد می‌نمایند.

این پدیده در تراشکاری فلزات آلیاژی که عناصر سنگین مانند کروم، کادمیوم، سرب و یا سایر فلزات سنگین را در خود داشته باشد، خطرناک‌تر خواهد بود.

## ۲-۴ خطرات مکانیکی

### ۱-۲-۴ خطر پرتاب

در این خطر، اجسام ریز و درشت با انرژی زیادی به اطراف پراکنده می‌شوند و در مسیر خود می‌توانند پس از برخورد با اشخاص و یا دیگر اجسام، آسیب و خسارت برسانند. و در صورت ورود به چشم می‌تواند سبب صدمات بسیاری گردد. و علامت شایع آن عبارتند از:

درد، تحریک‌پذیری، قرمی شدید چشم

جسم خارجی معمولاً با چشم غیر مسلح قابل دیدن است. البته گاهی جسم خارجی خیلی کوچک است و در زیر پلک گیر می‌افتد، که در این صورت تنها با معاینه چشم‌پزشکی می‌توان آن را دید.

### ۲-۲-۴ خطر مکانیکی گیرایش

این خطر مکانیکی وقتی بوجود می‌آید که یک جسم در حال حرکت و دیگری ثابت، یا هر دو متحرک که دارای لبه‌های تیز و سطوح خشن که قابلیت گرفتن پوست دست و یا لباس و یا چنانچه

اپراتور دارای دستبند یا ساعت و یا انگشت را داشته باشد، می‌تواند این خطر را برای اپراتور بوجود آورد. خطر مکانیکی گیرایش ممکن است خود به تنها بی چندان خطرناک نباشد اما این امکان را دارد که شخص را به دیگر خطرات سوق دهد. این خطر در ماشین تراش (در منطقه سه نظام و قطعه بسته شده به سه نظام) وجود دارد.

#### ۳-۲-۴ خطر مکانیکی له شدگی

این خطر توسط دو جسم متوجه بوجود می‌آید که یکی از اجسام ممکن است ثابت و دیگری متوجه یا هر دو متوجه باشند به نحوی که جسم متوجه تا فاصله ۲ تا ۱۲ اینچی به جسم ثابت نزدیک شود یا دو جسم تا فاصله ۲ الی ۱۲ اینچی به یکدیگر نزدیک می‌شوند لیکن دو جسم به نقطه تماس نمی‌رسند. حال چنانچه بازو و یا ساق پا و یا دیگر اعضای بدن در فاصله بین این دو جسم قرار گیرد، امکان له شدگی وجود دارد. له شدگی در ماشین‌هایی مشاهده می‌شود که آن ماشین دارای میز متوجه افقی می‌باشد یا به عبارت دیگر دارای حرکت رفت و برگشتی می‌باشد. مثل ماشین صفحه تراش. حال چنانچه فاصله بین انتهای کورس حرکت برگشتی میز با دیوار مجاور و یا با ماشین مجاور در نظر گرفته نشده باشد امکان له شدگی بین میز و دیوار چنانچه شخصی در این فاصله باشد، وجود دارد.

#### ۴-۲-۴ خطر مکانیکی سطوح داغ و سرد

این خطر مکانیکی را عامل شوک نیز می‌نامند یعنی فرد بطور ناگهانی دچار شوک می‌شود و ممکن است آسیب ببیند. سطوح داغ یا سرد ممکن است خود به تنها بی چندان خطرناک نباشد اما شخص را به دیگر خطرات سوق می‌دهد. راه حل در این نوع خطرات عمدتاً در صورت امکان استفاده از افزایش فاصله و یا عمل عایق کردن و یا ساخت حصار محصور کننده به دور خطر مکانیکی مربوطه می‌باشد.

#### ۴-۳ خطرات ارگونومیکی

تراشکاران اغلب مجبورند در یک پوسچر ثابت کار کنند، لذا رعایت نکاتی جهت پیشگیری از ابتلاء به عوارض اسکلتی- عضلانی ضروری است. راهنمایی‌های زیر می‌تواند در کاهش وضعیت بدنه نامناسب تراشکاران و ایجاد عالیم اختلالات اسکلتی- عضلانی نقش مهمی ایفا کند، مفاد این دستورالعمل‌ها می‌تواند به شرح زیر باشد:

- از وضعیت‌های بدنی نامناسبی که می‌توانند باعث خستگی، کاهش تمرکز و حتی کاهش کیفیت کار تراشکاری شوند، خودداری نمائید.

- از کار کردن در یک وضعیت بدنی ثابت ایستاده و یا نشسته، خودداری نماید و به فواصل کوتاه وضعیت کاری خود را تغییر دهید.
- تا حد امکان سطح کار را در ارتفاع آرنج تنظیم نماید.
- از صندلی مناسبی که دارای قابلیت تنظیم پشتی و ارتفاع است، استفاده نماید.
- در صورت ایستادن اجتناب ناپذیر به مدت طولانی، بهتر است از زیرپایی هایی که حالت ارتجایی و فرنی دارند (مانند پالت های چوبی) استفاده نماید.
- جهت پیشگیری از خم شدن مکرر کمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده دسترسی و در حد ارتفاع کمر قرار دهید.
- جهت حمل و جابجایی اقلام سنگین از وسایل مکانیکی مانند Truk Pallet و Truk Trolley یا جرثقیل سقفی استفاده نماید.
- در هنگام کار، مچ دست به صورتی قرار گیرد که دارای زاویه مناسب با سطح افق باشد. به طوری که مچ به طرفین خمش و پیچش نداشته باشد.
- به ازاء ۱ ساعت کار کردن ۱۰ دقیقه موقعیت خود را تغییر داده و استراحت کنید.

## ۵-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

### ۱-۵ کنترل خطرات مکانیکی

برای پیشگیری از وقوع صدمات ناشی از پرتاب ذرات و اشیاء در صورت، می بایست از عینک های با محافظه جانبی و سپرهای صورت استفاده نمود و افرادی که در معرض خطرات جدی، قرار دارند باید سپرهای صورت را بر روی محافظه های اولیه چشم استفاده کنند.

### ۱-۱ ورود جسم خارجی در چشم

- ✓ اصول کلی
  - از کس دیگری بخواهید شما را به مطب پزشک یا درمانگاه اورژانس برساند. خودتان سعی نکنید رانندگی کنید.
  - چشم خود را نمالید.
  - حتی الامکان چشم خود را تا زمان معاینه بسته نگاه دارید.

### ۲-۱ عوارض ورود جسم خارجی در چشم

عفونت (خصوصاً اگر جسم خارجی به طور کامل برداشته نشود) و آسیب شدیدتر و دائمی چشم

در اثر نفوذ جسم خارجی به لایه‌های عمقی تر چشم از عوارض احتمالی هستند. اگر در چشم جسم خارجی رفته باشد، یک پدیده اورژانس به شمار می‌رود. اگر پس از درآوردن جسم خارجی، درد بیشتر شود و در عرض ۲ روز رفع نشود، تب به وجود آید و یا بینایی دچار مشکل شود، بیمار باید مجدداً به پزشک متخصص چشم مراجعه نماید.

## ۵- رعایت اصول ایمنی و بهداشت در حین کار

توجه به روش صحیح اجرای کار باعث بهبود کیفی کار و سلامت شخص تراشکار و سبب جلوگیری از واردشدن صدمه به ماشین و قطعه کار خواهد شد. درینجا به چند مرور آن اشاره می‌گردد:

- کلیه وسایل اندازه گیری، آچارها و ابزارها را قبل از راه اندازی ماشین از روی میز و سایر قسمت‌های ماشین دور کنید.

- قطعات کار را تا آنجا که ممکن است کوتاه بیندید، در غیر این صورت باعث شکستن رنده و آسیب رسیدن به ماشین و قطعه کار و یا احتمالاً شخص تراشکار خواهد شد.

- در هنگام کار با قطعاتی که جنس شکننده دارند و براده‌های آنها جهنده است مانند چدن و برنج حتماً از عینیک محافظت استفاده کنید.

- ایستادن در کنار ماشین و در سمتی که دسترسی به اهرم‌ها و کلیدهای قطع حرکت اضطراری واقع است بسیار مهم بوده، هرگز در هنگام کار ماشین، از آن نقطه دور نشوید.

- برای جلوگیری از پرت شدن براده‌ها از روی سطح کار از قاب‌های محافظت می‌توان استفاده کرد.

- در هنگام حرکت کشاب، اندازه گیری نکنید؛ زیرا خطر برخورد کشاب با ابزار اندازه گیری و انسان بسیار وجود دارد.

- قبل از ورود به هر کارگاه باید از احتمال خطرات بی‌شماری که در آن کارگاه وجود دارد به طور کامل آگاهی داشته باشید.

- نظم و انضباط در محیط کار لازمه اطمینان و جلوگیری از خطرات است.

- محل‌های عبور و مرور را آزاد نگه دارید تا بدین وسیله از برخورد جلوگیری گردد.

- استفاده از هوای فشرده برای نظافت ماشین‌های افزار، لباس کار، قطعه کار و سایر قسمت‌ها منمنع است، زیرا موجب افزایش آلودگی هوای محیط کار می‌گردد.

- کارفرما مکلف است ماشین‌های افزار، ابزار آلات، لوازم و تجهیزات مربوطه را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.

- بازدید کلیه قسمت‌های ماشین‌های افزار و ابزارها و تجهیزات آن قبل از شروع هر

شیفت کاری توسط متصدی مربوطه الزامی است.

- بازرسی فنی کلیه قسمت های ماشین های افزار، بعد از هر گونه تعمیرات و طی دوره های زمانی مطابق دستورالعمل های شرکت سازنده الزامی بوده و نتایج آن باید در پرونده مربوطه ثبت و نگهداری شود.
- هر ماشین افزار باید دارای یک پرونده که حاوی دستورالعمل های شرکت سازنده و همچنین سوابق بازرسی های فنی، تعمیرات و نگهداری است، باشد.
- ایجاد فضای کافی در اطراف ماشین های تراش الزامی می باشد.
- در ماشین های افزار، خصوصا صفحه تراش های مغناطیسی برای جمع آوری و انتقال گازها و بخارات حاصل از فرایند کار، استفاده از سیستم تهویه موضعی الزامی است.
- استفاده از دستگاه های برش با دور کند، نسبت به ماشین های اره پروفیل برآتشی که هم صدای زیادی تولید می کند و هم دود و آلودگی هوای بالایی دارد، ارجح ترمی باشد.

### ۳-۵ معاینات پزشکی

متاسفانه اغلب بیماری های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متذکر شد که خوشبختانه اغلب آن ها قابل پیش بینی و پیشگیری هستند. یکی از ایزارهای مهمی که در کنار اندازه گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده های شیمیایی می تواند در کشف زودرس بیماری های ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، بسیار مفید خواهد بود، برنامه معاینات دوره ای است. معاینات دوره ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست های اختصاصی مانند اسپیرومتری، رادیو گرافی، شنوایی سنجی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرfe ای اقدام نمایند.

### ۴-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه ها و اصول حاکم بر محل

آشنایی شود، شروع به کار نمی‌کند و ضمناً برای افراد در رده‌های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره‌های آموزشی با شیوه‌های متنوع سمعی و بصری باید در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کار کردن با آن‌ها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کار کردن در شرایط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی باید باشد.

## صفاکاری

### ۱- مقدمه

با توجه به خطرات مختلف عملیات صفاکاری که انواع مختلفی از عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صورت مجموعه ای بالقوه در خویش جای داده و نیز با توجه تعداد کارکنانی که در سطح صنایع و کارگاه های مختلف در سطح کشور به این فعالیت مشغول می باشند، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خوبی شناسایی شده و سپس اقدامات کنترلی متناسب با هر یک از آنها تعیین شده و استقرار یابند. بدیهی است استقرار کنترل های ایمنی و بهداشتی به تنها یک کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای ایمنی و بهداشتی در این فعالیت ها در گرو اثربخشی کنترل های طرح ریزی شده می باشد و لذا انجام اقدامات پایشی و اندازه گیری عوامل زیان آور به عنوان اقدامی مکمل جهت حصول اطمینان از اثربخشی کنترل های طرح ریزی شده امری الزامی می باشد.

### ۲- کلیات

#### ۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاینده های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، و همچنین بیماری های ناشی از کار در صفاکاری و فرایندهای مرتبط با آن می باشد.

#### ۲-۲ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه های کوچک در کشور می باشد که بطور دائم یا موقتی، عملیات صفاکاری انجام می دهند. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می باشد.

## ۳- خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء ایمنی و بهداشت در عملیات صفاکاری، ابتدا ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل های ضروری برای کاهش ریسک های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.


### ۱-۳ خطرات شیمیایی

#### ۱-۳-۱ جوشکاری با گاز یا شعله

جوشکاری با گاز شعله یکی از اولین روش‌های جوشکاری معمول در قطعات آلومینیومی بوده و هنوز هم در کارگاه‌های کوچک صافکاری و تعمیرات بسیار کاربرد دارد. در این روش روانساز یا تنه کار برای برطرف کردن لایه اکسیدی به کار می‌رود.

تجهیزات و وسایل اولیه این روش شامل سیلندر گاز اکسیژن و سیلندر گاز استیلن یا مولد گاز استیلن و رگولاتور تنظیم فشار برای گاز و لوله لاستیکی انتقال دهنده گاز به مشعل و مشعل جوشکاری است. استیلن با فرمول  $C_2H_2$  و بود بد در فشار بالا ناپایدار و قابل انفجار است و نگهداره و حمل و نقل آن نیاز به رعایت و مراقبت بالا دارد. فشار گاز در سیلندر حدود ۲۲۰۰ psi است و رگولاتورها این فشار را تا زیر ۱۵ psi پایین می‌آورند و به سمت مشعل هدایت می‌شود. (در فشارهای بالا اینمی کافی وجود ندارد).

در بعضی اوقات از مولدات استیلن برای تولید گاز استفاده می‌شود. بر اساس ترکیب سنگ کاربید با آب گاز استیلن تولید می‌شود.

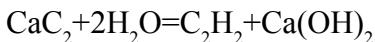

#### ۱-۱-۱-۳ گازها و فیوم‌ها

«دود» جوشکاری مخلوطی از ذرات سیار ریز (فیوم) و گازها می‌باشد. بسیاری از مواد موجود در دود جوشکاری مثل کروم، نیکل، آرسنیک، آزبست، منگنز، سیلیس، بریلیوم، کادمیوم، اکسیدهای نیتروژن، فسفرن، اکرولین، ترکیبات فلوراید، مونوکسید کربن، کبالت، مس، سرب، ازن، سلنیم و روی بسیار سمی می‌باشند.

معمولًا گازها و فیوم‌های جوشکاری از منابع زیر تولید می‌شوند:

- ماده اصلی یا فلز اصلی تحت جوشکاری یا ماده پرکننده مورد استفاده
- پوشش‌ها و رنگ‌های روی فلز تحت جوشکاری یا پوشش الکترودها
- گازهای مورد مصرف حاصله از سیلندرها
- واکنش‌های شیمیایی که در اثر نور مأموراء بنفس حاصله از قوس الکتریکی و گرماییجاد می‌شوند.
- فرآیند و مواد مصرفی مورد استفاده
- آلودگی‌های موجود در هوا مثل بخارات متصاعد شده از مواد پاک کننده و گریس زدا

نام بردن از تمامی اثرات سوء بهداشتی در اثر جوشکاری بدن خودروها که عمدتاً رنگ شده نیز می باشند، بسیار مشکل می باشد، زیرا ممکن است فیوم ها حاوی چندین نوع ماده مضر باشند (بسته به عواملی که در بالا اشاره شد). هریک از ترکیبات موجود در گاز یا دود جوشکاری می توانند یک بخش خاص از بدن فرد را تحت تاثیر قرار دهند مثل ریه ها - قلب - کلیه ها و سیستم عصب مرکزی. با وجود این که کلیه جوشکاران در معرض خطر قرار دارند، ولی افراد سیگاری دچار آسیب های شدیدتری می گردند. تماس با گازهای جوشکاری اثرات کوتاه مدت یا بلند مدت بر سلامتی افراد دارد که می توان آنها را به صورت زیر شرح داد:

#### الف- اثرات سوء بهداشتی کوتاه مدت (حاد)

تماس با فیوم فلزات (مثل روی، منیزیم، مس و اکسید آن) باعث بروز بیماری بynam تب فیوم فلز می گردد. علائم این بیماری بین ۴ تا ۱۲ ساعت پس از تماس نمایان می شود و شامل احساس سرماخوردگی، عطش، تب، دردهای عضلاتی، درد فکسه سینه، سرفه، خس خس کردن، کوفتنگی، حالت تهوع و احساس مزه بد در دهان است.

برخی ترکیبات موجود در فیوم مثل کادمیوم در مدت زمان کوتاه نیز ممکن است کشنده باشند و گازهای متتصاعد شده در فرآیند جوشکاری نیز بسیار خطرناک می باشند. برای مثال اشعه ماوراء بنفسج منتشر شده در اثر واکنش با اکسیژن و نیتروژن موجود در هوای ازن و اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. این گازها در مقادیر زیاد کشنده اند و می توانند منجر به التهاب و تحریک بینی و گلو و بیماری های شدید ریوی گردند.

اشعه ماوراء بنفسج تولیدی، با حلal های هیدروکربنی کلردار مثل تری کلرواتیلن، ۱ و ۱ تری کلرواتان، متیلن کلراید و پر کلرواتیلن ترکیب می شود و گاز فسخن تولید می نماید. حتی مقادیر بسیار کم فسخن نیز کشنده است، اگر چه علائم اولیه مسمومیت با آن که شامل سرگیجه، احساس سرما و سرفه است، پس از ۵ تا ۶ ساعت ظاهر می شود.

جوشکاری با قوس الکتریکی نباید هیچگاه در فاصله کمتر از ۲۰۰ فوت (۶۱ متر) از مخازن حاوی محلول های گریس زدا انجام شود.

#### ب- اثرات طولانی مدت (مزمن)

مطالعه بر روی جوشکاران، افرادی که با شعله فلزات را برش می دهند، نشان می دهد که خطر ابتلا به سرطان ریه و گاهی اوقات سرطان حنجره و دستگاه ادراری در جوشکاران بیشتر از بقیه است. این موضوع نیز چندان غیرمنتظره نمی باشد چرا که مواد سمی موجود در دود جوشکاری مثل کادمیوم، نیکل، بریلیوم، کروم و آرسنیک موادی هستند که باعث بروز سرطان ریه می گردند.

ممکن است جوشکاران انواع مشکلات مزمن دستگاه تنفسی را نیز تجربه کنند، همانند: برونشیت، آسم، ذاتالریه، امراض ریوی که در اثر تنفس ذرات فلزی ایجاد می‌شوند، کاهش ظرفیت تنفسی ریه، سیلیکوزیز (تنگی نفس در اثر تنفس مدادوم ذرات حاوی سیلیس) و .... دیگر مشکلات و بیماری‌های ناشی از جوشکاری عبارتند از: بیماری‌های قلبی، بیماری‌های پوستی، افت شنوایی، ورم معده، ورم روده کوچک و زخم معده و روده کوچک. همچنین جوشکارانی که در معرض فلزات سنگین مثل کروم و نیکل می‌باشند ممکن است دچار بیماری‌های کبدی نیز گردند.

### ۲-۱-۲ آتش سوزی و انفجار

حرارت زیاد و جرقه‌های تولید شده در جوشکاری با شعله می‌تواند منجر به بروز آتش سوزی گردد و با اگر جوشکاری در مجاورت مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال انجام گیرد احتمال وقوع انفجار وجود دارد. جوشکاری یا برش فلزات تنها باستی در مواقعی انجام شود که مواد قابل اشتعال نظیر ضایعات مواد، چوب، کاغذ، منسوجات مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی و گرد و غبار قابل احتراق وجود نداشته باشد. (بخارات می‌توانند چند صدمتر پراکنده شوند).

موادی را که نمی‌توان از محیط خارج نمود بایستی با مواد مقاوم در برابر شعله بطور کاملاً محکم پوشاند. درهای عبور و مرور، پنجره‌ها، شکاف‌ها و منفذها نیز بایستی پوشانده شوند.

در جوشکاری یا برش با شعله از یک گاز سوختنی و اکسیژن برای تولید حرارت مورد نیاز جوشکاری استفاده می‌شود. در این نوع جوشکاری، هم اکسیژن و هم گاز سوختنی (استیلن، هیدروژن، پروپان و غیره) به صورت تحت فشار در سیلندرهایی ذخیره می‌شوند.

استفاده از سیلندرهای تحت فشار، کارگران را در معرض خطراتی قرار می‌دهد. استیلن بسیار قابل انفجار است و فقط بایستی با تهویه مناسب و همراه با برنامه تست نشتی مورد استفاده قرار گیرد. اکسیژن به تنهایی قابل انفجار نمی‌باشد، ولی در هر حال اگر غلظت آن زیاد باشد بسیاری از مواد حتی آنهایی که در هوا به سختی می‌سوزند (مثل گرد و غبارهای معمولی، گریس یا روغن) به راحتی منفجر می‌شوند.

### ۲-۳ خطرات فیزیکی

#### ۱-۲-۳ سروصدای

با توجه به آنکه در ایران صافکاری بدن خودرو به صورت دستی و با ابزارهایی نظیر مشتی، قالب تنه و ماشین سنگ زنی انجام می‌گیرد، انتظار می‌رود که صدای ناشی از برخورد این ابزارها با

بدنه خودرو که از نوع صدای متناسب است، اختلالات شنوایی بسیاری را بوجود آورد. از این رو صافکاری خودرو به عنوان یکی از مشاغل در مواجهه با صدای غیر مجاز در نظر گرفته می‌شود که با توجه به سطح مواجهه زیاد و شروع به کار از سن کم، آسیب‌های شنوایی غیرقابل برگشتی را بوجود می‌آورد.

صافکاری‌ها، جلوبندی سازی‌ها و اگزوژسازی‌ها بیش از سایر دسته‌های خدمات خودرویی ایجاد مزاحمت و سروصدای دارند.

آمد و شد خودروها، توقف خودروها در کنار واحدهای مسکونی و سروصدای بالای این تعمیرگاه‌ها موجب سلب آرامش از شهروندان نیز می‌گردد.

صدای زیاد در محیط کار، ممکن است موجب آسیب سیستم شنوایی گردد، همچنین مواجهه با صدا عامل ایجاد استرس، فشار خون و بیماری‌های قلبی، ایجاد خستگی، حالت‌های عصبی و بی‌حوالگی فرد می‌باشد.

اگر افرادی در یک محیط دارای تراز فشار صدای بالا کار می‌کنند، کارفرما باید از روش‌ها و حدود تماس شغلی (تعیین شده توسط کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور) برای ارزشیابی میزان مواجهه با صدا و تعیین میزان زمان مواجهه مجاز استفاده نماید. اگر تراز فشار صدا به طور متوسط در هشت ساعت به ۸۵ دسی بل می‌رسد، کارفرما باید ضمن تلاش برای حذف یا کاهش تراز فشار صدا در محیط کار، گوشی مناسبی را برای فرد جوشکار تهیه و به وی ارائه نموده و سالانه او را تحت معاینات دوره‌ای پزشکی قرار دهد.

به منظور اندازه گیری میزان مواجهه فرد با صدا، می‌توان از صدادستج‌هایی که تراز فشار صوت را در شبکه A اندازه گیری می‌نمایند، استفاده نمود. علاوه بر اندازه گیری تراز فشار صوت، باید اطلاعاتی را در مورد نحوه مواجهه و مدت زمان مواجهه فرد بدست آورده و سپس نسبت به ارزشیابی و تعیین مجاز یا غیر مجاز بودن مواجهه فرد اقدام نمود.

ضمناً از دزیمترها نیز می‌توان برای اندازه گیری میزان مواجهه فرد با صدا استفاده نمود. دزیمتری قابل اعتمادترین روش برای اندازه گیری مواجهه کارگر با صدا می‌باشد زیرا در تمام طول شift کاری دزیمتر متصل شده به کارگر، مقدار مواجهه واقعی را اندازه گیری نموده و در پایان شift، دز دریافتی واقعی صدا را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که قبل از اندازه گیری صدا می‌بایست از کالیبره بودن صدادستج، اطمینان حاصل نمود. جدول زیر برخی از استانداردهای رایج جهت ارزشیابی میزان مواجهه با صدا را نشان می‌دهد. البته استاندارد کشور ایران که کلیه کارفرمایان ملزم به رعایت آن می‌باشند توسط کمیته فنی بهداشت

### جدول ۱- مهم ترین استانداردهای ارزشیابی مواجهه با صدا در محیط کار

سازمان یا کشور توصیه کننده	تراز فشار صوت برای ۸ ساعت کار روزانه و ۴۰ ساعت در هفته (dBA)
NIOSH	۹۰
OSHA	۹۰
ACGIH و کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای ایران	۸۵

حرفه‌ای کشور مقدار ۸۵ دسی بل برای ۸ ساعت کار تعیین شده است. برای کنترل صدا در محیط کار، امروزه روش‌های متعددی ابداع شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

- بهره‌گیری از کنترل‌های مدیریتی نظیر دور کردن جوشکاران از نواحی دارای صدای غیر مجاز به منظور کاهش تراز فشار صدای دریافتی
- بهره‌گیری از کنترل‌های مهندسی مثل جایگزینی عملیات دارای صدای بالا، با تجهیزات و عملیات کم صدا
- کاهش ارتعاش سطوح مرتعش
- استفاده از مواد جاذب صدا در محیط کار
- استفاده از حصارهای صوتی
- استفاده از سپرها یا موانع صوتی
- استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند گوشی‌های ایمنی رو گوشی و تو گوشی

### ۲-۲-۳ گرما

گرمای شدید و جرقه‌های ناشی از جوشکاری ممکن است باعث سوختگی شود. جراحات چشمی نیز از تماس با خاکستر داغ، تراشه فلزات، جرقه‌ها و الکترودهای داغ حاصل می‌شود، بعلاوه، تماس طولانی مدت با گرما منجر به استرس حرارتی در فرد خواهد گردید. جوشکاران بایستی از علائمی همچون خستگی، سرگیجه، کم اشتہایی، تهوع، درد ناحیه شکمی و بی حوصلگی آگاهی داشته باشند.

### ۳-۲-۳ نور هرئی، اشعه‌های ماوراء بنش و مادون قرمز

شدت نور متصاعد شده از قوس الکتریکی جوشکاری باعث صدمه دیدن شبکیه چشم می‌شود، در حالیکه اشعه مادون قرمز باعث آسیب قرنیه و ابتلاء فرد به بیماری آب مروارید خواهد گردید.

نور نامرئی ماوراء بنفسش حاصل از قوس الکتریکی حتی در زمان بسیار کوتاه (کمتر از یک دقیقه) باعث بیماری برق زدگی چشم می شود. علاوه این بیماری معمولاً ساعت ها پس از تماس با اشعه ماوراء بنفسش بروز می کند و شامل احساس وجود شن و ماسه در چشم، تاری دید، درد شدید، اشک ریزش از چشم، سوزش و سردرد می باشد.

قوس الکتریکی بر مواد و اجسام موجود در محیط نیز اثر داشته و دیگر افراد مجاور محل جوشکاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در حدود نیمی از بیماری برق زدگی چشم در افرادی ایجاد می شود که در محل حضور داشته ولی جوشکاری نمی کنند. افرادی که دائماً بدون حفاظت مناسب در محیط دارای اشعه ماوراء بنفسش کار می کنند ممکن است دچار آسیب های دائمی چشم شوند. تماس با اشعه ماوراء بنفسش نیز باعث سوختگی پوست می شود که شبیه آفتاب سوختگی است و خطر ابتلاء به سرطان پوست را افزایش می دهد.

یکی از پرتوهای مهم در عملیات جوشکاری و عملیات حرارتی در صافکاری اتومبیل، پرتو مادون قرمز است. این پرتو بیشتر در جوشکاری با گاز ایجاد می شود. پرتوهای مادون قرمز دارای اثرات ملایم تری نسبت به پرتوهای ماوراء بنفسش بوده و عوارض آنها نیز، کمتر می باشد.

مهمنترین اثر پرتو مادون قرمز، افزایش دمای بافت های بدن، پس از از جذب پرتو می باشد. پرتو مادون قرمز بطور عمده توسط پوست و چشم جذب می شود. اثر این پرتو روی عدسی چشم، باعث ایجاد بیماری آب مروارید (کاتاراكت) می گردد که آب مروارید شیشه سازان نیز نامیده می شود ولی در حال حاضر این عارضه در کارگران ذوب فلزات و کارگران کوره ها نیز مشاهده می شود.

علت ایجاد آب مروارید، اثرات گرمایی حاصل از این پرتو می باشد و چون عدسی چشم فاقد عروق خونی است به همین دلیل نمی تواند گرمایی جذب شده را دفع نماید، در نتیجه به تدریج آسیب می بیند. دوره نهفته این عارضه در حدود ۲۰-۱۵ سال تعیین شده است. تابش پرتو به میزان زیاد روی چشم، سبب سوختگی شبکیه می شود. جدول زیر مقادیر حد تماس شغلی پرتو گیری مستقیم عدسی چشم و پوست را برای پرتو مادون قرمز (طبق استاندارد ایران) نشان می دهد.

#### جدول ۲- مقادیر حد تماس شغلی پرتو گیری مستقیم عدسی چشم و پوست حاصل از پرتو

مادون قرمز (طبق استاندارد ایران)

محل پرتوگیری	ناحیه طیف	طول موج (nm)	زمان پرتوگیری (sec)	حد تماس شغلی (mW/cm <sup>2</sup> )
چشم	IR-A	۷۰۰-۱۴۰۰	$10^3 - 3 \times 10^4$	۱۰
پوست	IR-A	۷۰۰-۱۴۰۰	$10^3 - 3 \times 10^4$	۱۰

### حفظ از در برابر پرتو ماوراء بنفس:

اقدامات کنترلی زیر در صورت اثربخشی می‌تواند جهت جلوگیری از مواجهه بیش از حد کارگران با پرتو ماوراء بنفس مفید باشد:

- آموزش: صافکاران را باید در مورد ماهیت پرتو ماوراء بنفس، خطرها و نحوه حفاظت از خود در برابر آن آموزش داد.

• محصور سازی: پرتو ماوراء بنفس باید تا آنجایی که امکان دارد در منطقه محصور شده‌ای محدود یا حفظ شود. پرتو ماوراء بنفس را به آسانی می‌توان توسط مواد نظری مقوا یا چوب محصور نموده و از انتشار آن جلوگیری نمود. مواد شفاف نظری شیشه، پی وی سی، فلکسی گلاس‌ها و پلاستیک‌های شفاف با درجات مختلفی جلوی عبور پرتو ماوراء بنفس را می‌گیرند. معمولاً پلاستیک‌های کربناته، حفاظت کافی در برابر پرتو ماوراء بنفس را فراهم می‌سازند. برخی از انواع شیشه‌های شفاف (شامل برخی از انواع شیشه‌های پنجره و شیشه‌های عینک) مقادیر قابل توجهی از پرتو ماوراء بنفس (باند A) را عبور می‌دهند. بنابراین با ایجاد مانع مناسب، به خصوص در محل جوشکاری باید افراد دیگر را از پرتوها محافظت نمود. جهت این کار می‌توان از پرده‌ای از جنس پلی وینیل کلراید (که به پاراون معروف است) استفاده کرد. به دلیل اینکه رنگ پرده دارای اهمیت پژوهش ای است، بنابراین رنگ پرده باید بازتاب دهنده پرتو باشد و مناسب ترین رنگ، رنگی است که در آن از اکسید روی و اکسید تیتانیوم استفاده شده باشد. ماده حفاظتی دیگر برای محصور سازی، شیشه‌هایی می‌باشد که طول موج خطرناک پرتو را جذب می‌کند.

• محدودیت مواجهه کارگر: مواجهه کارگر با پرتو ماوراء بنفس باید محدود گردد و سایر کارگران نیز در فاصله دورتری نسبت به محل جوشکاری قرار گیرند. قانون عکس مجدور فاصله در مورد پرتو ماوراء بنفس نیز صادق است به نحوی که شدت پرتو با عکس مجدور فاصله از منبع کاهش می‌یابد. استفاده از وسائل حفاظت فردی: کارگر باید از وسائل حفاظت فردی مناسب، مانند نقاب صورت (ماسک جوشکاری)، عینک مخصوص، دستکش جوشکاری و پیشنبند چرمی در هنگام جوشکاری استفاده نماید. معمولاً استفاده از لباس فلاںل بر نوع چرم آن برتری دارد.



شکل ۱- استفاده از وسائل حفاظت فردی

### ۳-۳ خطرات ارگونومیک

در مورد عوارض ارگونومیک این کار، بیشترین درگیری مربوط به عصب دست است که به دنبال ارتعاش و حرکات تکراری مانند سمباده زدن و کوبیدن با نیروی زیاد ایجاد می‌شود. بیشترین درگیری در انگشت شصت دست است و سپس انگشت دوم و سوم. این افراد حالت بی‌حسی و گزگز به خصوص در شب‌ها را دارند و ناحیه کف دست و در مواردی نیز به ناحیه بازو و ساعده انتشار می‌یابد.

راهنمایی‌های زیر می‌تواند در کاهش وضعیت بدنه نامناسب صافکاران و ایجاد علایم اختلالات اسکلتی – عضلانی نقش مهمی ایفا کند، مفاد این دستورالعمل‌ها می‌تواند به شرح زیر باشد:

- از وضعیت‌های بدنه نامناسبی که می‌توانند باعث خستگی، کاهش تمرکز و حتی کاهش کیفیت کار صافکاری شوند، خودداری نمایید.
- از کار کردن در یک وضعیت بدنه ثابت ایستاده و یا نشسته، خودداری نمایید و به فواصل کوتاه وضعیت کاری خود را تغییر دهید.
- تا حد امکان سطح کار را در ارتفاع آرنج تنظیم نمایید.
- از صندلی مناسبی که دارای قابلیت تنظیم پشتی و ارتفاع است، استفاده نمایید.
- در صورت ایستادن اجتناب ناپذیر به مدت طولانی، بهتر است از زیرپایی‌هایی که حالت ارتجایی و فنری دارند (مانند پالت‌های چوبی) استفاده نمایید.
- جهت پیشگیری از خم شدن مکرر کمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده دسترسی و در حد ارتفاع کمر قرار دهید.
- در هنگام کار، مچ دست به صورتی قرار گیرد که دارای زاویه مناسب با سطح افق باشد. به طوری که مچ به طرفین خمش و پیچش نداشته باشد.
- به ازاء ۱ ساعت کار کردن ۱۰ دقیقه موقعیت خود را تغییر داده و استراحت کنید.

### ۴-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

رعایت نکات زیر در هنگام عملیات صافکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است:

- به منظور کاهش افت شنوایی در این صنف انجام اقدامات کنترل مهندسی نظیر نصب پوشش‌های پلاستیکی حاوی آهن ربا و کیسه‌های شن بر روی بدنه به منظور میرانمودن صدا و استفاده از دستگاه‌های مکشی به جای ضربه زدن با مشتی و قالب تنه می‌تواند در کاهش میزان مواجهه موثر باشد. اگر سرو صدا به طور متوسط در هشت ساعت به ۸۵ دسی بل می‌رسد، از حفاظت‌گوش یا گوشی‌های محافظ (ایرپلاک ۴ یا ایرماف ۵) باستی استفاده نمود و هنگامی که در فضا بارش و پاشش جرقه وجود دارد که ممکن است این جرقه‌ها وارد گوش شود، استفاده از گوشی ضروری است و

نیز بایستی معاینات ادواری انجام گیرد.

- تهویه، برای سالم سازی هوای محیز کار در کارگاه های صافکاری، باید محیط را به صورت مناسبی تهویه نمود. از آنجایی که عملیات صافکاری، متاخر ک بوده و در موضع ثابتی انجام نمی شود، لذا طراحی سیستم تهویه موضعی خیلی کاربردی نیست. از این رو تهویه عمومی بطوری که تا حد امکان فن ها در نزدیکی عملیات آلاینده و در ارتفاع بالا در زیر سقف، نصب شده باشد، می تواند خیلی به پیشگیری از استنشاق مواد آلاینده توسط صافکاران جلوگیری نماید.

- جداسازی و ایجاد فاصله مناسب با منبع حرارتی، می تواند افراد را در برابر خطرات مرتبط با گرما محافظت نماید. خصوصا از نگاه کردن به مواضع کاری داغ از فاصله نزدیک باید خودداری نمود.

- قبل از خروج از محل کار و حدائق سی دقیقه پس از اتمام کار بایستی محیط را از نظر وجود آتش بازبینی نمود. وسایل اطفاء حریق نیز بایستی در دسترس باشد.

توجه به نکات ذیل در حین کار با گازهای تحت فشار از اهمیت بسیاری برخوردار است:

- همه سیلندرها باید دارای درپوش و رگولاتور باشند.

- فقط از رگلاتورهایی استفاده نمایید که متناسب با فشار درون سیلندر طراحی شده باشند.

- قبل از جوشکاری و نیز حین انجام آن همه شیرهای کاهش فشار و همه خطوط ارتباطی را کنترل نمایید.

- لوله انتقال اکسیژن را در شرایط مناسب نگهداری و در فواصل منظم تمیز نمایید.

- بست ها و اتصالات باید در شرایط مناسبی باشند و به طور منظم کنترل گرددند.

- سیلندرهای گاز اکسیژن و گاز سوختنی را به طور جداگانه و دور از حرارت و نور خورشید و در جای خشک دارای تهویه مناسب و مقاوم در برابر آتش و حدائق ۲۰ فوت (۶ متر) به دور از مواد قابل اشتعال مثل رنگ، روغن یا حلال ها نگهداری و انبار کنید.

- پس از اتمام کار شیر سیلندر را بیندید. قبل از اینکه سیلندرها را حرکت داده و در انبار قرار دهید، درپوش محافظتی شیر را روی آن قرار داده و شیر تخلیه را باز کنید تا گاز درون شیلنگ خالی شود.

- از نزدیک کردن هر گونه شعله و یا جرقه به سلول های باطری با درب باز خودداری کنید. این عمل می تواند عواقب خطرناکی از جمله انفجار و آتش سوزی در پی داشته باشد.

- در هنگام جوشکاری بر روی خودرو موتور را خاموش کرده و اتصالات باطری را از قطعیین آن جدا کنید.

- نکات ایمنی از جمله وظایف هر کارگر رعایت اصول و قوانین ایمنی است. موضوع ایمنی مخصوصا در کارگاه های صافکاری بدنه اتومبیل بسیار مهم است زیرا به علت استفاده از مواد رنگی تیز ها وسایر مواد قابل اشتعال به همراه وسایل جوشکاری احتمال وقوع آتش سوزی خیلی

بیشتر از سایر کارگاه‌ها می‌باشد.

- از طرف دیگر چون کف این نوع کارگاه‌ها پر از قطعات کوچک و بزرگ، بدنه اتومبیل بالهای تیز و برنده می‌باشد لذا امکان بوجود آمدن بریدگی و ایجاد زخم زیاد است. یکی از شرایط اساسی رعایت مقررات ایمنی و رفتار صحیح هر یک از افراد کارگاه است مثلاًشوخی کردن و دویدن نه تنها باعث بوجود آمدن حوادث ناگواری می‌گردد بلکه از پیشرفت کار سایر کارگران جلوگیری می‌کند.

- کلیه کارگاه‌های صافکاری بدنه اتومبیل باید دارای وسایل ضد حریق کافی باشد و هریک از کارکنان لازم است طرز استفاده از این دستگاه‌ها را بداند و سپرست کارگاه نیز باید مسئولیت کنترل آنها را به عهده بگیرد.

در کارگاه‌های صافکاری اتومبیل لازم است نکات ایمنی زیر رعایت گردد:

- هنگام استفاده از سنگ سمباده جهت صافکاری بدنه اتومبیل باید از ماسک مخصوص استفاده کرد کارگاه صافکاری باید به اندازه کافی روشن باشد زیرا نور کم باعث ایجاد حوادثی مانند غزیدن پا روی اشیا کف کارگاه می‌شود.

- یکی از مشکلات کارگاه صافکاری، جدا کردن قطعات مختلف اتومبیل برای دسترسی بیشتر به قسمت‌های قابل تغییر است در این موارد باید قطعات جدا شده را به دقت و با رعایت اصول ایمنی در کنار دیوار و جای دیگری که از دسترسی دیگران دور باشد قرار داد.

- کف کارگاه باید کاملاً تمیز بوده و از هرگونه مواد روغنی و رنگی پاک باشد زیرا قطرات روغن و مواد رنگی علاوه بر اینکه به آتش سوزی کمک می‌کنند همچنین ممکن است باعث ایجاد حوادثی مانند غزیدن افراد کارگاه و دیگران گردد.

- بسیاری از عملیات صافکاری در حالی که اتومبیل روی جک و خرک قرار دارد انجام می‌گیرد در چنین مواردی باید دقت کرد اتومبیل بطور ایمن روی جک یا خرک قرار گرفته باشد و اگر از جک‌های متحرک استفاده می‌شود باید دقت کنید دسته آن در سر راه دیگران قرار نگیرد زیرا باگذاشتن پا بر روی دسته آن اتومبیل پایین آمده و باعث بروز حوادث ناگواری می‌گردد.

## مراجع

- OSHA,SLTC, Health guideline ,welding fumes, recognition
- NIOSH [1995]. Registry of toxic effects of chemical substances: Welding fumes. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health, Division of Standards Development and Technology Transfer, Technical Information Branch.
- Patty,s Industrial Hygiene, Harris ,Robert L. © 2000 John Wiley & Sons
- OSHA[1999],1910.218,1910.218(a)(2)(i),1910.218(a)(2)(ii),1911, Forging Machines (Inspection Certification Records); Extension of the Office of Management and Budget's (OMB) Approval of an Information Collection (Paperwork) Requirement
- OSHA[1997], Agency Information Collection Activities; Proposed Collection;Comment Request; Forging Machines (29 CFR 1910.218(a)(2)(i) and 29 CFR 1910.218(a)(2)(ii))--Inspection Certifications
- NIOSH [1972] Criteria for a recommended standard: occupational exposure to lead. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Center for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health, DHEW (NIOSH) Publication No. 78-158.
- OSHA,SLTC, tools, battery\_manufacturing, repair\_reclaim,repair
- OSHA [1972],1910.1025, Lead in General Industry Standard; Extension of the Office of Management and Budget's (OMB) Approval of Information Collection (Paperwork) Requirements
- OSHA1910.1025: Occupational Safety and Health Standards: Toxic and Hazardous Substances
- OSHA 1910.265: : Occupational Safety and Health Standards: Special Industries
- NIOSH HETA #2001-0144-2867:2002: Health Hazard Evaluation Report,

Superior Label SystemsMason, Ohio

- NIOSH HETA 2001-0081-2877:2002: Health Hazard Evaluation Report, Glass Masters Neon Savannah, Georgia
- OSHA267770:1993: Safety and Health, Chemical Sampling Information Solder Fume (Metals)
- Defosse M, Laureillard J, 138:65-72 1990:, Paint spray booths in bodywork shops in the automobile industry, determination of isocyanates and solvents, conformity to booth specifications. Cahiers de notes documentaires.
- ACGIH Plate VS-75-04:1992, Large drive-through spray paint booth. In: Industrial ventilation- a manual of recommended practice. 21st ed. Cincinnati OH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
- Queensland Government Workplace Health and Safety, 2011,Spray painting guide for employers and operators, Department of employment, Training and industrial relations
- Rhode Island Department of Environmental Management Office of Customer and Technical Assistance,2011, Environmental/Occupational Health Compliance Certification Program Certification Workbook For Auto Body Repair Facilities
- OCAPP,2007, Environmental Compliance Guide for Auto Repair Shop
- HSG261,2009, Health and safety in motor vehicle repair and associated industries
- OSHA, 2011, Occupational Safety and Health Guideline for Wood Dust, Western Red Cedar, U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, <http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/wooddustwesternredcedar/recognition.html>
- OSHA, Wood Dust: Hazard Recognition, U.S. Department of Labour; <http://www.osha.gov/SLTC/wooddust/recognition.html>
- SafetyLine; Government of Australia, 2009, Guidance Note: Controlling Wood Dust Hazards at Work, Consumer and Employment Protection,

- <http://www.safetyline.wa.gov.au/PageBin/guidwsaw0051.html>
- OSHA, 1999, A Guide for Protecting Workers from Woodworking Hazards, Small Business Safety Management Series, U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, OSHA 3157,
  - <http://www.osha.gov/Publications/osha3157.pdf>
  - Safety Work, 2005, Health Hazard of Wood Dust, Buletin No. 238,
  - <http://www.gov.mb.ca/labour/safety/pdf/bulletins/bltn238.pdf>
  - OSHA 3157, 1999, Small Business Safety Management Series, A Guide for Protecting Workersfrom Woodworking Hazards
  - NIOSH90-118 1990:, Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health Criteria for a recommended standard: occupational exposure to ethylene glycol monobutyl ether and ethylene glycol monobutyl ether acetate.
  - OSHA ectb179...,ectb179-15a,SLTC,autobody
  - Patty,s Industrial Hygiene, Harris, Robert L. © 2000 John Wiley & Sons
  - Rhode Island Department of Environmental Management Office of Customer and Technical Assistance,2011, Environmental/Occupational Health Compliance Certification Program Certification Workbook For Auto Body Repair Facilities
  - OSHA:Part 1910 - Occupational Safety and Health Standards, 1910.141 - Sanitation.
  - NIOSH EPHB 218-15a: 2005: COMPARISON OF MIST GENERATION RATES FOR ANEXPERIMENTAL METAL REMOVAL FLUID WITH A BASELINE FLUID DURING MILLING AND TURNING OPERATIONS
  - NIOSH, Effect of Operator Position on the Incidence of Continuous Mining Machinelworker Collisions John R. Bartels, Research Engineer-NIOSH, Dean H. Ambrose, Lead Research Engineer-NIOSH and Sean Gallagher, Senior Research Scientist-NIOSH

- NIOSH:2001: Health Hazard Evaluation Report 0311-02 CSX Transportation, Inc

<http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports>

- NIOSH 304-285-5894: Evaluation of ergonomically improved hand tools for sheet metal workers, Jim Albers Division of Applied Research and Technology

- HSG261,2009, Health and safety in motor vehicle repair and associated industries





Tehran University of Medical Sciences  
Institute for Environmental Research



Islamic Republic of Iran  
Ministry of Health and Medical Education  
Environmental and Occupational Health Center

# *A Guide to Occupational Health for Small Businesses Works*



2050202- 0806- 1

Spring 2013